




# HEIDENHAIN

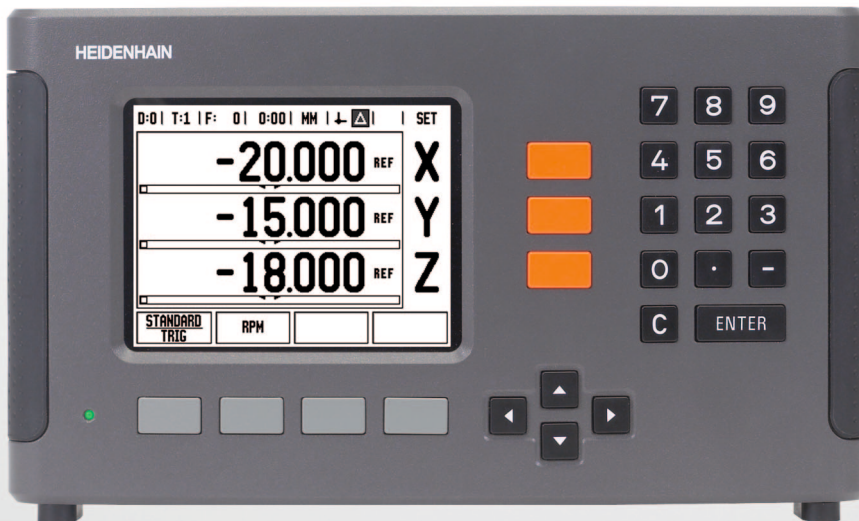

Geräte-Handbuch


## ND 780

Deutsch (de)  
5/2009

## Der Bildschirm des ND 780

Bildschirm des ND 780 mit Angabe der typischen Anzeigen.


- 1 Bezugspunkt
- 2 Werkzeuge
- 3 Vorschub
- 4 Stoppuhr
- 5 Maßeinheit
- 6 Istwert
- 7 Restweg
- 8 Seitenanzeige
- 9 Setzen/Nullen
- 10 Achsbezeichnung
- 11 Referenzmarken-Anzeige
- 12 Softkey-Funktionen
- 13 Grafische Positionierhilfe
- 14 Anzeigebereich

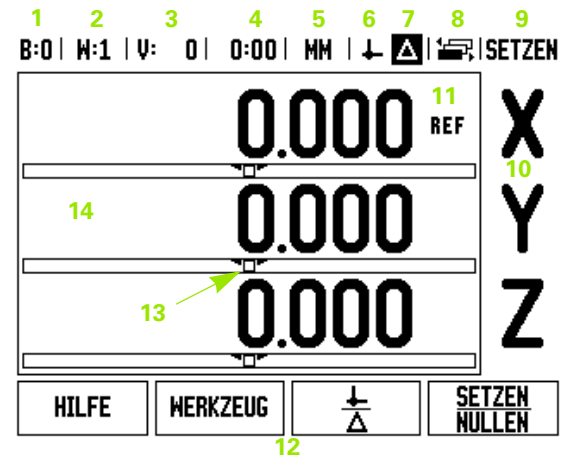

## Frontplatte des ND 780


Frontplatte des ND 780 mit Erklärung der Tasten und Funktionen.

- 1 Achstasten (3) - X, Y, & Z
- 2 Numerische Tasten für die Eingabe von Zahlen
- 3 Taste ENTER zur Bestätigung der Eingabe und Auswahl des Eingabefeldes
- 4 Taste CLEAR
- 5 PFEIL-Tasten (NACH-OBEN/NACH-UNTEN-Tasten)
- 6 SOFTKEYS, deren Funktionen abhängig vom zugeordneten Feld auf dem Bildschirm sind
- 7 LED Stromanzeige
- 8 Bildschirmanzeige
- 9 Bügelgriffe

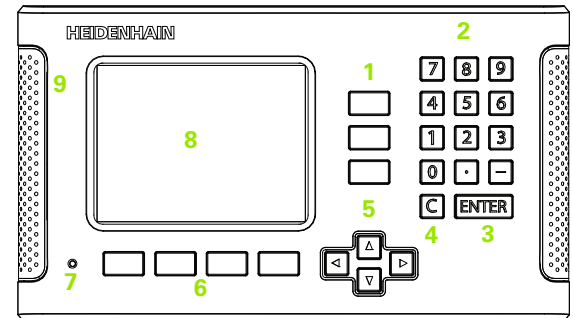

## Rückseite des ND 780

- 1 Netzanschluss
- 2 Netzschalter
- 3 Auf Masse schaltender Kantentaster
- 4 Kantentaster KT 130
- 5 Masse (Schutzerdung)
- 6 Serieller Anschluss
- 7 Anschlüsse für Achsen

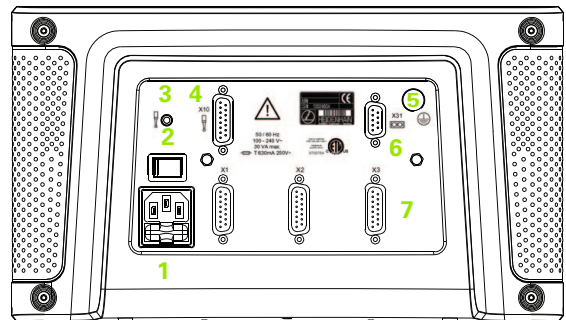



# Einführung

## Software-Version

Die Software-Version Ihres Geräts wird beim Hochfahren des ND 780 am Bildschirm angezeigt.



Dieses Handbuch erklärt die Funktionen des ND 780 für die Anwendungen **Fräsen** und **Drehen**. Das Arbeiten mit der Positionsanzeige ist in drei Kapiteln beschrieben: Bedienung der Positionsanzeige, Funktionen für Fräsbearbeitungen und Funktionen für Drehbearbeitungen.

## ND 780

Anzahl der Achsen



Die ND 780 ist nur in der Ausführung mit **drei Achsen** erhältlich. Die dreiachsige Ausführung des ND 780 wird in diesem Handbuch für Abbildungen und die Beschreibung der Funktionstasten verwendet.

## Symbole in den Hinweisen

Jeder Hinweis ist links mit einem Symbol gekennzeichnet, das über die Art und/oder Bedeutung des Hinweises informiert.



### Allgemeiner Hinweis

z. B. auf das Verhalten des ND 780.



### Warnung – Verweis auf begleitende Dokumentation

z. B. dass für die Funktion ein bestimmtes Werkzeug benötigt wird.



### Gefahr – Stromschlaggefahr oder Verletzungsgefahr

z. B. beim Öffnen des Gehäuses.



### Unterschiede

z.B. zwischen verschiedenen Maschinen



### Verweis

z. B. ein Verweis auf ein anderes Handbuch

## ND 780 – Darstellung von Begriffen

Diverse Begriffe (Softkeys, Funktionstasten) sind in diesem Handbuch wie folgt dargestellt:

- Softkeys – Softkey EINRICHTEN
- Funktionstasten – Taste ENTER

# Schlüsselzahl für Zugriff auf Parameter

Wenn Sie maschinenbezogene Parameter setzen oder ändern wollen, müssen Sie eine Schlüsselzahl eingeben, die Ihnen den Zugriff auf diese Parameter ermöglicht. Dadurch wird eine versehentliche Änderung der Parameter des Menüs SYSTEM EINRICHTEN verhindert.



## WICHTIG!

Die Schlüsselzahl ist 95148.

## Zugriff auf Maschinenparameter

Informationen dazu erhalten Sie auch im Abschnitt „System einrichten“ Siehe „Die Parameter des Menüs SYSTEM EINRICHTEN“ auf Seite 97.



Drücken Sie zuerst den Softkey EINRICHTEN.

Drücken Sie danach den Softkey SYSTEM EINRICHTEN.

Geben Sie dann die Schlüsselzahl **95148** mit den numerischen Tasten ein.



Bestätigen Sie mit der Taste ENTER.

Jetzt erlaubt Ihnen die Positionsanzeige das Einrichten der Maschinenparameter.



## WICHTIG!

Falls Sie nicht wünschen, dass das Passwort jedem zugänglich ist, entfernen Sie diese Seite nach dem Einrichten des ND 780 aus dem Handbuch und bewahren Sie sie sicher auf für den Fall, dass sie wieder gebraucht wird.





## I Benutzer-Anleitung ..... 15

I - 1 Grundlagen für Positionsangaben ..... 16	
Bezugspunkte ..... 16	
Ist-Position, Soll-Position und Restweg ..... 16	
Absolute Werkstück-Positionen ..... 17	
Inkrementale Werkstück-Positionen ..... 17	
Winkel-Bezugsachse ..... 18	
Positionsmessgeräte ..... 18	
Referenzmarken des Messgeräts ..... 19	
I - 2 Bedienung des ND 780 ..... 20	
Bildschirm-Aufbau ..... 20	
Hinweise zur Dateneingabe ..... 21	
Allgemeine Übersicht ..... 21	
Grafische Positionierhilfe ..... 21	
Online-Hilfe ..... 22	
Eingabemasken ..... 23	
Fenster mit Online-Anweisungen: ..... 23	
Fehlermeldungen ..... 23	
ND 780 einschalten ..... 24	
Auswertung der Referenzmarken ..... 24	
Arbeiten ohne Referenzmarken-Auswertung ..... 24	
Funktion REF FREIGABE/DEAKTIVIEREN ..... 25	
Betriebsarten ..... 26	
EINRICHTEN ..... 26	
Parameter des Menüs BEARBEITUNG EINRICHTEN ..... 27	
Einheiten ..... 27	
Maßfaktor ..... 27	
SPIEGELN ..... 28	
Kantentaster (nur für die Anwendung Fräsen) ..... 28	
Durchmesser-Achsen ..... 28	
Messwert-Ausgabe ..... 29	
Grafische Positionierhilfe ..... 29	
Statusleiste ..... 29	
Stoppuhr ..... 30	
Fernschalter ..... 30	
Bildschirm anpassen ..... 31	
Sprache ..... 31	
Import/Export ..... 31	
Übersicht über Softkeys für allgemeine Funktionen ..... 32	
Ausführlichere Beschreibung der Softkeys für allgemeine Funktionen ..... 34	
Softkey SETZEN/NULLEN ..... 34	
Softkey RECHNER ..... 35	
U/min-Rechner ..... 36	
Softkey KEGEL-RECHNER ..... 37	

I - 3 Funktionen für die Fräsbearbeitung .....	39
Detaillierte Beschreibung der Softkey-Funktionen .....	39
Softkey WERKZEUG .....	39
Werkzeug-Tabelle .....	39
Import/Export .....	40
Werkzeugradius-Korrektur .....	41
Vorzeichen für die Längendifferenz $\Delta L$ .....	41
Werkzeug-Tabelle aufrufen .....	45
Werkzeug-Aufruf .....	45
Softkey Bezugspunkt .....	45
Beispiel: Werkstück-Bezugspunkt setzen ohne Antast-Funktion .....	46
Antast-Funktionen zum Bezugspunkt-Setzen .....	47
Bezugspunkt-Setzen mit dem Kantentaster .....	47
Beispiel: Werkstück-Kanten antasten und Eckpunkt als Bezugspunkt setzen. ....	48
Beispiel: Mittellinie zwischen zwei Werkstück-Kanten als Bezugslinie setzen .....	49
Beispiel: Mittelpunkt einer Bohrung mit dem Kantentaster antasten und Bezugspunkt 50 mm vom Kreismittelpunkt entfernt setzen. ....	50
Antasten mit einem Werkzeug .....	51
Softkey WERT SETZEN .....	53
Absolutwert setzen .....	53
Inkrementalwert setzen .....	57
Softkey 1/2 .....	59
Sonderfunktionen (Fräsen) .....	60
Lochkreis und Lochreihe (Fräsen) .....	61
Vorhandene Softkeys in der Eingabemaske: .....	61
Programm-Softkeys: .....	61
Softkey LOCHKREIS .....	62
1. Schritt: Daten eingeben .....	63
2. Schritt: Bohren .....	64
Lochreihen .....	65
Beispiel: Lochreihe eingeben und ausführen .....	65
1. Schritt: Daten eingeben .....	66
2. Schritt: Bohren .....	67
Schräge und Bogen fräsen .....	68
Taste SCHRÄGE FRÄSEN .....	69
Softkey BOGEN FRÄSEN .....	71

I - 4 Funktionen für Drehbearbeitungen .....	75
Ausführliche Beschreibung der Softkey-Funktionen .....	75
Symbole für die Drehbearbeitung .....	75
Softkey WERKZEUG .....	75
Verwendung der Werkzeug-Tabelle .....	76
Werkzeug-Versatz mit WERKZEUG/SETZEN eingeben .....	76
Werkzeugversatz mit Funktion MERKE/SETZE eingeben .....	77
Softkey BEZUGSPUNKT .....	78
Bezugspunkte mit MERKE/SETZE setzen .....	80
Softkey WERT SETZEN .....	81
Softkey RX (RADIUS/DURCHMESSER) .....	81
Gewinde-Zyklus .....	82
Softkey-Funktionen .....	83
Eingabemaske Gewinde-Zyklus: .....	85
1. Schritt: Daten eingeben .....	86
Programm Gewinde-Zyklus ausführen .....	88
Erster Schnitt .....	89

## II Technische Information ..... 91

II - 1 Montage und elektrischer Anschluss ..... 92	
Lieferumfang ..... 92	
Zubehör ..... 92	
Positionsanzeige ND 780 ..... 92	
Aufstellungsort ..... 92	
Positionsanzeige montieren ..... 92	
Elektrischer Anschluss ..... 92	
Elektrische Anforderungen ..... 93	
Umgebungsanforderungen ..... 93	
Verdrahtung der Netzkupplung ..... 93	
Vorbeugende Wartung ..... 93	
Messgeräte anschließen ..... 94	
Anschluss des Kantentaster-Ausgangs und der Eingangssignale ..... 96	
Pinbelegung für den Kantentaster und Messwertausgabe ..... 96	
II - 2 System einrichten ..... 97	
Die Parameter des Menüs SYSTEM EINRICHTEN ..... 97	
Messgerät definieren ..... 98	
Gewinde-Zyklus einrichten: ..... 99	
Anzeige konfigurieren ..... 99	
Eingänge koppeln ..... 100	
Z-Achsen koppeln ..... 100	
Z-Achskopplung aktivieren ..... 100	
Z-Achskopplung deaktivieren ..... 100	
Fehlerkorrektur ..... 101	
Lineare Fehlerkorrektur ..... 101	
Nichtlineare Fehlerkorrektur ..... 102	
Einrichteverfahren für nichtlineare Fehler ..... 102	
Tabelle für nichtlineare Fehlerkorrektur erstellen ..... 103	
Grafik lesen ..... 103	
Fehlerkorrekturtabelle anzeigen ..... 104	
Aktuelle Fehlerkorrekturtabelle exportieren ..... 104	
Neue Fehlerkorrekturtabelle importieren ..... 104	
Losekompensation ..... 104	
Anwendung einstellen ..... 105	
Diagnose ..... 106	
Tastatur-Test ..... 106	
Kantentaster-Test ..... 106	
Bildschirm-Test ..... 106	
Grafische Darstellung eines Messgerät-Signals ..... 106	

II - 3 Parameter des Messgeräts .....	107
Einstellungs-Beispiele für HEIDENHAIN-Längenmessgeräte mit 1 V <sub>SS</sub> -Signalen .....	107
Einstellungs-Beispiele für HEIDENHAIN-Längenmessgeräte mit 1 V <sub>SS</sub> -Signalen .....	107
Einstellungs-Beispiele für HEIDENHAIN-Winkelmessgeräte .....	108
II - 4 Daten-Schnittstelle .....	109
Serieller Anschluss (X31) .....	110
Verdrahtung der Anschlusskabel .....	112
Pin-Belegung .....	112
Signal .....	112
Externe Aktionen über die V.24/RS-232-Datenschnittstelle .....	113
Verzögerung für Datenausgabe .....	114
Verzögerung für Datenausgabe (<Strg>B) .....	114
II - 5 Messwert-Ausgabe .....	115
Beispiele zur Zeichenausgabe an der Daten-Schnittstelle .....	115
Daten-Ausgabe mit externen Signalen .....	115
Daten-Ausgabe mit Kantentaster .....	117
II - 6 Technische Daten für Fräsbearbeitungen .....	120
II - 7 Technische Daten für Drehbearbeitungen .....	122
II - 8 Fehlermeldungen .....	123
II - 9 Anschlussmaße .....	125
Anschlussmaße der Positionsanzeige .....	125
II - 10 Zubehör .....	126
Teilenummern Zubehör .....	126
ND 780 Bügel	
ID 520 012-01 .....	126
ND 780 Montageanleitung	
Universal-Montagearm	
ID 382 929-01 .....	127
ND 780 Montageanleitung	
Schwenkfuß	
ID 281 619-01 .....	128
ND 780 Montageanleitung	
Dreh-/Kippgelenk	
ID 520 011-01 .....	129
ND 780 Montageanleitung	
Einbaurahmen	
ID 532 811-01 .....	130





**Benutzer-Anleitung**

# I - 1 Grundlagen für Positionsangaben


## Bezugspunkte

Die Werkstückzeichnung gibt einen bestimmten Punkt des Werkstücks (meist eine Werkstückecke) als **absoluten Bezugspunkt** und eventuell einen weiteren oder mehrere weitere Punkte als relative Bezugspunkte vor.

Beim Bezugspunkt-Setzen wird diesen Bezugspunkten der Ursprung des absoluten Koordinatensystems bzw. der relativen Koordinatensysteme zugeordnet. Das auf die Maschinenachsen ausgerichtete Werkstück wird in eine bestimmte Position relativ zum Werkzeug gebracht und die Achsanzeige entweder auf Null oder den entsprechenden Positionswert (z. B. um den Werkzeugsradius zu berücksichtigen) gesetzt.

## Ist-Position, Soll-Position und Restweg

Die Position, auf der sich das Werkzeug gerade befindet, heißt **Ist-Position**. Die Position, zu der das Werkzeug jeweils zu verfahren ist, heißt **Soll-Position**. Die Entfernung von der Soll-Position zur Ist-Position wird als **Restweg** bezeichnet.

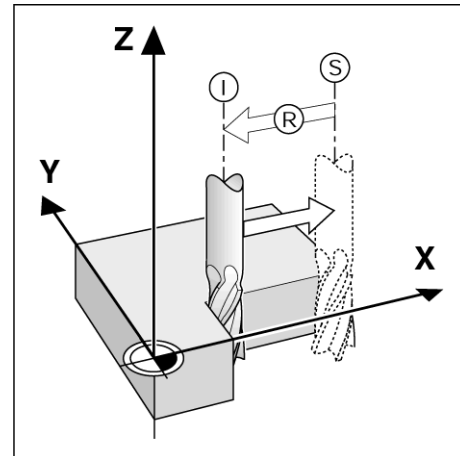



## Absolute Werkstück-Positionen

Jede Position auf dem Werkstück ist durch ihre absoluten Koordinaten eindeutig festgelegt.


Absolute Koordinaten der Position **1**:

$X = 20 \text{ mm}$

$Y = 10 \text{ mm}$

$Z = 15 \text{ mm}$

Wenn Sie nach einer Werkstückzeichnung mit **absoluten Koordinaten** bohren oder fräsen, dann fahren Sie das Werkzeug auf die Koordinaten.

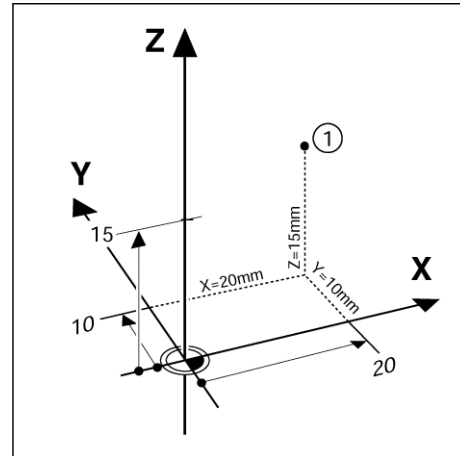

## Inkrementale Werkstück-Positionen

Eine Position kann auch auf die vorhergegangene Soll-Position bezogen sein. Der relative Nullpunkt wird dann also auf die vorhergegangene Soll-Position gelegt. Man spricht dann von **inkrementalen Koordinaten** (Inkrement = Zuwachs) bzw. einem Inkrementalmaß oder Kettenmaß (da die Positionen durch aneinandergereihte Maße angegeben werden). Inkrementale Koordinaten werden durch ein vorangestelltes **I** gekennzeichnet.

**Beispiel:** Inkrementale Koordinaten der Position **3** bezogen auf Position **2**

Absolute Koordinaten der Position **2**:

$X = 20 \text{ mm}$

$Y = 10 \text{ mm}$

$Z = 15 \text{ mm}$


Inkrementale Koordinaten der Position **3**:

$IX = 10 \text{ mm}$

$IY = 10 \text{ mm}$

$IZ = -15 \text{ mm}$

Wenn Sie nach einer Werkstückzeichnung mit inkrementalen Koordinaten bohren oder fräsen, dann bewegen Sie das Werkzeug jeweils um den Koordinatenwert weiter.

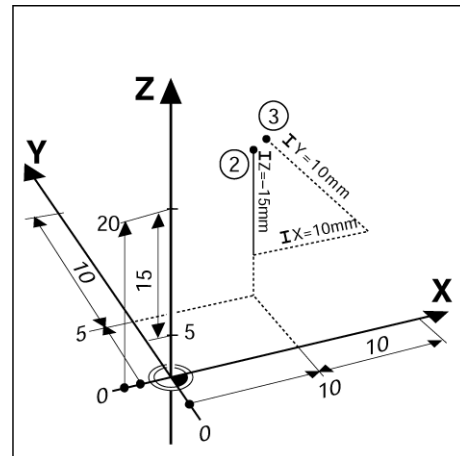

## Winkel-Bezugsachse

Die Winkel-Bezugsachse ist die 0°-Position. Sie ist als eine der beiden Achsen in der Drehebene definiert. Die folgende Tabelle definiert den 0°-Winkel für die drei möglichen Drehebeneen:


Für Winkelangaben gelten die folgenden Bezugsachsen:

Ebene	Winkel-Bezugsachse
XY	+X
YZ	+Y
ZX	+Z

Positiver Drehsinn ist der Gegen-Uhrzeigersinn, wenn die Bearbeitungsebene in Richtung der negativen Werkzeugachse betrachtet wird.

**Beispiel:** Winkel in der Bearbeitungsebene XY


Winkel	Entspricht der...
+ 45°	... Winkelhalbierenden zwischen +X und +Y
+/- 180°	... negativen X-Achse
- 270°	... positiven Y-Achse

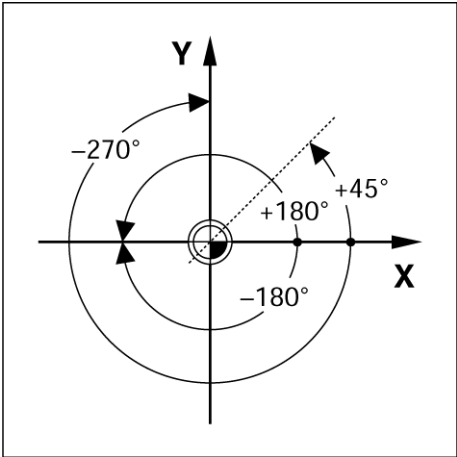

## Positionsmessgeräte

Die **Positionsmessgeräte** wandeln die Bewegungen der Maschinenachsen in elektrische Signale um. Die ND 780 wertet die Signale aus, ermittelt die Ist-Position der Maschinenachsen und zeigt diese als Zahlenwerte am Bildschirm an.

Bei einer Stromunterbrechung geht die Zuordnung zwischen der Maschinenschlittenposition und der berechneten Ist-Position verloren. Sobald die Stromversorgung wieder funktioniert, können Sie diese Zuordnung mit den Referenzmarken der Positionsmessgeräte und der REF-Automatik (**REF**) des ND 780 wiederherstellen.

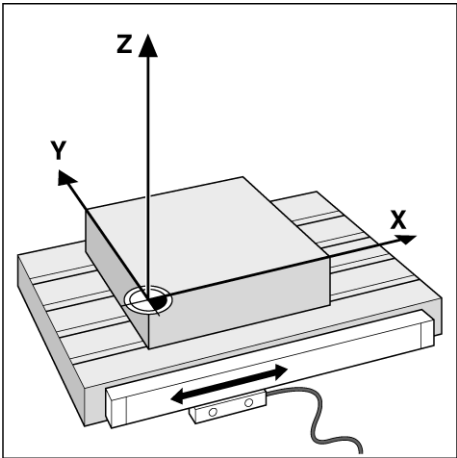


## Referenzmarken des Messgeräts

Messgeräte besitzen gewöhnlich eine oder mehrere Referenzmarken, mit denen die Referenzmarken-Auswertung des ND 780 die Bezugspunkte nach einer Stromunterbrechung wiederherstellt. Sie können zwischen den zwei gebräuchlichsten Referenzmarken-Typen wählen: Fest und abstandskodiert.

Bei Messgeräten mit **abstandskodierten Referenzmarken** befinden sich die Marken in einem bestimmten kodierten Abstand, der es dem ND 780 ermöglicht, ein beliebiges Referenzmarkenpaar zu verwenden, um die vorherigen Bezugspunkte wiederherzustellen. Das bedeutet, dass Sie nach dem Wiedereinschalten des ND 780 das Messgerät von einer beliebigen Position aus nur eine sehr kurze Strecke verfahren müssen, um die Bezugspunkte wiederherzustellen.

Messgeräte mit **festen Referenzmarken** besitzen eine Marke oder mehrere Marken in festem Abstand zueinander. Zur korrekten Wiederherstellung der Bezugspunkte müssen Sie bei der Referenzmarken-Auswertung dieselbe Referenzmarke verwenden, die Sie beim ersten Setzen des Bezugspunkts benutzt haben.

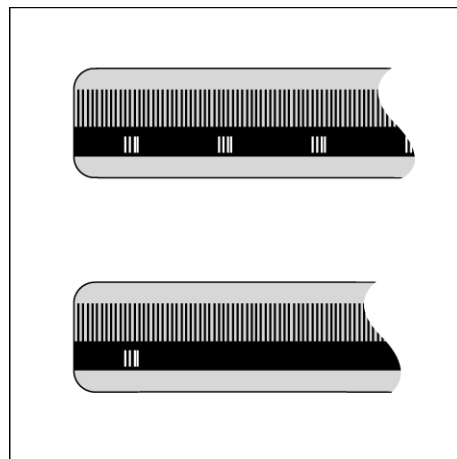


Die Bezugspunkte können nach dem Ausschalten der Positionsanzeige nicht wiederhergestellt werden, wenn Sie die Referenzmarken nicht überfahren haben, bevor Sie die Bezugspunkte gesetzt haben.

## I - 2 Bedienung des ND 780

### Bildschirm-Aufbau

Symbole der Statusleiste:

- 1 Bezugspunkt
- 2 Werkzeug
- 3 Vorschub
- 4 Stoppuhr
- 5 Maßeinheit
- 6 Istwert
- 7 Restweg
- 8 Seitenanzeige
- 9 Setzen/Nullen
- 10 Achsbezeichnung
- 11 Referenzmarkenanzeige
- 12 Softkeys
- 13 Anzeigebereich
- 14 Grafische Positionier-Hilfe (nur in der Betriebsart Restweg)

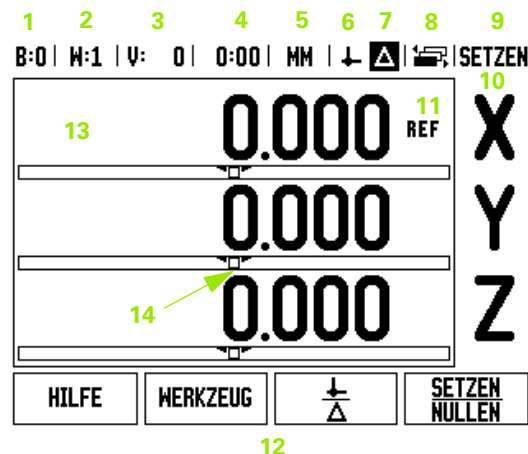

Die ND 780 stellt Ihnen anwendungsspezifische Funktionen zur Verfügung, die es Ihnen ermöglichen, maximale Produktivität mit Ihren manuellen Werkzeugmaschinen zu erzielen.

- **Statusleiste** – In der Statusleiste wird der aktuelle Bezugspunkt, das Werkzeug, der Vorschub, die Zeit der Stoppuhr, die Maßeinheit, der Restweg (inkremental) oder Istwert (absolut), der Seitenindikator und die jeweils aktive Funktion Nullen/Setzen angezeigt. Wie Sie die Parameter der Statusleiste einrichten, ist im Abschnitt „Das Menü BEARBEITUNG EINRICHTEN“ beschrieben.
- **Anzeigebereich** – Im Anzeigebereich werden die aktuellen Positionswerte der Achsen angezeigt. Eingabemasken, Felder, Fenster mit Anweisungen für den Benutzer, Fehlermeldungen und Infos werden ebenfalls angezeigt.
- **Achsbezeichnungen** – die der entsprechenden Achstaste zugeordnete Achse wird angezeigt.
- **Referenzmarken-Anzeige** – Die Referenzmarken-Anzeige zeigt den aktuellen Referenzmarken-Status an.
- **Softkeys** – Die Softkeys bezeichnen die verschiedenen Fräs- oder Drehfunktionen.

## Hinweise zur Dateneingabe

- Mit den numerischen Tasten geben Sie Zahlen in die Felder ein.
- Mit der Taste ENTER bestätigen Sie die in einem Feld vorgenommene Eingabe und kehren zum vorherigen Bildschirm zurück.
- Drücken Sie die Taste C, wenn Sie Einträge oder Fehlermeldungen löschen oder zum vorherigen Bildschirm zurückkehren wollen. Eine Ausnahme gibt es: In der Tabelle für die nichtlineare Fehlerkorrektur dient die Taste C zum Speichern der Dateneingabe.
- SOFTKEYS zeigen die diversen Fräs- oder Drehfunktionen an. Diese Funktionen wählen Sie, indem Sie die Softkey-Taste direkt unter dem jeweiligen Softkey drücken. Die Softkey-Funktionen sind auf drei Bildschirm-Seiten aufgeteilt, die Sie mit der NACH-LINKS-/NACH-RECHTS-Taste aufrufen (siehe unten).
- Mit der NACH-LINKS-/NACH-RECHTS-Taste blättern Sie durch die drei Bildschirmseiten mit den verfügbaren Softkey-Funktionen. Die Seite, auf der Sie sich gerade befinden, wird in der Statusleiste oben am Bildschirm angezeigt.
- Mit der NACH-OBEN-/NACH-UNTEN-Taste bewegen Sie den Cursor zwischen den Feldern einer Eingabemaske und den Menüpunkten eines Menüs. Wenn der Cursor den letzten Menüpunkt eines Menüs erreicht hat, springt er automatisch an den Anfang des Menüs zurück.


## Allgemeine Übersicht

### Grafische Positionierhilfe

Beim „Fahren auf Null“ (in der Betriebsart Restweg) unterstützt Sie die ND 780, indem er eine grafische Positionierhilfe einblendet.

Die ND 780 blendet die grafische Positionierhilfe in einem schmalen rechteckigen Kasten unter der Achse ein, die Sie auf Null fahren. Zwei dreieckige Marken in der Mitte des Kastens symbolisieren die angefahrne Soll-Position.

Ein kleines Quadrat symbolisiert den Achsschlitten. Während Sie die Achse zur Sollposition oder von ihr weg verfahren, erscheint im Quadrat ein Richtungspfeil. Das Quadrat selbst bewegt sich erst, wenn der Achsschlitten sich in der Nähe der Soll-Position befindet. Einrichten der grafischen Positionierhilfe: siehe Seite 29 im Menü BEARBEITUNG EINRICHTEN.

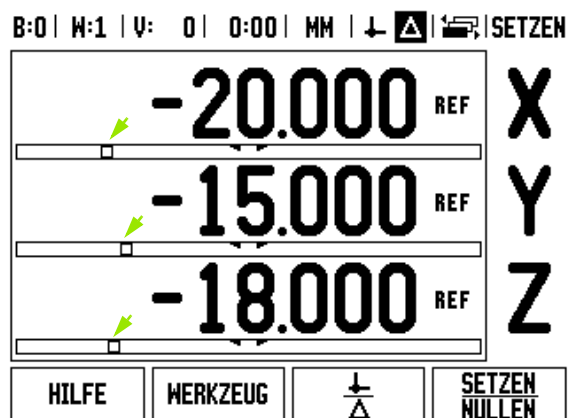

Online-Hilfe

Die integrierte Benutzer-Anleitung hilft Ihnen in jeder Situation mit den passenden Informationen.

Integrierte Benutzer-Anleitung **aufrufen**:


- ▶ Drücken Sie den Softkey HILFE.
- ▶ Am Bildschirm werden Informationen zu dem Vorgang angezeigt, den Sie gerade bearbeiten.
- ▶ Mit der NACH-OBEN/NACH-UNTEN-Taste können Sie durch das Thema blättern, wenn es auf mehreren Bildschirm-Seiten erklärt wird.

Informationen zu einem anderen Thema anzeigen:

- ▶ Drücken Sie den Softkey THEMEN-LISTE.
- ▶ Benutzen Sie die NACH-OBEN/NACH-UNTEN-TASTE, wenn Sie durch das Verzeichnis blättern wollen.
- ▶ Drücken Sie ENTER, wenn Sie sich ein Thema anzeigen lassen wollen.

Integrierte Benutzer-Anleitung schließen:

- ▶ Drücken Sie die Taste C.

B:0 | M:1 | V: 0 | 0:00 | MM | 

HILFE-THEMEN	
2.1	Erstes Einschalten nach Auslieferung
2.2	Auswertung der Referenzmarken
2.2.1	Referenzmarken
3.	Betriebsarten Istwert und Restweg
3.1	Achse zurücksetzen
3.2	Bezugspunkt setzen (Fräsen)
3.2.1	Kantentaster verwenden
3.2.1.1	Kante
THEMA ANZEIGEN	BILD- NACH-OBEN
	BILD- N.-UNTEN




 
## Eingabemasken

Daten, die für verschiedene Betriebsfunktionen und Einrichteparameter notwendig sind, geben Sie in Eingabemasken ein. Diese Eingabemasken erscheinen nach der Auswahl von Funktionen, für die die Eingabe weiterer Daten erforderlich ist. Jede Eingabemaske enthält die zur Eingabe der erforderlichen Daten notwendigen Felder.

Damit Ihre Änderungen wirksam werden, müssen Sie sie mit der Taste ENTER bestätigen. Drücken Sie die Taste C, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, ohne die vorgenommenen Änderungen zu speichern. In einigen Fällen, zum Beispiel bei der Werkzeugtabelle, wird die Taste C anstelle der Taste ENTER verwendet.

### Fenster mit Online-Anweisungen:

Wenn Sie ein Menü oder eine Eingabemaske öffnen, erscheint rechts davon ein Fenster mit Anweisungen für den Benutzer. In diesem Fenster erhält der Benutzer Informationen über die angewählte Funktion und Anweisungen zu den verfügbaren Optionen.

B:0   M:2   V: 0   0:00   MM     	
LOCHREIHE	
TYP	
LOCHMATRIX	
1. BOHRUNG	
X	0.000
Y	0.000
BOHRUNGEN JE REIHE	
0	
MATRIX RAHMEN	
Lochreihe wählen (LOCHMATRIX oder LOCHRAHMEN).	
	
	HILFE

### Fehlermeldungen

Wenn beim Arbeiten mit dem ND 780 ein Fehler auftritt, erscheint eine Fehlermeldung, in der die Fehlerursache erklärt wird. Siehe „Fehlermeldungen“ auf Seite 123.

Fehlermeldung löschen:

- Drücken Sie die Taste C.



Critical error message: Kritische Fehlermeldung: **Interrupts funktionieren nicht**

Wenn diese Meldung erscheint,

- schalten Sie den ND 780 aus.
- Warten Sie ca. 10 Sekunden, bevor Sie den ND 780 wieder einschalten.
- Die Fehlermeldung wird dann gelöscht und Sie können normal weiterarbeiten.

## ND 780 einschalten




Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter auf der Geräterückseite ein. Der erste Bildschirm erscheint (siehe Abbildung rechts). Dieser Bildschirm erscheint nur beim ersten Einschalten nach Auslieferung. Die folgenden Schritte wurden eventuell bereits bei der Installation der Software durchgeführt.

- Mit dem Softkey **SPRACHE** wählen Sie die gewünschte Sprache.
- Sie können entweder die Anwendung **FRÄSEN** oder **DREHEN** wählen. Mit dem Softkey **ANWENDUNG [FRÄSEN/DREHEN]** schalten Sie zwischen den beiden Modi um.
- Dann wählen Sie die Anzahl der Achsen. Wenn Sie mit Ihrer Eingabe fertig sind, drücken Sie die Taste **ENTER**.

Die Anwendung können Sie später im Menü **SYSTEM EINRICHTEN** unter **ANWENDUNG EINSTELLEN** umschalten.

Power was off. Press any key to continue.

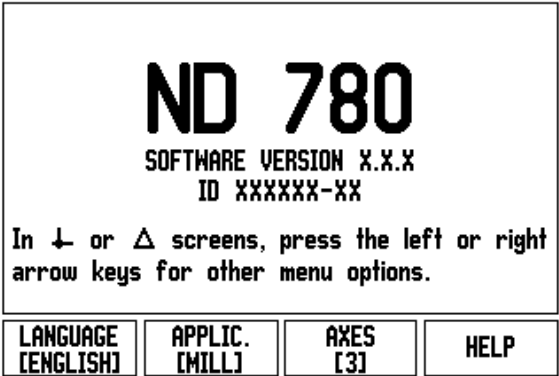

Die ND 780 ist jetzt für die weiteren nötigen Einstellungen bereit. Er befindet sich nun in der Betriebsart Istwert (Absolutmodus). Hinter jeder aktiven Achse erscheint ein blinkendes **"REF"**. Im nachfolgenden Abschnitt „Auswertung der Referenzmarken“ wird beschrieben, wie diese Funktion eingerichtet wird.

### Auswertung der Referenzmarken


Mit der REF-Automatik ermittelt die ND 780 automatisch wieder die Zuordnung zwischen den Achsschlitten-Positionen und Anzeigewerten, die Sie zuletzt vor dem Ausschalten festgelegt haben.

Wenn Ihr Messgerät Referenzmarken besitzt, blinkt die Anzeige **"REF"**. Sobald Sie die Referenzmarken überfahren haben, hört die REF-Anzeige auf zu blinken.

### Arbeiten ohne Referenzmarken-Auswertung

Sie können den ND 780 auch nutzen, ohne vorher die Referenzmarken zu überfahren. Drücken Sie den Softkey **KEIN REF**, wenn Sie die Referenzmarken nicht überfahren wollen, und arbeiten Sie weiter.

Sie können die Referenzmarken auch noch zu einem späteren Zeitpunkt überfahren, falls Sie später Bezugspunkte definieren wollen, die sich nach einer Stromunterbrechung wiederherstellen lassen. Drücken Sie den Softkey **REF FREIGABE**, wenn Sie die Referenzmarken-Auswertung aktivieren wollen.

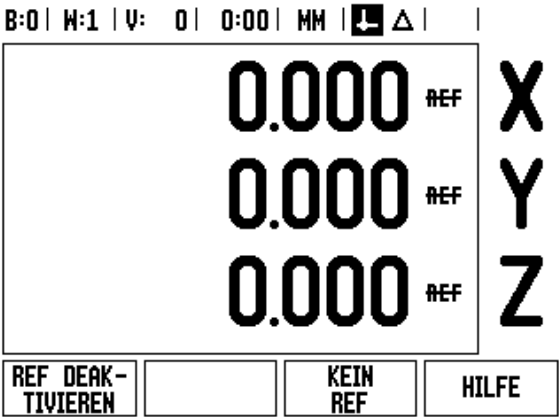

Falls ein Messgerät keine Referenzmarken besitzt, erscheint die Anzeige REF nicht am Bildschirm und alle gesetzten Bezugspunkte gehen beim Ausschalten der Positionsanzeige verloren.



## Funktion REF FREIGABE/DEAKTIVIEREN

Der zwischen REF FREIGABE/DEAKTIVIEREN umschaltbare Softkey steht während der Referenzmarken-Auswertung zur Verfügung und ermöglicht es dem Benutzer, eine bestimmte Referenzmarke auf dem Messgerät zu wählen. Das ist wichtig, wenn Sie Messgeräte mit festen Referenzmarken verwenden. Wenn Sie den Softkey REF DEAKTIVIEREN drücken, unterbricht die Positionsanzeige die Referenzmarken-Auswertung und ignoriert alle Referenzmarken, die überfahren werden. Wenn Sie danach den Softkey REF FREIGABE drücken, aktiviert die Positionsanzeige die Referenzmarken-Auswertung wieder und wählt die nächste überfahrene Referenzmarke.

Sobald Sie die Referenzmarken für alle gewünschten Achsen ermittelt haben, beenden Sie die Referenzmarken-Auswertung, indem Sie den Softkey KEIN REF drücken. Das Überfahren der Referenzmarken muss nicht für alle, sondern nur für diejenigen Messgeräte durchgeführt werden, die Sie benötigen. Sobald alle Referenzmarken ermittelt wurden, kehrt die ND 780 automatisch zum Bildschirm mit der Anzeige der Achspositionen zurück.



Wenn Sie die Referenzmarken nicht überfahren haben, speichert die ND 780 die gesetzten Bezugspunkte nicht. Das bedeutet, dass sich die Zuordnungen zwischen den Achsschlitten-Positionen und Anzeigewerten nach einer Stromunterbrechung (Ausschalten) nicht wiederherstellen lassen.



Normales Hochfahren: Gerät einschalten und eine beliebige Taste drücken.

Referenzmarken in beliebiger Reihenfolge überfahren.

### – Alternative –



Softkey REF DEAKTIVIEREN drücken und die Referenzmarken überfahren



Das Messgerät an die gewünschte feste Referenzmarke fahren. Softkey REF FREIGABE drücken und die Referenzmarken überfahren.

### – Alternative –



Referenzmarken **nicht** überfahren und Softkey KEIN REF drücken. Hinweis: Die Zuordnung zwischen Achsschlitten-Positionen und Anzeigewerten geht bei einer Stromunterbrechung verloren.

## Betriebsarten

Die ND 780 verfügt über zwei Betriebsarten: **Istwert** und **Restweg**. In der Betriebsart Istwert wird immer die aktuelle Istposition des Werkzeugs bezogen auf den aktiven Bezugspunkt angezeigt. Dabei wird das Werkzeug verfahren bis der Anzeigewert der gewünschten Sollposition entspricht. In der Betriebsart Restweg fahren Sie das Werkzeug auf die Sollpositionen, indem Sie die jeweilige Achse auf den Anzeigewert Null fahren. Wenn Sie mit der Restweg-Anzeige arbeiten, können Sie die Soll-Positionen mit absoluten oder inkrementalen Koordinaten eingeben.

Wenn Sie sich in der Betriebsart Istwert befinden und die Anwendung Fräsen aktiv ist, ist nur der Längenversatz des Werkzeugs wirksam. In der Betriebsart Restweg werden sowohl Radius- als auch Längenversatz zur Berechnung des Restwegs zur gewünschten Sollposition benutzt, bezogen auf die Schneide des sich im Einsatz befindenden Werkzeugs.

Wenn sich die Positionsanzeige im Modus Drehen befindet, sind alle Arten von Werkzeugversatz sowohl in der Betriebsart Istwert als auch Restweg aktiv.

Mit der Taste ISTWERT/RESTWEG schalten Sie zwischen den beiden Betriebsarten um. Mit der NACH-LINKS- ODER NACH-RECHTS-Taste rufen Sie die verfügbaren Softkey-Funktionen in der Betriebsart Istwert oder Restweg auf.


 
Bei der dreiachsigen Ausführung der Positionsanzeige bietet Ihnen die Funktion Achskopplung die Möglichkeit, die Z -Achsen zu koppeln.

## EINRICHTEN

Die Nd 780 verfügt über die zwei folgenden Menüs zum Einrichten der Betriebsparameter: BEARBEITUNG EINRICHTEN und SYSTEM EINRICHTEN. Mit den Parametern des Menüs BEARBEITUNG EINRICHTEN passen Sie jede Bearbeitung den spezifischen Anforderungen an. Im Menü SYSTEM EINRICHTEN definieren Sie Parameter für Messgerät, Anzeige und Kommunikation.

Das Menü BEARBEITUNG EINRICHTEN rufen Sie mit dem Softkey EINRICHTEN auf. Sobald Sie sich im Menü BEARBEITUNG EINRICHTEN befinden, stehen Ihnen die folgenden Softkeys zur Verfügung:

- **SYSTEM EINRICHTEN:** Dieser Softkey ermöglicht Ihnen den Zugriff auf die Einrichte-Parameter. Siehe „Die Parameter des Menüs SYSTEM EINRICHTEN“ auf Seite 97.
- **IMPORT/EXPORT:** Mit diesem Softkey starten Sie den Import/Export der Betriebsparameter. Siehe „Import/Export“ auf Seite 31.
- **HILFE** Mit diesem Softkey öffnen Sie die Online-Hilfe.

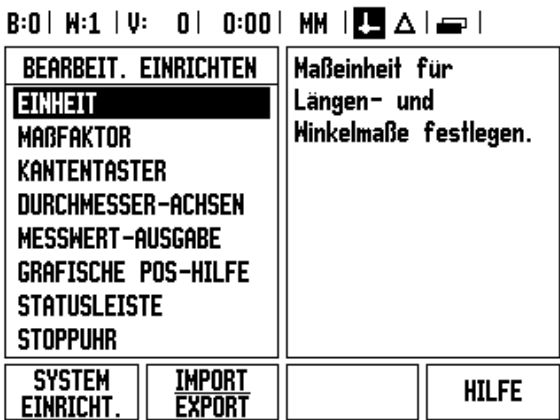



SPIEGELN



Mit dem Maßfaktor –1,00 erhalten Sie ein Spiegelbild Ihres Werkstücks. Sie können ein Werkstück gleichzeitig spiegeln und maßstäblich vergrößern/verkleinern (siehe Seite 65).

Kantentaster (nur für die Anwendung Fräsen)

In dieser Eingabemaske setzen Sie den Durchmesser- und Längenversatz des Kantentasters. Für beide Eingaben gilt die am Bildschirm angezeigte Maßeinheit.



- Den Durchmesser und die Länge geben Sie mit den numerischen Tasten ein. Dabei muss der Durchmesser größer als Null sein. Die Länge wird mit negativem oder positivem Vorzeichen eingegeben.
- Die Maßeinheit für die Maße des Kantentasters wählen Sie per Softkey.

Die Einstellungen für den Kantentaster bleiben nach dem Ausschalten der Positionsanzeige erhalten.

Durchmesser-Achsen


Mit der Funktion DURCHMESSER-ACHSEN geben Sie die Achsen an, deren Positionswerte als Radius oder Durchmesser angezeigt werden. Wählen Sie EIN, um den Positionswert der Achse als Durchmesser anzuzeigen. Wenn Sie AUS wählen, ist die Funktion Radius/Durchmesser deaktiviert. Radius-/Durchmesserfunktion bei Drehbearbeitungen: siehe Seite 81.

- Wählen Sie DURCHMESSER-ACHSEN und bestätigen Sie mit ENTER.
- Der Cursor steht jetzt im Feld X-Achse. Drücken Sie den Softkey EIN/AUS zum Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion, je nachdem, wie Sie diese Achse definieren wollen.
- Bestätigen Sie mit ENTER.

B:0 | W:1 | V: 0 | 0:00 | MM |   | |

DURCHMESSER-ACHSEN

DURCHMESSER-ACHSEN

X  EIN

Zo AUS

Z AUS

EIN wählen, um den Positionswert als Radius oder Durchmesser anzuzeigen.

Mit dem Softkey R<sub>x</sub> Radius oder Durchmesser wählen.

EIN  
AUS

HILFE

28

I Benutzer-Anleitung

## Messwert-Ausgabe

Mit der Funktion Messwert-Ausgabe lassen sich die aktuellen Anzeigewerte oder die beim Antasten ermittelten Werte über die serielle Schnittstelle übertragen. Die Ausgabe der aktuellen Anzeigewerte wird über ein externes Hardware-Signal oder einen Befehl (Strg B) aktiviert, der über die serielle Schnittstelle übertragen wird.

In der Eingabemaske MESSWERT-AUSGABE wird die Datenausgabe während des Antastvorgangs aktiviert (EIN) oder deaktiviert (AUS) und die Option ANZEIGE STOPPEN definiert.

- ▶ Sie können die Messwert-Ausgabe (nur für die Anwendung Fräsen) entweder einschalten (EIN) oder ausschalten (AUS). Bei AKTIVierter Messwert-Ausgabe werden die Daten ausgegeben, sobald der Antastvorgang abgeschlossen ist.
- ▶ Anzeige stoppen – Optionen:
  - AUS – Messwert-Ausgabe ist ohne Einfluss auf die Bildschirm-Anzeige.
  - MITLAUFEND – die Bildschirm-Anzeige wird bei Messwert-Ausgabe gestoppt. Sie bleibt gestoppt, solange der Schalteingang aktiv ist.
  - GESTOPPT – Anzeige ist gestoppt und wird mit jeder neuen Messwert-Ausgabe aktualisiert.

Für Informationen zur Zeichenausgabe, siehe Kapitel „Messwert-Ausgabe“.

## Grafische Positionierhilfe

In der Eingabemaske GRAFISCHE POS-HILFE konfigurieren Sie die Balkengrafik, die im Restwegmodus unter den Positionswerten der Achsen angezeigt wird. Für jede Achse gibt es einen eigenen Bereich.

- ▶ Die grafische Positionierhilfe aktivieren Sie entweder mit dem Softkey EIN/AUS oder Sie geben die Werte für die Achsen mit den numerischen Tasten ein. Das Kästchen zur Anzeige der aktiven Position bewegt sich, sobald die Position innerhalb des definierten Bereichs liegt.

## Statusleiste

Die Statusleiste befindet sich am oberen Bildschirmrand und zeigt den aktiven Bezugspunkt, das Werkzeug, den Vorschub, die Stoppuhr und die Seitenanzahl an.

- ▶ Wählen Sie mit dem Softkey EIN/AUS die Einstellungen aus, die Sie anzeigen wollen.

B:0   W:1   V: 0   0:00   MM			
<b>GRAFISCHE POS-HILFE</b>			
<b>BEREICH</b>			
X	5.000		
Y	5.000		
Z	5.000		
<b>EIN AUS</b>			<b>HILFE</b>

Bereich für Balkengrafik der Graf. Pos.-Hilfe definieren. Das Kästchen zur Anzeige der aktiven Position bewegt sich, sobald die Position innerhalb des definierten Bereichs

## Stoppuhr

Die Stoppuhr zeigt Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s) an. Sie arbeitet nach dem Prinzip einer normalen Stoppuhr, d.h. sie misst die abgelaufene Zeit. (Die Uhr beginnt bei 0:00:00).

Im Feld ABGELAUFENE ZEIT steht die Summe der einzelnen, abgelaufenen Zeitintervalle.

- ▶ Drücken Sie den Softkey START/STOPP. Die Positionsanzeige zeigt das Statusfeld LÄUFT. Drücken Sie den Softkey nochmals, um die laufende Zeit zu stoppen.
- ▶ Mit dem Softkey ZURÜCKSETZEN setzen Sie die Zeitanzeige zurück. Wenn Sie die Zeitanzeige zurücksetzen, wird die Uhr gestoppt.



Die Uhr lässt sich auch starten und stoppen, indem Sie die Taste mit dem Dezimalzeichen (Punkt-Taste) drücken. Mit der Taste 0 können Sie die Uhr zurücksetzen.

## Fernschalter

Mit den Parametern der Funktion Fernschalter stellen Sie einen externen Schalter (Hänge- oder Fußschalter) ein, so dass die folgenden Funktionen ausgeführt werden können: Datenausgabe, Nullen, nächste Bohrung. Informationen zum Anschluss des Fernschalters an den Eingang für den auf Masse schaltenden Kantentaster sind in Kapitel II dieses Handbuchs beschrieben. Siehe „Anschluss des Kantentaster-Ausgangs und der Eingangssignale“ auf Seite 96.

- DATENAUSGABE – Übertragung von Positionsinformationen von der seriellen Schnittstelle, Ausdruck der aktuellen Position.
- NULLEN – Eine oder mehrere Achsen nullen. (Wenn dies in der Betriebsart Restweg geschieht, wird der aktuelle Restweg auf Null zurückgesetzt. In der Betriebsart Istwert wird der Bezugspunkt auf Null zurückgesetzt.)
- NÄCHSTE BOHRUNG - Wenn Sie den Softkey NÄCHSTE BOHRUNG drücken, wird die nächste Bohrung in einem Bohrbild angefahren.
  - Setzen Sie das Feld DATENAUSGABE mit dem Softkey EIN/AUS auf EIN, um die aktuelle Position über die serielle Schnittstelle zu übertragen, wenn der Schalter geschlossen ist.
  - Wenn Sie das Feld NULLEN angewählt haben, bestimmen Sie mit den jeweiligen Achstasten, welche Anzeigewerte auf Null zurückgesetzt werden, wenn der Schalter geschlossen ist.
  - Setzen Sie das Feld NÄCHSTE BOHRUNG mit dem Softkey EIN/AUS auf EIN, um die nächste Bohrung in einem Bohrbild anzufahren.

## Bildschirm anpassen

Sie können die Helligkeit und den Kontrast des LCD-Bildschirms anpassen. In der Betriebsart Istwert oder Restweg dient die NACH-OBEN-/NACH-UNTEN-Taste auch zur Kontrasteinstellung des LCD-Bildschirms. In dieser Eingabemaske können Sie auch angeben, nach welcher Leerlaufzeit sich der Bildschirmschoner aktivieren soll.

Im Feld BILDSCHIRM-SCHONER legen Sie fest, nach welcher Zeit der Inaktivität sich der Bildschirmschoner aktiviert. Für die Leerlaufzeit können Sie einen Wert zwischen 30 und 120 Minuten wählen. Den Bildschirmschoner können Sie deaktivieren, wobei die Deaktivierung nach dem Ausschalten der Positionsanzeige nicht mehr wirksam ist.

## Sprache

Die ND 780 unterstützt mehrere Sprachen. Die Sprache ändern Sie wie folgt:

- ▶ Drücken Sie den Softkey SPRACHE so oft, bis die gewünschte Sprache auf dem Softkey und im Feld SPRACHE erscheint.
- ▶ Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit ENTER.

## Import/Export

Betriebsparameter-Informationen können über den USB-Anschluss importiert oder exportiert werden.

- ▶ Drücken Sie den Softkey IMPORT/EXPORT, der angezeigt wird, wenn Sie das Menü BEARBEITUNG EINRICHTEN gewählt haben.
- ▶ Die Softkeys IMPORT und EXPORT stehen auch in der Anzeige der Werkzeugtabelle (Fräsen) zur Verfügung.
- ▶ Mit IMPORT übertragen Sie Betriebsparameter oder eine Werkzeugtabelle von einem PC.
- ▶ Mit EXPORT übertragen Sie die aktuellen Betriebsparameter oder die Werkzeugtabelle zu einem PC.
- ▶ Mit der Taste C beenden Sie den Vorgang.

B:0   W:1   V: 0   0:00   MM			
<b>MESSGERÄT DEF.</b>		Konfig-Parameter für jeden Messgerät- Eingang definieren.	
<b>EINGANG X1</b>			
<b>EINGANG X2</b>			
<b>EINGANG X3</b>			
<b>BEARBEIT. EINRICHT.</b>	<b>IMPORT EXPORT</b>		<b>HILFE</b>

## Übersicht über Softkeys für allgemeine Funktionen

Die aus den Betriebsarten auswählbaren Softkey-Funktionen sind auf drei Bildschirmseiten aufgeteilt, durch die Sie mit der NACH-LINKS/NACH-RECHTS-Taste blättern können. Die Seitenanzeige in der Statusleiste zeigt die Anzahl der Seiten, wobei die Seite, auf der Sie sich gerade befinden, dunkel markiert ist. Zu jedem Softkey können genauere Informationen aufgerufen werden.

Softkeys auf Seite 1	Softkey-Funktion	Softkey-Symbol
HILFE	Öffnet die Online-Hilfe, (Seite 22).	HILFE
WERKZEUG	Öffnet die Werkzeugtabelle. (Informationen über die Anwendung Fräsen finden Sie auf Seite 39 und über die Anwendung Drehen auf Seite 75.)	WERKZEUG
ISTWERT / RESTWEG	Schaltet zwischen den Betriebsarten Istwert und Restweg um, (Seite 21).	
SETZEN / NULLEN	Schaltet zwischen den Funktionen Setzen und Nullen um. Verwendung mit entsprechenden Achstasten (Seite 34).	SETZEN NULLEN
Softkeys auf Seite 2	Softkey-Funktion	Softkey-Symbol
BEZUGS-PUNKT	Öffnet die Eingabemaske BEZUGSPUNKT zum Setzen des Bezugspunkts für jede Achse, (Seite 45).	BEZUGS-PUNKT
WERT SETZEN	Öffnet die Eingabemaske WERT SETZEN zum Setzen einer Soll-Position (nur in der Betriebsart Restweg (Seite 53)).	WERT SETZE
1/2 (nur im Modus Fräsen)	Teilt die aktuelle Position durch zwei, (Seite 59).	1/2
SONDER-FUNKTIONEN	Öffnet die Eingabemasken LOCHKREIS und LOCHREIHE, (Seite 62). Öffnet die Eingabemasken SCHRÄGE und BOGEN FRÄSEN, (Seite 68).	FUNKTION
R <sub>x</sub> (Nur für Drehbearbeitung)	Schaltet zwischen der Anzeige der Werte als Radius- oder Durchmesserwerte um, (Seite 81).	R <sub>x</sub>





Softkeys auf Seite 3	Softkey-Funktion	Softkey-Symbol
<b>EINRICHTEN</b>	Öffnet das Menü BEARBEITUNG EINRICHTEN und stellt den Softkey SYSTEM EINRICHTEN zur Verfügung. (Seite 26)	<b>EIN- RICHTEN</b>
<b>REF FREIGABE</b>	Betätigen, wenn bereit zum Ermitteln einer Referenzmarke. (Seite 25)	<b>REF FREIGABE</b>
<b>RECHNER</b>	Öffnet die Rechner-Funktionen. (Seite 35)	<b>RECHNER</b>
<b>ZOLL/MM</b>	Schaltet zwischen der Anzeige der Positionswerte in Zoll oder Millimeter um. (Seite 27)	<b>ZOLL MM</b>

## Ausführlichere Beschreibung der Softkeys für allgemeine Funktionen

In diesem Abschnitt werden die Softkey-Funktionen genauer beschrieben, die Sie sowohl für Fräs- als auch Drehbearbeitungen verwenden können.

### Softkey SETZEN/NULLEN


Mit dem Softkey SETZEN/NULLEN bestimmen Sie die Wirkung einer Achstaste. Mit diesem Softkey können Sie zwischen den Funktionen SETZEN und NULLEN umschalten. Der aktuelle Status ist in der Statusleiste angezeigt.

Wenn Sie in der Betriebsart Istwert eine Achstaste drücken und die Funktion SETZEN aktiv ist, öffnet die ND 780 die Eingabemaske BEZUGSPUNKT für die gewählte Achse. Wenn sich die ND 780 in der Betriebsart Restweg befindet, wird die Eingabemaske WERT SETZEN geöffnet.

Wenn Sie in der Betriebsart Istwert eine Achstaste drücken und die Funktion NULLEN aktiv ist, wird der Bezugspunkt dieser Achse an der Position, an der sie sich gerade befindet, auf Null gesetzt. Wenn dies in der Betriebsart Restweg geschieht, wird der aktuelle Restweg auf Null zurückgesetzt.



Wenn Sie in der Betriebsart Istwert eine Achstaste drücken und die Funktion SETZEN/NULLEN aktiv ist, wird der Bezugspunkt der betreffenden Achse an der Position auf Null gesetzt, an der sie sich gerade befindet.

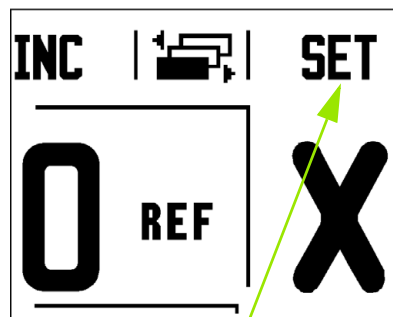

Setzen/Nullen

**Softkey RECHNER**

Der Rechner des ND 780 kann jede Rechenaufgabe bewältigen, von einfachen arithmetischen bis zu komplizierten trigonometrischen Berechnungen und Drehzahlberechnungen.

Mit dem Softkey RECHNER können Sie die Softkeys STANDARD/TRIG und U/MIN aufrufen. Der Softkey RECHNER steht auch auf Eingabemasken zur Verfügung, bei denen während der Dateneingabe möglicherweise Rechnungen durchgeführt werden müssen.



Wenn Sie mehr als eine Rechenoperation in ein numerisches Feld eintragen, führt der Rechner Multiplikation und Division vor Addition und Subtraktion aus. Wenn Sie zum Beispiel  $3 + 1 / 8$  eingeben, teilt die ND 780 eins durch acht und addiert drei zum Ergebnis. Das Endergebnis ist dann 3,125.

Die trigonometrischen Funktionen umfassen alle trigonometrischen Berechnungen einschließlich Quadrat und Quadratwurzel. Wenn Sie den Sinus, Kosinus oder Tangens eines Winkels berechnen wollen, geben Sie zuerst den Winkel ein und drücken dann den entsprechenden Softkey.



Winkelwerte werden in dem Winkelformat (Dezimalwert oder Bogenmaß) angezeigt, das Sie eingestellt haben.

B:0 | W:1 | V: 0 | 0:00 | MM | | SETZEN

-20.000	REF	X
-15.000	REF	Y
-18.000	REF	Z

STANDARD TRIG    U/MIN         

B:0 | W:1 | V: 0 | 0:00 | MM |

<b>RECHNER</b>	Mit NACH-RECHTS- oder NACH-LINKS-Taste weitere Rechnerfunktionen anzeigen.
WERT <div></div>	
<div></div>	

+    -    ×    ÷

U/min-Rechner

Den U/min-Rechner benutzen Sie, wenn Sie die Spindeldrehzahl (oder Schnittgeschwindigkeit) bezogen auf einen angegebenen Werkzeug-Durchmesser (bei Drehbearbeitungen: Werkstück-Durchmesser) berechnen wollen. Die in der Abbildung verwendeten Werte sind nur Beispielswerte. Überprüfen Sie anhand des Handbuchs Ihres Maschinenherstellers, ob Sie die richtige Spindeldrehzahl für das jeweilige Werkzeug eingestellt haben.

- ▶ Drücken Sie die Taste RECHNER.
- ▶ Öffnen Sie mit dem Softkey U/MIN die Eingabemaske U/MIN-RECHNER.
- ▶ Für Rechenoperationen mit dem U/MIN-RECHNER muss ein Werkzeug-Durchmesser eingegeben werden. Den Durchmesserwert geben Sie mit den numerischen Tasten ein. Es wird automatisch der Durchmesser des aktiven Werkzeugs vorgegeben. Falls Sie nach dem Einschalten der Positionsanzeige noch keinen Wert eingegeben haben, wird der Wert 0 vorgegeben.
- ▶ Den Wert für die Schnittgeschwindigkeit (falls erforderlich) geben Sie ebenfalls mit den numerischen Tasten ein. Wenn Sie einen Wert für die Schnittgeschwindigkeit eingeben, wird die zugehörige SPINDELDREHZAHL berechnet.

Wenn der Cursor im Feld Schnittgeschwindigkeit steht, zeigt die Positionsanzeige einen Softkey zum Öffnen der integrierten Benutzer-Hilfe an. In der Tabelle finden Sie die empfohlenen Schnittgeschwindigkeiten für das Material, das Sie gerade bearbeiten.

- ▶ Drücken Sie den Softkey MAßEINHEIT, um die Maße in Zoll oder Millimeter anzuzeigen.
- ▶ Die Eingabemaske U/MIN-RECHNER schließen Sie mit der Taste C. Die aktuellen Daten werden gespeichert.

B:0 | W:1 | V: 0 | 0:00 | MM | ⬇️ | ⚠️ |

U/MIN-RECHNER	
DURCHMESSER	5.0000 MM
SNITTGESCHWINDIGK.	47.1239 M/MIN
SPINDEL-DREHZAHL	3000.0 U/MIN
EINHEIT	

Durchmesser des rotierenden Werkzeugs oder Werkstücks eingeben. Schnittgeschwindigkeit wird berechnet.

	HILFE
--	-------

Softkey KEGEL-RECHNER

(Nur Drehbearbeitungen)

Kegel können Sie berechnen, indem Sie direkt die Zeichnungsmaße eingeben oder das kegelförmige Werkstück mit einem Werkzeug oder einem Messgerät ankratzen.

Den Kegelrechner verwenden Sie zur Berechnung des Kegelwinkels. Eingabewerte:

Das Kegelverhältnis wird berechnet aus:

- Änderung des Kegelradius
- Länge des Kegels

Berechnung aus zwei Durchmessern (D1, D2) und der Länge:

- Anfangsdurchmesser
- Enddurchmesser
- Länge des Kegels

RECHNER

Softkey RECHNER drücken.

Die jetzt am Bildschirm angezeigte Softkey-Leiste enthält u.a. die Kegelrechner-Funktionen.

D1/D2 LÄNGE

KEGEL:  
D1/D2/L

Zur Berechnung des Winkels aus zwei Durchmessern und der Länge drücken Sie den Softkey **KEGEL: D1/D2/L**.

Erster Kegelpunkt, Durchmesser 1: Geben Sie den Wert entweder mit den numerischen Tasten ein und bestätigen mit ENTER oder kratzen Sie einen Punkt mit dem Werkzeug an und übernehmen Sie den Wert mit MERKE.

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise für das Feld DURCHMESSER 2.

 
Wenn Sie die Taste MERKE verwenden, wird der Kegelwinkel automatisch berechnet.

Wenn Sie die numerischen Tasten benutzen, tragen Sie den Wert in das Feld LÄNGE ein und bestätigen mit ENTER. Der berechnete Kegelwinkel erscheint im Feld WINKEL.

B:0 | W:1 | V: 0 | 0:00 | MM | ↓ ▲ |

KEGELRECHNER	
DURCHMESSER	
D1	10.0000
D2	5.0000
LÄNGE	
	25.0000
WINKEL	
	5.7106°

Ersten Durchmesser eingeben.




MERKE

HILFE

B:0 | W:1 | V: 0 | 0:00 | MM | ↓ ▲ |

KEGELRECHNER	
DURCHMESSER	
D1	10.0000
D2	5.0000
LÄNGE	
	25.0000
WINKEL	
	5.7106°

 Zweiten Durchmesser eingeben.



MERKE

HILFE

**KEGELVERHÄLTNIS****KEGEL:  
VERHÄLTN.**

Zur Berechnung des Winkels aus dem Verhältnis von Durchmesseränderung zu Länge drücken Sie den Softkey KEGELVERHÄLTNIS.

Mit den numerischen Tasten geben Sie die Werte in die Felder EINGABE 1 und EINGABE 2 ein.

Bestätigen Sie jede Eingabe mit der Taste ENTER.

Das berechnete Verhältnis und der berechnete Winkel erscheinen in den jeweiligen Feldern.

# I - 3 Funktionen für die Fräsbearbeitung

## Detaillierte Beschreibung der Softkey-Funktionen

Dieser Abschnitt behandelt Bearbeitungen und Softkey-Funktionen, die ausschließlich für Fräsbearbeitungen zur Verfügung stehen.

### Softkey WERKZEUG




Mit diesem Softkey öffnen Sie die Werkzeug-Tabelle und können anschließend die Eingabemaske WERKZEUG aufrufen, um die Parameter des Werkzeugs einzugeben. Die ND 780 speichert bis zu 16 Werkzeuge in der Werkzeug-Tabelle.

### Werkzeug-Tabelle

Die Werkzeug-Tabelle des ND 780 ermöglicht es Ihnen, auf einfache Weise ein Werkzeug mit seinen technischen Daten, wie zum Beispiel Durchmesser, Länge, Maßsystem (Zoll/Millimeter), Werkzeugtyp, Drehrichtung und Drehzahl zu abzuspeichern.

Wenn Sie sich in der Werkzeug-Tabelle oder in der Eingabemaske WERKZEUG befinden, stehen außerdem die folgenden Softkeys zur Verfügung:

Funktion	Softkey
Mit diesem Softkey wählen Sie die Achse, für die der Längenversatz des Werkzeugs wirksam sein soll. Die Durchmesserwerte des Werkzeugs werden dann für den Versatz der anderen beiden Achsen verwendet.	TOOL AXIS [Z]
Verfügbare Hilfedateien aufrufen.	HILFE
Längenversatz des Werkzeugs automatisch eingeben. Dieser Softkey steht nur zur Verfügung, wenn der Cursor auf dem Feld WERKZEUG-LÄNGE steht.	LÄNGE LERNEN
Mit diesem Softkey öffnen Sie die Eingabemaske WERKZEUG-TYPEN. Dieser Softkey steht nur zur Verfügung, wenn der Cursor auf dem Feld TYP steht.	WERKZEUG-TYPEN

D:0 | T:3 | F: 0 | 0:00 | MM |    |

TOOL TABLE (DIA/LEN/UNITS/TYPE/DIR)			
1			
2	2.2000/	1.000 MM	F
3	1.1000/	1.000 MM	BORE HD F
4	2.2000/	3.000 MM	BORE HD F
5			
6	2.0000/	1.000 MM	CARB ML F
7	22.0000/	12.000 MM	N
8			




TOOL AXIS [X]

HELP

Import/Export

Werkzeugtabellen-Informationen können über den USB-Anschluss importiert oder exportiert werden.


- ▶ Die Softkeys IMPORT und EXPORT stehen auch in der Anzeige der Werkzeugtabelle zur Verfügung.
- ▶ Mit IMPORT übertragen Sie eine Werkzeugtabelle von einem PC.
- ▶ Mit EXPORT übertragen Sie die Werkzeugtabelle zu einem PC.
- ▶ Mit der Taste C beenden Sie den Vorgang.

B:0   W:1   V: 0   0:00   MM     			
WERKZEUG-TABELLE (DURCHM./LÄNGE/EINHEIT/TYP/N			
1	2.000/	20.000 MM	GRAVIER-SP N
2	5.000/	14.000 MM	VORBOHRER N
3	25.000/	50.000 MM	STIRN-SKR N
4	6.000/	12.000 MM	HARTMTL-FRS
5	10.000/	25.000 MM	RÄUMWKZ N
6	2.000/	0.000 MM	FLACH-FRS N
7			
8	0.000/	5.000 MM	N
IMPORT		EXPORT	HILFE



### Werkzeugradius-Korrektur

Die ND 780 verfügt über eine Funktion zur Werkzeugradius-Korrektur. Diese ermöglicht es Ihnen, Zeichnungsmaße direkt einzugeben. Die ND 780 zeigt bei der Bearbeitung automatisch einen Fahrweg an, der um den Werkzeug-Radius verlängert (R+) oder verkürzt (R-) ist. Nähere Informationen: Siehe „Softkey WERT SETZEN“ auf Seite 81

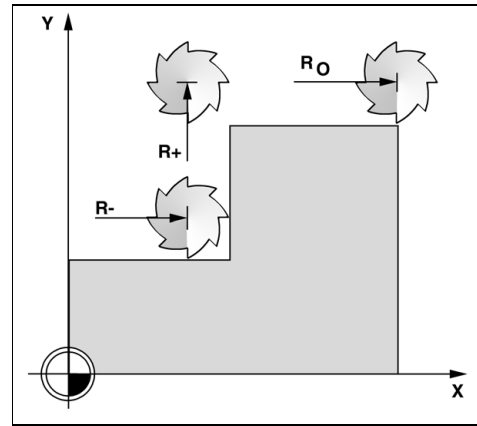

### Vorzeichen für die Längendifferenz $\Delta L$


Das Werkzeug ist **länger** als das Referenz-Werkzeug:  $\Delta L > 0$  (+)

Das Werkzeug ist **kürzer** als das Referenz-Werkzeug:  $\Delta L < 0$  (-).

Den Längenversatz können Sie, sofern bekannt, eingeben oder ihn vom ND 780 automatisch eintragen lassen. Im nachfolgenden Beispiel zur Verwendung der Werkzeuggestalt finden Sie nähere Hinweise zum Softkey LÄNGE LERNEN.



Als Werkzeug-Länge geben Sie die Längendifferenz  $\Delta L$  zwischen Werkzeug und Referenzwerkzeug ein. Das Werkzeug T1 ist das Referenz-Werkzeug.

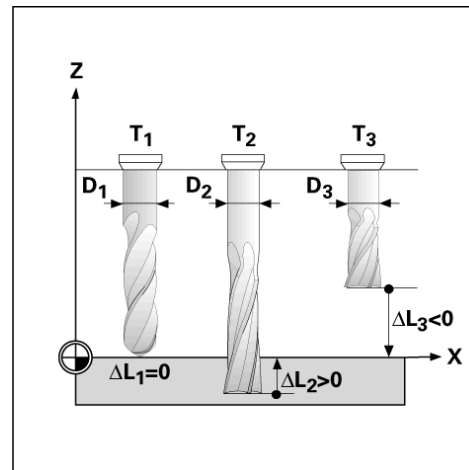

Werkzeug-Daten eingeben

- ▶ Taste WERKZEUG drücken.
- ▶ Das gewünschte Werkzeug wählen und mit ENTER bestätigen. Am Bildschirm erscheint die Eingabemaske für die Werkzeug-Beschreibung.
- ▶ Werkzeug-Durchmesser eingeben.
- ▶ Werkzeug-Länge eingeben oder LÄNGE LERNEN drücken.
- ▶ MAßEINHEIT (ZOLL/MM) eingeben.
- ▶ Werkzeugtyp eingeben.
- ▶ Es sind keine Spindel­daten erforderlich, es sei denn die Drehzahlsteuerung wurde installiert. Ist diese installiert, lesen Sie bitte die Informationen im Benutzerhandbuch für die IOB 49.
- ▶ Taste C drücken, um zur Werkzeu­gtabelle zurückzukehren. Zum Beenden Ihrer Eingabe die Taste C drücken.

Verwendung der Werkzeug-Tabelle


**Beispiel:** Werkzeug-Länge und -Durchmesser in die Werkzeug-Tabelle eingeben.


Werkzeug-Durchmesser: 2,00




Werkzeug-Länge: 20,000

Werkzeug-Maßeinheit: mm

Werkzeugtyp: Flachfräser

 Sie können sich vom ND 780 auch den Werkzeug-Versatz berechnen lassen, siehe – ALTERNATIVE–.




 Informationen zur Drehzahlsteuerung werden nur benötigt, wenn die IOB 49 installiert wurde. Wenn diese installiert ist, finden Sie dazu weitere Informationen im Benutzerhandbuch für die IOB 49.

D:0 | T:3 | F: 0 | 0:00 | MM |   

TOOL TABLE (DIA/LEN/UNITS/TYPE/DIR)			
1			
2	2.2000/	1.000 MM	F
3	1.1000/	1.000 MM	BORE HD F
4	2.2000/	3.000 MM	BORE HD F
5			
6	2.0000/	1.000 MM	CARB ML F
7	22.0000/	12.000 MM	N
8			




TOOL AXIS  
[X]

HELP

B:0 | W:1 | V: 0 | 0:00 | MM |   

WERKZEUG	X	-20.000	X Y Z
DURCHMESSER	Y	0.000	
2.000	Z	0.000	
LÄNGE	Geben Sie den Werkzeug-Durchmesser ein.		X Y Z
20.000			
EINHEIT	MM		

HILFE

B:0 | W:4 | G:342 | 0:00 | MM |   

WERKZEUG	X	-20.000	X Y Z
TYP	Y	0.000	
HARTMETALLFRÄSER	Z	8.000	
SPINDEL	Keine IOB-Hardware gefunden.		X Y Z
RICHTUNG			
VORWÄRTS			
DREHZAHL	342		

RÜCKWÄRTS

HILFE

WERKZEUG

Softkey WERKZEUG drücken.  
Der Cursor springt automatisch auf die Eingabemaske WERKZEUG-TABELLE.

WERKZEUG-TABELLE



Werkzeug wählen, welches definiert werden soll, oder Werkzeug-Nummer eingeben. Mit ENTER bestätigen.

WERKZEUG-DURCHMESSER

2

Werkzeug-Durchmesser (z.B. 2) eingeben.



NACH-UNTEN-Taste drücken.

WERKZEUG-LÄNGE

2 0

Werkzeuglänge (z.B. 20) eingeben.



NACH-UNTEN-Taste drücken.

- ALTERNATIVE -

LÄNGE LERNEN

Sie können sich vom ND 780 auch den Werkzeug-Versatz berechnen lassen. Bei diesem Verfahren müssen Sie mit der Spitze jedes einzelnen Werkzeugs eine gemeinsame Referenz-Oberfläche ankratzen. Dies ermöglicht es dem ND 780, den Längenunterschied zwischen den einzelnen Werkzeugen festzustellen.

Bewegen Sie das Werkzeug so weit auf die Referenz-Oberfläche zu, bis es mit seiner Spitze die Referenz-Oberfläche berührt.

Drücken Sie den Softkey LÄNGE LERNEN. Die ND 780 berechnet den Werkzeug-Versatz bezogen auf diese Oberfläche.

Wiederholen Sie mit derselben Referenz-Oberfläche den Vorgang für jedes weitere Werkzeug.

B:0 | W:1 | V: 0 | 0:00 | MM |

WERKZEUG		X	-20.000
DURCHMESSER		Y	0.000
2.000		Z	0.000
LÄNGE		Geben Sie den Werkzeug-Durchmesser ein.	
20.000			
EINHEIT			
MM			
			HILFE

X  
Y  
Z



Sie können nur die Daten von Werkzeugen ändern, für die Sie dieselbe Bezugsfläche verwendet haben. Andernfalls müssen Sie neue Bezugspunkte setzen.



Wenn die Werkzeug-Tabelle bereits Werkzeuge enthält, deren Länge bestimmt wurde, sollten Sie zuerst die Referenz-Oberfläche mit einem dieser Werkzeuge festlegen. Wenn Sie dies nicht tun, müssen Sie den Bezugspunkt wiederherstellen, wenn Sie zwischen neuen Werkzeugen und bereits vorhandenen Werkzeugen umschalten wollen. Bevor Sie neue Werkzeuge hinzufügen, sollten Sie ein in der Werkzeug-Tabelle bereits vorhandenes Werkzeug auswählen. Kratzen Sie mit dem Werkzeug die Referenz-Oberfläche an und setzen Sie den Bezugspunkt auf den Wert 0.

## WERKZEUG-MAßEINHEIT



MAßEINHEIT (ZOLL/MM) eingeben und



den Cursor auf das Feld TYP bewegen.

## WERKZEUG-TYP



Softkey WERKZEUG-TYPEN drücken. Den gewünschten Typ aus der Liste auswählen und mit ENTER bestätigen.

Werkzeug-Tabelle aufrufen

**Bevor** Sie mit einer Bearbeitung beginnen, wählen Sie in der Werkzeug-Tabelle das Werkzeug aus, mit dem Sie die Bearbeitung durchführen. Die ND 780 berücksichtigt dann beim Arbeiten mit Werkzeug-Korrektur die eingespeicherten Werkzeug-Daten.

Werkzeug-Aufruf

WERKZEUG

Drücken Sie den Softkey WERKZEUG.

WERKZEUG-NUMMER

▼

▲

Mit der NACH-OBEN/NACH-UNTEN-Taste durch die verfügbaren Werkzeuge (1-16) blättern. Das gewünschte Werkzeug mit dem Cursor wählen.

C

Überprüfen, ob das richtige Werkzeug aufgerufen wurde und mit der Taste C die Eingabe beenden.

Softkey Bezugspunkt

Bezugspunkte legen die Zuordnung zwischen Achspositionen und Anzeigewerten fest.

Bezugspunkte setzen Sie am einfachsten mit den Antastfunktionen des ND 780 – unabhängig davon, ob Sie das Werkstück mit einem Kantentaster oder einem Werkzeug ankratzen.

Natürlich können Sie auch ganz konventionell eine Werkstück-Kante nach der anderen mit einem Werkzeug ankratzen und die Werkzeug-Position als Bezugspunkt eingeben (siehe Beispiele auf den folgenden Seiten).

In der Bezugspunkt-Tabelle können bis zu 10 Bezugspunkte gespeichert werden. Dadurch entfallen die meisten Fahrweg-Berechnungen, wenn Sie nach komplizierten Werkstückzeichnungen mit mehreren Bezugspunkten arbeiten.

B:0 | W:1 | | 0:00 | MM | |

WERKZEUG-TYPEN		Geben Sie den gewünschten Werkzeug-Typ ein und bestätigen Sie mit ENTER.	
KUGELFRÄSER BOHRKOPF RÄUMWERKZEUG HARTMETALLFRÄSER STIRNSENKER SPITZSENKER BOHRER GRAVIERSPITZE			
			HILFE

**Beispiel:** Werkstück-Bezugspunkt setzen ohne Antast-Funktion  
Werkzeug-Durchmesser: D = 3 mm  
Achsenreihenfolge beim Setzen in diesem Beispiel: X - Y - Z  
Vorbereitung: Aktives Werkzeug als Werkzeug festlegen, das zum Bezugspunkt-Setzen verwendet wird.

BEZUGSPUNKT

Softkey BEZUGSPUNKT drücken.

Der Cursor steht jetzt im Feld BEZUGSPUNKT-NUMMER.

Bezugspunkt-Nummer eingeben und den Cursor mit der NACH-UNTEN-Taste auf das Feld X-ACHSE bewegen.

Werkstück an Kante 1 ankratzen.

BEZUGSPUNKT-SETZEN IN X

- 1 . 5

Position des Werkzeug-Mittelpunkts (X = - 1,5 mm) eingeben und

den Cursor mit der NACH-UNTEN-Taste auf das Feld Y-ACHSE bewegen.

Werkstück an Kante 2 ankratzen.

BEZUGSPUNKT-SETZEN IN Y

- 1 . 5

Position des Werkzeug-Mittelpunkts (Y = - 1,5 mm) eingeben und

die NACH-UNTEN-Taste drücken.

Werkstückoberfläche ankratzen.

BEZUGSPUNKT SETZEN Z = + 0

0

Position der Werkzeug-Spitze (Z = 0 mm) für die Z-Koordinate des Bezugspunkts eingeben. Mit ENTER bestätigen.

B:1 | M:1 | V: 0 | 0:00 | MM | | SETZEN

BEZUGSPUNKT SETZEN	X	0.000
BEZUGSPUNKT-NUMMER	Y	0.000
	Z	0.000

1

BEZUGSPUNKT

X	-1.500
Y	-1.500
Z	0

Neue Ist-Pos. des Werkzeugs eingeben oder ANTASTEN drücken.

X


Y

Z

ANTASTEN

RECHNER

HILFE

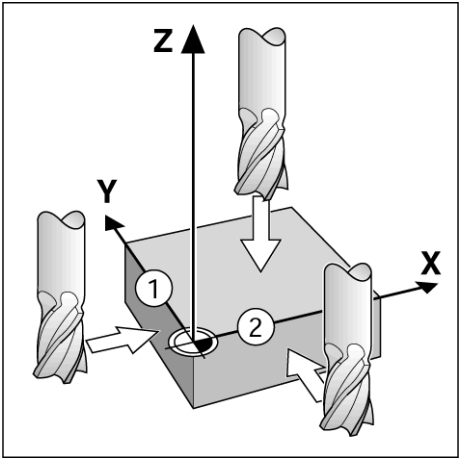

### Antast-Funktionen zum Bezugspunkt-Setzen

Die ND 780 unterstützt den elektronischen 3D-Kantentaster KT 130 von **HEIDENHAIN**, der an X10 angeschlossen wird.

Die ND 780 unterstützt außerdem einen auf Masse schaltenden Kantentaster, der über die 3.5 mm Phonobuchse auf der Geräte-Rückseite angeschlossen wird. Beide Kantentaster funktionieren nach demselben Prinzip.



Während die Antast-Funktionen aktiv sind, stoppt die ND 780 bei der Anzeige der Kante, Mittellinie oder Kreismitte.

Die Positionsanzeige stellt Ihnen die folgenden Softkeys für Antastfunktionen zur Verfügung:

- Werkstück-Kante als Bezugslinie: KANTE
- Mittellinie zwischen zwei Werkstück-Kanten: MITTELLINIE
- Mittelpunkt einer Bohrung oder eines Zylinders: KREISMITTE

Die ND 780 berücksichtigt den eingegebenen Taststift-Durchmesser bei allen Antast-Funktionen.

Drücken Sie die Taste C, wenn Sie eine gerade aktive Antastfunktion abbrechen wollen.

### Bezugspunkt-Setzen mit dem Kantentaster




Bevor Sie eine Antastfunktion ausführen können, müssen Sie zuerst die Maße des Tasters im Menü **BEARBEITUNG EINRICHTEN** eingeben (siehe "Parameter des Menüs **BEARBEITUNG EINRICHTEN**" auf Seite 27). Die Daten des Tasters bleiben auch nach einer Stromunterbrechung erhalten.



**Beispiel:** Werkstück-Kanten antasten und Eckpunkt als Bezugspunkt setzen.

Bezugspunkt-Achse: X = 0 mm  
Y = 0 mm

Die Koordinaten des Bezugspunkts können durch Antasten von Kanten oder Oberflächen ermittelt und als Bezugspunkte übernommen werden.

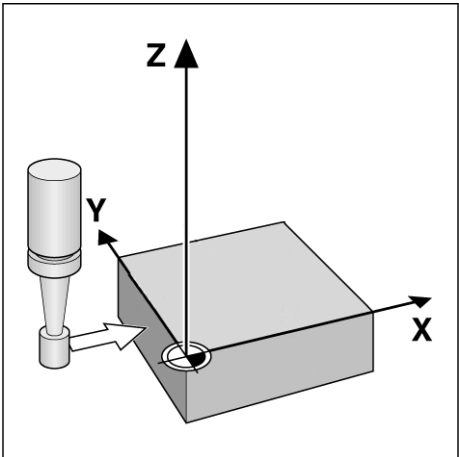

**BEZUGS-  
PUNKT**

BEZUGSPUNKT drücken.



Neuen Bezugspunkt wählen oder den Cursor mit der NACH-UNTEN-Taste auf das Feld X-ACHSE bewegen.

**ANTASTEN**

Softkey ANTASTEN drücken.

**KANTE**

Softkey KANTE drücken.

**ANTASTEN IN X-ACHSE**



Kantentaster gegen die Werkstück-Kante fahren, bis Lämpchen im Taster aufleuchten.



Kantentaster von der Werkstück-Kante wegfahren.

**WERT FÜR X EINGEBEN = 0**

**0**

Die Positionsanzeige gibt den Wert 0 für die Koordinate vor. Gewünschte Koordinate der Werkstück-Kante eingeben, z.B. X = 0 mm, und die NACH-UNTEN-Taste drücken.



**KANTE**

Softkey KANTE drücken.

**ANTASTEN IN X-ACHSE**



Kantentaster gegen die Werkstück-Kante fahren, bis Lämpchen im Taster aufleuchten.



Kantentaster von der Werkstück-Kante wegfahren.

B:0 | M:1 | V: 0 | 0:00 | MM | | SETZEN

BEZUGSPUNKT SETZEN	X 0.000	<b>X</b>	
BEZUGSPUNKT-NUMMER	Y 0.000		<b>Y</b>
0	Z -20.000		
BEZUGSPUNKT	Gegen die Kante fahren oder MERKE drücken.		
X			
Y			
Z			
		MERKE	HILFE



WERT FÜR Y EINGEBEN = 0

**0** Die ND 780 gibt den Wert **0** für die Koordinate vor. Gewünschte Koordinate der Werkstück-Kante eingeben, z.B. Y = 0 mm, und Koordinate als Bezugswert für dieses Werkstück setzen.


**ENTER** Mit ENTER bestätigen.

**Beispiel:** Mittellinie zwischen zwei Werkstück-Kanten als Bezugslinie setzen

Die Lage der Mittellinie **M** wird durch das Antasten der Kanten **1** und **2** bestimmt.

Die Mittellinie liegt parallel zur Y-Achse.  
Gewünschte Koordinate der Mittellinie: X = 0 mm

Bei der Antast-Funktion Mittellinie wird der Abstand zwischen den beiden Kanten im Hinweisfenster angezeigt.

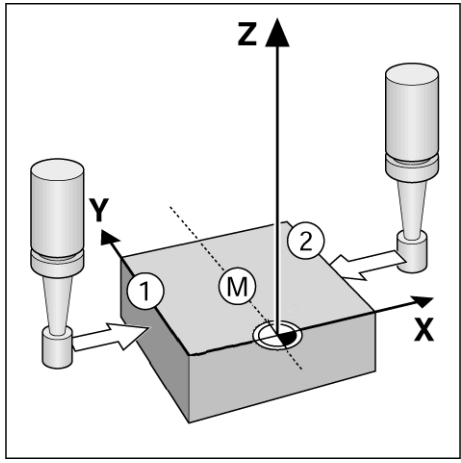

**BEZUGSPUNKT** BEZUGSPUNKT drücken.

**NACH-UNTEN** NACH-UNTEN-Taste drücken.

**ANTASTEN** ANTASTEN drücken.

**MITTEL-LINIE** MITTELLINIE drücken.

1. KANTE IN X ANTASTEN

Kantentaster gegen die Werkstück-Kante **1** fahren, bis Lämpchen im Taster aufleuchten.

2. KANTE IN X ANTASTEN

Kantentaster gegen die Werkstück-Kante **2** fahren, bis Lämpchen im Taster aufleuchten. Der Abstand zwischen den beiden Kanten wird im Hinweisfenster angezeigt.

Kantentaster von der Werkstück-Kante wegfahren.

B:1 | W:1 | V: 0 | 0:00 | MM | | SETZEN

BEZUGSPUNKT SETZEN

BEZUGSPUNKT-NUMMER 1

BEZUGSPUNKT

X 0

Y 0.000

Z

Antast-Funktion wählen.

KANTE

MITTEL-LINIE

KREIS-MITTE

HILFE

X

Y

Z

WERT FÜR X EINGEBEN

0

Koordinate eingeben (X = 0 mm), Koordinate als Bezugslinie für die Mittellinie übernehmen und mit ENTER bestätigen.

**Beispiel:** Mittelpunkt einer Bohrung mit dem Kantentaster antasten und Bezugspunkt 50 mm vom Kreismittelpunkt entfernt setzen.

X-Koordinate der Kreismitte: X = 50 mm

Y-Koordinate der Kreismitte: Y = 0 mm

BEZUGS-  
PUNKT

BEZUGSPUNKT drücken.



NACH-UNTEN-Taste drücken.

ANTASTEN

ANTASTEN drücken.

KREIS-  
MITTE

KREISMITTE drücken.



Kantentaster gegen den ersten Punkt **1** an der Bohrungs-Innenwand fahren, bis Lämpchen im Taster aufleuchten.



Tasten Sie mit dem Kantentaster zwei weitere Punkte der Bohrung an, wie gerade beschrieben. Hierfür erscheinen am Bildschirm wieder Handlungsanleitungen. Der ermittelte Durchmesser wird im Hinweisfenster angezeigt.

MITTELPUNKT X EINGEBEN X = 50

5 0

Erste Koordinate (X = 50 mm) eingeben und




NACH-UNTEN-Taste drücken.

MITTELPUNKT Y EINGEBEN Y = 0

0

Vorgabewert Y = 0 mm übernehmen und mit ENTER bestätigen.

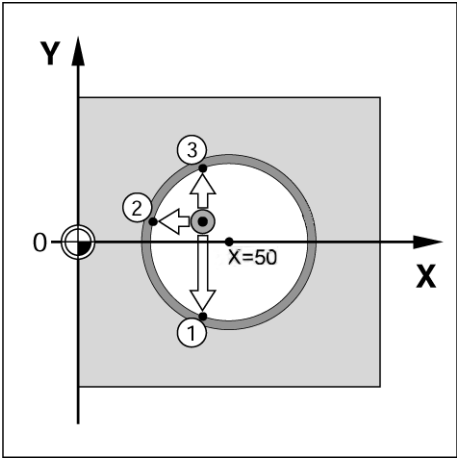

B:1 | W:5 | V: 0 | 0:00 | MM | | SETZEN

BEZUGSPUNKT SETZEN

BEZUGSPUNKT-NUMMER 1

BEZUGSPUNKT

X

Y

Z

X 0.080

Y 0.000

Z -50.000

Antast-Funktion wählen.

KANTE

MITTEL-LINIE

KREIS-MITTE

HILFE

X

Y

Z

Antasten mit einem Werkzeug


Auch wenn Sie ein Werkzeug oder einen nicht-elektrischen Kantentaster zum Setzen von Bezugspunkten verwenden, können Sie die Antastfunktionen des ND 780 nutzen.

Vorbereitung: Aktives Werkzeug als Werkzeug festlegen, das zum Bezugspunkt-Setzen verwendet wird.

**Beispiel:** Werkstück-Kante antasten und die Kante als Bezugslinie setzen

Bezugspunkt-Achse: X = 0 mm

Werkzeug-Durchmesser: D = 3 mm

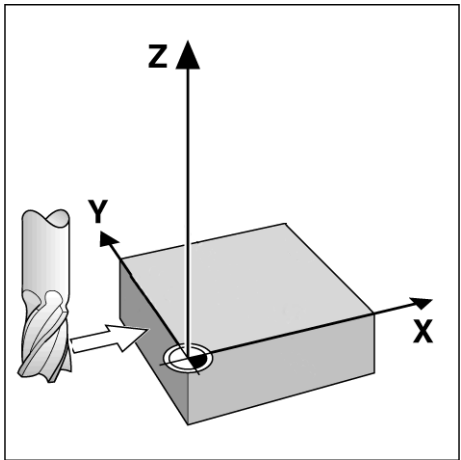

BEZUGSPUNKT

BEZUGSPUNKT drücken.

▼

Den Cursor mit der NACH-UNTEN-Taste auf das Feld X-Achse bewegen.

ANTASTEN

Softkey ANTASTEN drücken.

KANTE

Softkey KANTE drücken.

B:0 | M:1 | V: 0 | 0:00 | MM | | SETZEN

BEZUGSPUNKT SETZEN	X	0.000	X Y Z
BEZUGSPUNKT-NUMMER	Y	0.000	
	Z	-20.000	
BEZUGSPUNKT	Antast-Funktion wählen.		
X			
Y			
Z			

KANTE

MITTEL-LINIE

KREIS-MITTE

HILFE

## ANTASTEN IN X-ACHSE



Werkstück-Kante ankratzen.

### MERKE

Position der Kante mit dem Softkey MERKE speichern. Der Softkey MERKE ist vorteilhaft, wenn Sie Werkzeugdaten durch Ankratzen des Werkstücks ermitteln und kein Kantentaster zur Verfügung steht. Den Positionswert mit dem Softkey MERKE speichern, sobald das Werkzeug die Kante des Werkstücks berührt, damit der Positionswert beim Freifahren des Werkzeugs erhalten bleibt. Der Durchmesser des verwendeten Werkzeugs (T:1, 2...) und die Richtung der **Werkzeugbewegung**, bevor der Softkey MERKE gedrückt wurde, werden beim Positionswert der angetasteten Kante berücksichtigt.



Das Werkzeug von der Werkstück-Kante fortfahren.

## WERT FÜR X EINGEBEN

0

Die Koordinate der Kante eingeben  
und


ENTER

mit ENTER bestätigen.

## Softkey WERT SETZEN

Mit der Funktion WERT SETZEN legen Sie die nächste Position fest, die angefahren werden soll. Sobald Sie die neue Soll-Position eingegeben haben, schaltet die Anzeige um auf die Betriebsart Restweg und zeigt den Restweg von der aktuellen Position zur Soll-Position an. Um die gewünschte Soll-Position zu erreichen, verfahren Sie einfach den Tisch bis die Anzeige auf Null steht. Den Wert der Soll-Position können Sie als Absolutmaß (bezogen auf den aktuellen Nullpunkt) oder als Inkrementalmaß (I) (bezogen auf die aktuelle Position) angeben.

Mit der Funktion WERT SETZEN können Sie auch angeben, welche Seite des Werkzeugs die Bearbeitung an der Soll-Position ausführt. Der Softkey R+/- in der Eingabemaske WERT SETZEN bestimmt den während der Bewegung wirksamen Versatz. Wenn Sie R+ verwenden, wird die Mittellinie des aktiven Werkzeugs bezogen auf die Werkzeugschneide in positive Richtung versetzt. Wenn Sie R verwenden, wird die Mittellinie des aktiven Werkzeugs bezogen auf die Werkzeugschneide in negative Richtung versetzt. Die Funktion R+/- berücksichtigt beim Wert für den Restweg automatisch den Durchmesser des Werkzeugs.

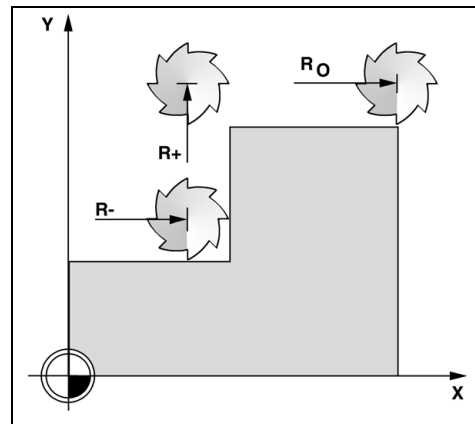

## Absolutwert setzen

**Beispiel:** Stufe fräsen durch „Fahren auf Null“ mit absoluten Positionen

Die Koordinaten werden als Absolutmaße eingegeben, Bezugspunkt ist der Werkstück-Nullpunkt.

Eckpunkt 1: X = 0 mm / Y = 20 mm


Eckpunkt 2: X = 30 mm / Y = 20 mm

Eckpunkt 3: X = 30 mm / Y = 50 mm

Eckpunkt 4: X = 60 mm / Y = 50 mm



Wenn Sie den Wert wieder aufrufen wollen, den Sie zuletzt für eine bestimmte Achse gesetzt haben, drücken Sie einfach den Softkey WERT SETZEN und dann die entsprechende Achstaste.

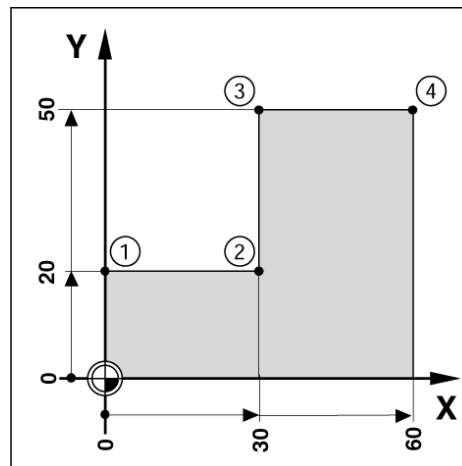

Vorbereitung:

- ▶ Wählen Sie das gewünschte Werkzeug.
- ▶ Positionieren Sie das Werkzeug sinnvoll vor (z.B. X = Y = -20 mm).
- ▶ Fahren Sie das Werkzeug auf die Frästiefe.

WERT SETZE

Softkey WERT SETZEN drücken.



Achstaste Y drücken.

- ALTERNATIVE -

SETZEN  
NULLEN

Softkey SETZEN/NULLEN drücken, um den Modus SETZEN zu aktivieren.



Achstaste Y drücken.

POSITIONS-SOLLWERT

2 0

Positions-Sollwert für Eckpunkt 1 eingeben:  
Y = 20 mm und

R +/-

Werkzeugradius-Korrektur R+ mit dem Softkey R+/- wählen. Den Softkey so oft drücken, bis R+ hinter der Achsbezeichnung erscheint.

ENTER

Mit ENTER bestätigen.



Y-Achse auf Anzeigewert Null fahren. Das Kästchen der grafischen Positionierhilfe ist zwischen den Marken zentriert.

WERT SETZE

Softkey WERT SETZEN drücken.



Achstaste X drücken.

- ALTERNATIVE -

SETZEN  
NULLEN

Softkey SETZEN/NULLEN drücken, um den Modus SETZEN zu aktivieren.



Achstaste X drücken.

B:1 | W:1 | V: 0 | 0:00 | MM | | SETZEN

WERT SETZEN		X	0.000
WERT SETZEN		Y	0.000
X	20.000 R+	Z	-20.000
Y	10 R-	Soll-Pos. eingeben, Koordinatentyp und Radiuskomp. wählen.	
Z			

I

R +/-

RECHNER

HILFE

X

Y

Z

## POSITIONS-SOLLWERT

**3 0**

Positions-Sollwert für Eckpunkt **2** eingeben:  
X = +30 mm,

**R +/-**

Werkzeugradius-Korrektur R- mit dem Softkey R+/- wählen. Den Softkey so oft drücken, bis R- hinter der Achsbezeichnung erscheint.

**ENTER**

Mit ENTER bestätigen.



X-Achse auf Anzeigewert Null fahren. Das Kästchen der grafischen Positionierhilfe ist zwischen den Marken zentriert.

**WERT SETZE**

Softkey WERT SETZEN drücken.



Achstaste Y drücken.

## - ALTERNATIVE -

**SETZEN  
NULLEN**

Softkey SETZEN/NULLEN drücken, um den Modus SETZEN zu aktivieren.



Achstaste Y drücken.

## POSITIONS-SOLLWERT

**5 0**

Positions-Sollwert für Eckpunkt **3** eingeben:  
Y = +50 mm,

**R +/-**

Werkzeugradius-Korrektur R+ mit dem Softkey R+/- wählen (so oft drücken bis R+ hinter der Achsbezeichnung erscheint).

**ENTER**

Mit ENTER bestätigen.



Y-Achse auf Anzeigewert Null fahren. Das Kästchen der grafischen Positionierhilfe ist zwischen den Marken zentriert.

**WERT SETZE**

Softkey WERT SETZEN drücken.



Achstaste X drücken.

## - ALTERNATIVE -

**SETZEN  
NULLEN**

Softkey SETZEN/NULLEN drücken, um den Modus SETZEN zu aktivieren.



Achstaste X drücken.

## POSITIONS-SOLLWERT

**6 0**

Positions-Sollwert für Eckpunkt **4** eingeben:  
X = +60 mm,

**R +/-**

Werkzeugradius-Korrektur R+ und mit ENTER bestätigen.



X-Achse auf Anzeigewert Null fahren. Das Kästchen der grafischen Positionierhilfe ist zwischen den Marken zentriert.



## Inkrementalwert setzen

**Beispiel:** Bohren durch „Fahren auf Null“ mit inkrementaler Positionierung.


Geben Sie die Koordinaten als Inkrementalmaße ein. Sie sind hier und am Bildschirm mit einem **I** gekennzeichnet. Bezugspunkt ist der Werkstück-Nullpunkt.

Bohrung **1** bei X = 20 mm / Y = 20 mm

Abstand Bohrung **2** von Bohrung **1**: XI = 30 mm / YI = 30 mm

Bohrtiefe: Z = -12 mm

Betriebsart: RESTWEG

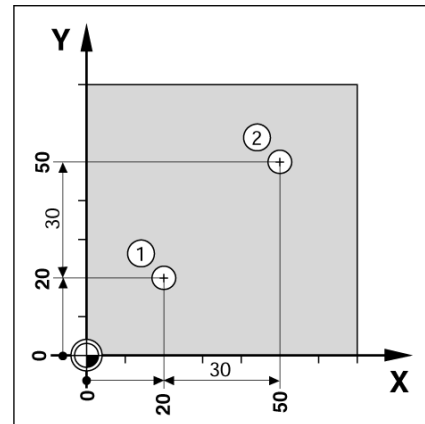

### POSITIONS-SOLLWERT

**WERT SETZEN**

Softkey WERT SETZEN drücken.



Achstaste X drücken.

### - ALTERNATIVE -

**SETZEN NULLEN**

Softkey SETZEN/NULLEN drücken, um den Modus SETZEN zu aktivieren.



Achstaste X drücken.

**2 0**

Positions-Sollwert für Bohrung 1 eingeben:  
X = 20 mm und sicherstellen, dass die Werkzeugradius-Korrektur nicht aktiv ist.



NACH-UNTEN-Taste drücken.

### POSITIONS-SOLLWERT

**2 0**

Positions-Sollwert für Bohrung 1 eingeben:  
Y = 20 mm und sicherstellen, dass die Werkzeugradius-Korrektur nicht aktiv ist.



NACH-UNTEN-Taste drücken.

### POSITIONS-SOLLWERT

**- 1 2**

Positions-Sollwert für die Bohrtiefe eingeben:  
Z = -12 mm. Mit ENTER bestätigen.



Bohrung **1** bohren: X-, Y- und Z-Achse auf Anzeigewert Null fahren. Das Kästchen der grafischen Positionierhilfe ist zwischen den Marken zentriert.

Bohrer freifahren.

B:0 | W:1 | V: 0 | 0:00 | MM | | SETZEN

WERT SETZEN	
XI	30.000
YI	<b>30</b>
Z	

X	0.000
Y	0.000
Z	-20.000

Soll-Pos. eingeben, Koordinatentyp und Radiuskomp. wählen.

**X Y Z**

I	R +/-	RECHNER	HILFE
---	-------	---------	-------

## POSITIONS-SOLLWERT

**WERT SETZE**

Softkey WERT SETZEN drücken.



Achstaste X drücken.

## - ALTERNATIVE -

**SETZEN  
NULLEN**

Softkey SETZEN/NULLEN drücken, um den Modus SETZEN zu aktivieren.



Achstaste X drücken.

**3 0**

Geben Sie den Positions-Sollwert für Bohrung **2** ein:  
X = 30 mm,

**I**

Kennzeichnen Sie Ihre Eingabe mit dem Softkey I als Inkrementalmaß.

**ENTER**

Mit ENTER bestätigen.



Achstaste Y drücken.

## POSITIONS-SOLLWERT

**3 0**

Positions-Sollwert für Bohrung **2** eingeben:  
Y = 30 mm.

**I**

Eingabe mit dem Softkey I als Inkrementalmaß  
kennzeichnen

**ENTER**

Mit ENTER bestätigen.



Fahren Sie die X- und Y-Achse auf Anzeigewert Null.  
Das Kästchen der grafischen Positionierhilfe ist  
zwischen den Marken zentriert.

**WERT SETZE**

Drücken Sie den Softkey WERT SETZEN.



Drücken Sie die Taste der Z-Achse.

## POSITIONS-SOLLWERT

**ENTER**

Mit ENTER bestätigen (der zuletzt gesetzte Wert wird verwendet).



Bohrung 2 bohren: Z-Achse auf Anzeigewert Null fahren. Das Kästchen der grafischen Positionierhilfe ist zwischen den Marken zentriert. Bohrer freifahren.

## Softkey 1/2

Mit dem im Bedienfeld integrierten Softkey1/2 bestimmen Sie die Hälfte der Strecke (oder die Mitte) zwischen zwei Positionen auf der gewählten Werkstückachse. Dies kann sowohl in der Betriebsart Istwert als auch Restweg geschehen.




In der Betriebsart Istwert verändert diese Funktion die Positionen der Bezugspunkte.

**Beispiel:** Mitte einer gewählten Achse bestimmen

X-Wert: X = 100 mm

Mitte: 50 mm

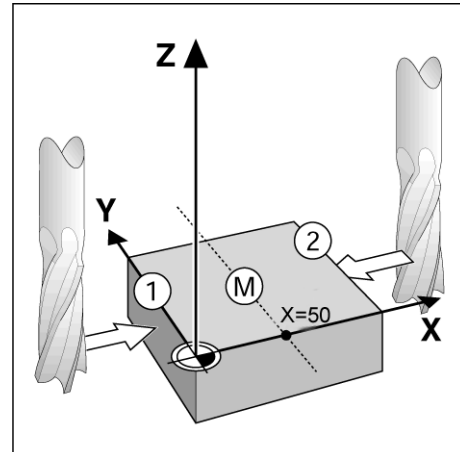

## 1. PUNKT ANFAHREN



Werkzeug auf ersten Punkt fahren.

Der Softkey SETZEN/NULLEN muss auf NULLEN gesetzt sein.

## ACHSE AUF NULL FAHREN UND 2. PUNKT ANFAHREN



Achstaste X drücken und



2. Punkt anfahren.

## 1/2 DRÜCKEN UND AUF NULL FAHREN

**1/2**

Taste 1/2 drücken, Achstaste X drücken und auf Anzeigewert Null fahren. Damit ist der Mittelpunkt erreicht.

### Sonderfunktionen (Fräsen)

Durch Drücken des Softkeys SONDERFUNKTIONEN öffnen Sie die Fräsoptionen Lochkreis, Lochreihe, Schräge fräsen und Bogen fräsen.

Beim ND 780 kann der Benutzer für jede dieser Funktionen ein Muster definieren. Sie können vom POS-Anzeigemodus oder von einem Programm aus wieder aufgerufen und ausgeführt werden.

Die folgenden Softkeys stehen in der Tabelle der Sonderfunktionen für Fräsbearbeitungen zur Verfügung.

Funktion	Softkey
Aufruf der Lochkreis-Eingabemaske.	LOCH-KREIS
Aufruf der Lochreihe-Eingabemaske.	LOCH-REIHE
Aufruf der Eingabemaske SCHRÄGE FRÄSEN.	SCHRÄGE FRÄSEN
Aufruf der Eingabemaske BOGEN FRÄSEN.	BOGEN FRÄSEN

In den Funktionen LOCHKREIS und LOCHREIHE können verschiedene Bohrbilder berechnet und ausgeführt werden. Die Funktionen SCHRÄGE und BOGEN FRÄSEN ermöglichen es Ihnen, mit einer manuellen Maschine eine schräge Kontur (Schräge fräsen) oder einen Kreisbogen (Bogen fräsen) zu fräsen.



Sobald die Bohrmuster Lochkreis, Lochreihe und Bogen definiert wurden, bleiben sie auch nach dem Ausschalten der Positionsanzeige erhalten.

### Lochkreis und Lochreihe (Fräsen)

In diesem Abschnitt sind die Funktionen für Lochkreis und Lochreihe beschrieben.

Sie wählen in der Betriebsart RESTWEG die gewünschte Lochmuster-Funktion per Softkey und geben die erforderlichen Daten ein. Diese Daten können Sie in der Regel problemlos aus der Werkstück-Zeichnung entnehmen (z.B. Bohrtiefe, Anzahl der Bohrungen, etc.).

Die ND 780 berechnet die Lage aller Bohrungen und zeigt das Lochmuster grafisch am Bildschirm an.

Drücken Sie den Softkey SONDERFUNKTIONEN, um ein Bohrbild zu erstellen oder ein bestehendes Bohrbild auszuführen. Wählen Sie das gewünschte Bohrbild. Geben sie neue Daten ein oder verwenden Sie die vorhandenen Daten durch Drücken der Taste ENTER.

#### Vorhandene Softkeys in der Eingabemaske:

Funktion	Softkey
Auswahl des Lochmusters.	MATRIX RAHMEN
Zurück zur vorhergehenden Bohrung	VOLLKREIS SEGMENT
Aktuelle Werkzeugposition übernehmen.	MERKE
Rechner in der Eingabemaske verwenden.	RECHNER
Zusätzliche Information über die Fräsfunktion.	HILFE

#### Programm-Softkeys:

Die folgenden Softkeys stehen Ihnen während der Programmausführung zur Verfügung.

Funktion	Softkey
Zurück zur vorhergehenden Bohrung	VORIGE BOHRUNG
Nächste Bohrung manuell anfahren	NÄCHSTE BOHRUNG
Bohren beenden	ENDE
Umschalten zwischen inkrementaler und absoluter POS-Anzeige und Konturanzeigen.	ANSICHT

**Softkey LOCHKREIS**

Erforderliche Daten:

- Lochkreis-Typ (Vollkreis oder Kreis-Segment)
- Anzahl der Bohrungen
- Mittelpunkt (Mittelpunkt des Lochkreises in der Lochkreis-Ebene)
- Radius (Radius des Lochkreises)
- Startwinkel (Winkel der 1. Bohrung des Lochkreises). Der Startwinkel liegt zwischen der Winkel-Bezugsachse und der ersten Bohrung.
- Winkelschritt (optional: gilt nur bei Erstellung eines Kreis-Segments). Der Winkelschritt ist der Winkel zwischen den Bohrungen.
- Ein negativer Winkelschritt ermöglicht es, ein Segment im Uhrzeigersinn zu verfahren.
- Tiefe (Endtiefe für das Bohren in der Werkzeug-Achse)

Die ND 780 berechnet die Koordinaten der Bohrungen, die Sie dann einfach durch „Fahren auf Null“ anfahren.

**Beispiel:** Lochkreis eingeben und ausführen

Anzahl der Bohrungen: 4

Mittelpunkts-Koordinaten: X = 10 mm / Y = 15 mm

Lochkreis-Radius: 5 mm

Startwinkel: (Winkel zwischen X-Achse und erster Bohrung): 25°

Bohrtiefe: Z = -5 mm

B:0 | W:1 | V: 0 | 0:00 | MM |

LOCHKREIS	
TYP	VOLLKREIS
LOCHANZAHL	4
MITTE	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: right; padding-right: 5px;">X</div> <div style="text-align: right; padding-right: 5px;">10.000</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: right; padding-right: 5px;">Y</div> <div style="text-align: right; padding-right: 5px;">15.000</div> </div>

MERKE



RECHNER

HILFE

Koordinaten der Kreismitte eingeben.

# 1. Schritt: Daten eingeben

<b>FUNKTION</b>	Softkey SONDERFUNKTIONEN drücken.
<b>LOCH-KREIS</b>	Softkey LOCHKREIS. drücken.
<b>MUSTER-TYP</b>	Lochkreis-Typ ein (Vollkreis) eingeben. Cursor auf das nächste Feld bewegen.
<b>LOCHANZAHL</b>	<div>4</div> Anzahl der Bohrungen eingeben (4).
<b>KREISMITTE</b>	<div>1 0</div> <div>1 5</div> X- und Y-Koordinate des Lochkreis-Mittelpunkts eingeben. (X = 10), (Y = 15). Cursor auf das nächste Feld bewegen.
<b>RADIUS</b>	<div>5</div> Lochkreis-Radius eingeben (5).
<b>STARTWINKEL</b>	<div>2 5</div> Startwinkel eingeben (25°).
<b>WINKELSCHRITT</b>	<div>9 0</div> Winkelschritt eingeben (90°, nur editierbar bei Eingabe eines Kreis-Segments).

B:0 | M:1 | V: 0 | 0:00 | MM |  

LOCHKREIS

RADIUS

5.000


STARTWINKEL

25.0000°

WINKELSCHRITT



90.0000°

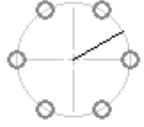Lochkreis-Radius eingeben.




RECHNER

HILFE

B:0 | M:1 | V: 0 | 0:00 | MM |  

LOCH1/4

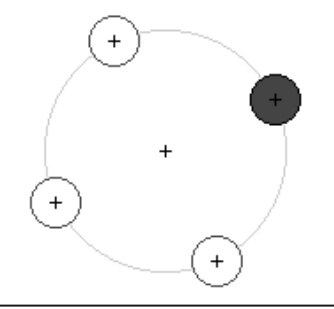

X -14.530

Y -17.115

Z 5.000

Zuerst (X,Y) auf 0,0 , dann Z auf 0,0 fahren.

ANSICHT

VORIGE BOHRUNG

NÄCHSTE BOHRUNG

ENDE

## TIEFE



Ggf. Bohrtiefe eingeben. Die Eingabe der Bohrtiefe ist optional und muss nicht erfolgen. Wenn sie nicht erforderlich ist,



mit ENTER bestätigen.



Mit dem Softkey ANSICHT schalten Sie zwischen den drei verschiedenen Ansichten des Bohrbildes (Grafik und Restweg und Absolutwert ) um.

## 2. Schritt: Bohren



### Bohrung anfahren:

X- und Y-Achse auf Anzeigewert Null fahren.



### Bohren:

In der Werkzeug-Achse auf Null fahren.



Werkzeug nach dem Bohren in der Werkzeug-Achse freifahren.



Softkey NÄCHSTE BOHRUNG drücken.



Alle weiteren Bohrungen wie hier beschrieben ausführen.

Wenn Sie das Bohrbild fertig gestellt haben, drücken Sie den Softkey ENDE.



## Lochreihen

Erforderliche Daten:

- Lochreihen-Typ (Lochmatrix oder Lochrahmen).
- Erste Bohrung (1. Bohrung des Lochmusters)
- Anzahl der Bohrungen pro Reihe (Lochanzahl in jeder Lochreihe)
- Abstand der Bohrungen auf der Reihe (Abstand oder Versatz zwischen den einzelnen Bohrungen der Reihe)
- Winkel (Neigungswinkel des Lochmusters)
- Tiefe (Endtiefe für das Bohren in der Werkzeug-Achse)
- Anzahl der Lochreihen (Anzahl der Lochreihen im Lochmuster)
- Abstand der Lochreihen (Abstand der einzelnen Lochreihen voneinander)



Eine Lochreihe kann durch Eingabe eines negativen Abstands gespiegelt und durch Festlegung eines Winkels von 180° gedreht werden.

### Beispiel: Lochreihe eingeben und ausführen

Lochreihen-Typ: Lochmatrix

Erste X-Koordinate der Bohrung:  $X = 20 \text{ mm}$

Erste Y-Koordinate der Bohrung:  $Y = 15 \text{ mm}$

Anzahl der Bohrungen je Reihe: 4


Bohrungsabstand: 10 mm

Neigungswinkel:  $18^\circ$

Bohrtiefe: -2

Anzahl der Reihen: 3

Abstand der Reihen: 12 mm

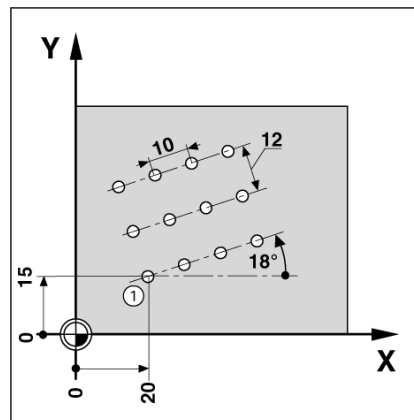

# 1. Schritt: Daten eingeben

FUNKTION

Softkey SONDERFUNKTIONEN drücken.

LOCH-REIHE

Softkey LOCHREIHE drücken.

MUSTER-TYP

MATRIX RAHMEN

Lochreihen-Typ eingeben (Lochmatrix). Cursor auf nächstes Feld bewegen.

ERSTE BOHRUNG X UND Y

20

15

X- und Y-Koordinate eingeben (**X** = 20), (**Y** = 15). Cursor auf nächstes Feld bewegen.

BOHRUNGEN JE REIHE

4

Anzahl der Bohrungen je Reihe eingeben (4). Cursor auf nächstes Feld bewegen.

BOHRUNGSABSTAND



10

Bohrungsabstand auf der Lochreihe eingeben (10).

WINKEL

18

Neigungswinkel eingeben (18°).

B:0 | M:1 | V: 0 | 0:00 | MM |  

LOCHREIHE

TYP

LOCHMATRIX

1. BOHRUNG

X 20.000

 
Y 15.000



BOHRUNGEN JE REIHE 4

MATRIX RAHMEN

HILFE

Lochreihe wählen (LOCHMATRIX oder LOCHRAHMEN).



B:0 | M:1 | V: 0 | 0:00 | MM |   LOCH1/12

X -20.000

Y -15.000


Z 2.000

ANSICHT

VORIGE BOHRUNG

NÄCHSTE BOHRUNG

ENDE

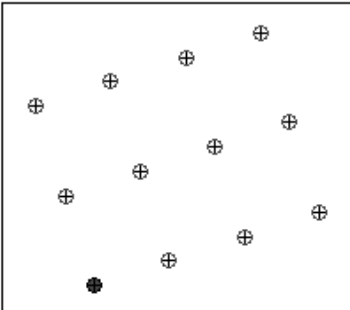

Zuerst (X,Y) auf 0,0 , dann Z auf 0,0 fahren.

66

I Benutzer-Anleitung

## TIEFE



2

Ggf. die Bohrtiefe eingeben (-2). Die Eingabe der Bohrtiefe ist optional und muss nicht erfolgen.

## ANZAHL DER REIHEN

3

Anzahl der Reihen eingeben (3).

## ABSTAND DER REIHEN

1

2

Abstand der Reihen eingeben,  
Mit ENTER bestätigen.

ENTER

ANSICHT

Mit dem Softkey ANSICHT können Sie sich die Grafik anzeigen lassen.

## 2. Schritt: Bohren



**Bohrung anfahren:**



**Bohren:**

In der Werkzeug-Achse auf Null fahren.



Werkzeug nach dem Bohren in der Werkzeug-Achse  
**freifahren.**

NÄCHSTE  
BOHRUNG

Softkey NÄCHSTE BOHRUNG drücken.

ENDE

Alle weiteren Bohrungen wie hier beschrieben ausführen.

Wenn Sie das Bohrbild fertig gestellt haben, drücken Sie den Softkey ENDE.

Schräge und Bogen fräsen

In diesem Abschnitt sind die Funktionen für das Fräsen einer Schräge oder eines Bogens beschrieben. Diese Funktionen ermöglichen es Ihnen, mit einer manuellen Maschine eine schräge Kontur (Schräge fräsen) oder einen Kreisbogen (Bogen fräsen) zu fräsen.

Die Eingabemaske für das Fräsen von Schrägen oder Kreisbögen rufen Sie auf, indem Sie zunächst den Softkey SONDERFUNKTIONEN und dann den Softkey SCHRÄGE FRÄSEN oder BOGEN FRÄSEN drücken.

Drücken Sie den Softkey SONDERFUNKTIONEN, um ein Bohrbild zu erstellen oder ein bestehendes Bohrbild auszuführen. Drücken Sie den Softkey SCHRÄGE FRÄSEN oder BOGEN FRÄSEN. Geben sie neue Daten ein oder verwenden Sie die vorhandenen Daten durch Drücken der Taste ENTER.

Vorhandene Softkeys in der Eingabemaske:

Funktion	Softkey
Fräs-Ebene wählen.	EBENE [XY]
Rechner in der Eingabemaske verwenden.	RECHNER
Zusätzliche Information über die Fräsfunktion.	HILFE
Aktuelle Werkzeugposition übernehmen.	MERKE

Programm-Softkeys:

Die folgenden Softkeys stehen Ihnen während der Programmausführung zur Verfügung.

Funktion	Softkey
Inkrementale POS-Anzeige, absolute POS-Anzeige oder Kontur-Ansicht wählen.	ANSICHT
Zurück zu vorhergehendem Schnitt.	VORIGER SCHNITT
Nächsten Schnitt anfahren.	NÄCHSTER SCHNITT
Fräsbearbeitung beenden.	ENDE

Taste **SCHRÄGE FRÄSEN**

Erforderliche Daten:

- Ebene: Die Achse, in der sich das Werkzeug bewegt
- Anfangspunkt: Anfang der Linie.
- Endpunkt: Ende der Linie.
- Schritt: (optionaler) Abstand, um den sich das Werkzeug zwischen jedem Schnitt bewegt.
- Der Schnittweg wird entweder in positiver oder negativer Richtung festgelegt, je nachdem, wie der Anfangs- und der Endpunkt definiert sind.

1. Schritt: Daten eingeben

SCHRÄGE  
FRÄSEN

Softkey SCHRÄGE FRÄSEN drücken, um die Eingabemaske zu öffnen und Daten einzugeben.

AUSWAHL DER EBENE

EBENE  
[XY]

Softkey EBENE so oft drücken, bis die richtige Ebene und eine entsprechende Graphik gezeigt werden.

STARTPUNKT

MERKE

Koordinaten des Mittelpunkts eingeben oder aktuelle Position mit MERKE übernehmen.



ENDPUNKT

MERKE

Koordinaten des Endpunkts eingeben oder aktuelle Position mit MERKE übernehmen.

SCHRITT

Winkelschritt eingeben (optional). Der Winkelschritt ist die Schnitttiefe für jeden Schnitt entlang der Linie.

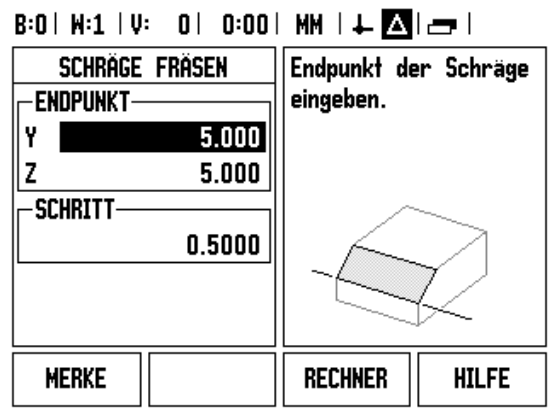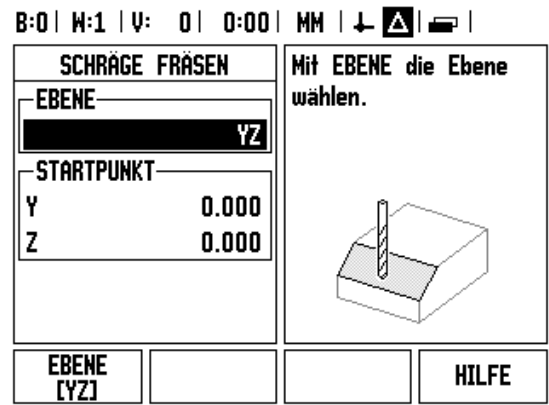

## LOCHMUSTER EINGEBEN (Optionen)



Taste ENTER drücken, um die Fräsbearbeitung auszuführen.



Taste C drücken, um die Funktion zu schließen und für weitere Anwendungen zu speichern.

## LOCHMUSTER AUSFÜHREN



Mit der Taste ENTER bestätigen. Die Positionsanzeige schaltet in den Inkrementalmodus um und zeigt die inkrementale Entfernung vom Startpunkt.



Startpunkt **anfah**ren und Stechschnitt oder ersten Schnitt ausführen.



Softkey NÄCHSTER SCHNITT drücken, um den nächsten Schritt entlang der Kontur auszuführen.

Die Inkrementalanzeige zeigt die Entfernung vom nächsten Schnitt auf der Linie.



Taste C drücken, um die Funktion zu schließen und für weitere Anwendungen zu speichern.



Die Schrittweite (Schnitt) ist optional. Bei Schrittweite = 0 entscheidet der Maschinenbediener während der Ausführung, wie weit er zwischen den einzelnen Schritten fahren will.



Sobald die Lochmuster definiert wurden, bleiben sie auch nach dem Ausschalten der Positionsanzeige erhalten.

**Softkey BOGEN FRÄSEN**

Erforderliche Daten:

- Ebene: Die Achse, in der sich das Werkzeug bewegt
- Mittelpunkt: Geben Sie die Mittelpunktskoordinaten des Kreisbogens ein.
- Anfangspunkt: Anfang des Kreisbogens.
- Endpunkt: Ende des Kreisbogens.
- Schritt: (optionaler) Abstand, um den sich das Werkzeug zwischen jedem Schnitt bewegt.



Es können nur Kreisbögen bis 180° definiert werden. Der Schnittpfad wird dadurch festgelegt, wie der Anfangs- und der Endpunkt definiert sind.

1. Schritt: Daten eingeben

BOGEN FRÄSEN

Softkey KREISBOGEN FRÄSEN drücken, um die Eingabemaske zu öffnen und Daten einzugeben.

AUSWAHL DER EBENE

EBENE [XY]

Softkey EBENE so oft drücken, bis die richtige Ebene und eine entsprechende Graphik gezeigt werden.

MITTELPUNKT

MERKE

Koordinaten des Mittelpunkts eingeben oder aktuelle Position mit MERKE übernehmen.

STARTPUNKT

MERKE

Koordinaten des Anfangspunkts eingeben oder aktuelle Position mit MERKE übernehmen.



ENDPUNKT

MERKE

Koordinaten des Endpunkts eingeben oder aktuelle Position mit MERKE übernehmen.

SCHRITT

Winkelschritt eingeben (optional). Der Winkelschritt ist die Schnitttiefe für jeden Schnitt entlang der Linie.

B:0 | W:1 | V: 0 | 0:00 | MM |  

BOGEN FRÄSEN

EBENE

XZ

MITTELPUNKT


X0.000



Z0.000

EBENE [XZ]

HILFE

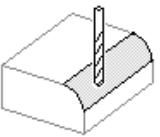Mit EBENE die Ebene wählen.



B:0 | W:1 | V: 0 | 0:00 | MM |  

BOGEN FRÄSEN

STARTPUNKT

X-2.500

Z0.000

ENDPUNKT

X0.000


Z-2.500

MERKE

RECHNER

HILFE

Startpunkt des Bogens eingeben.

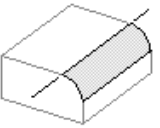



## LOCHMUSTER EINGEBEN (Optionen)

**ENTER**

Taste ENTER drücken, um die Fräsbearbeitung auszuführen.

**C**

Taste C drücken, um die Funktion zu schließen und für weitere Anwendungen zu speichern.

## LOCHMUSTER AUSFÜHREN

**ENTER**

Mit der Taste ENTER bestätigen. Die Positionsanzeige schaltet in den Inkrementalmodus um und zeigt die inkrementale Entfernung vom Startpunkt.



Startpunkt **anfahren** und Stechschnitt oder ersten Schnitt ausführen.

**NÄCHSTER SCHNITT**

Softkey NÄCHSTER SCHNITT drücken, um den nächsten Schritt entlang der Kontur auszuführen.

Die Inkrementalanzeige zeigt die Entfernung vom nächsten Schnitt entlang des Kreisbogens.

**C**

Taste C drücken, um die Funktion zu schließen und für weitere Anwendungen zu speichern.

B:0 | W:1 | V: 0 | 0:00 | MM | ↓ ▲ |

<b>BOGEN FRÄSEN</b>		<b>Schrittgröße eingeben.</b>	
<b>SCHRITT</b>			
<b>0.5000</b>			
		<b>RECHNER</b>	<b>HILFE</b>



Die Schrittweite (Schnitt) ist optional. Bei Schrittweite = 0 entscheidet der Maschinenbediener während der Ausführung, wie weit er zwischen den einzelnen Schritten fahren will.



Die Eingabemasken zum Fräsen eines Bogens und ihre Einträge bleiben auch nach dem Ausschalten der Positionsanzeige erhalten.



Die Werkzeugradiuskompensation ist aktiv und berücksichtigt den Radius des aktuellen Werkzeugs. Wenn die gewählte Ebene die Werkzeugachse beinhaltet, wird angenommen, dass das Werkzeug einen Kugelkopf besitzt.

Fahren Sie die Kontur ab, indem Sie die beiden Achsen in kleinen Schritten verfahren und die Positionen **X** und **Y** möglichst nahe an Null (0,0) halten.

- Wenn keine Schrittweite angegeben ist, zeigt die Inkrementalanzeige immer die Entfernung vom nächstliegenden Punkt auf dem Bogen.
- ▶ Mit dem Softkey ANSICHT können Sie zwischen den drei verfügbaren Ansichten (inkrementale POS-Anzeige, Kontur-Ansicht und absolute POS-Anzeige) umschalten.
  - Die Kontur-Ansicht zeigt die Position des Werkzeugs bezogen auf die Bearbeitungsfläche. Wenn sich das Fadenkreuz, das das Werkzeug darstellt, auf der Linie befindet, die die Kontur darstellt, ist das Werkzeug richtig positioniert. Das Werkzeug-Fadenkreuz bleibt immer in der Mitte der Grafik. Wenn der Maschinentisch verfahren wird, bewegt sich die Linie, die die Kontur darstellt.
- ▶ Mit dem Softkey ENDE beenden Sie die Fräsbearbeitung.



Die Richtung des Werkzeugversatzes (R+ oder R-) hängt von der Position des Werkzeugs ab. Der Benutzer muss die Konturfläche aus der entsprechenden Richtung anfahren, damit die Richtung der Werkzeug-Korrektur korrekt ist.

# I - 4 Funktionen für Drehbearbeitungen

## Ausführliche Beschreibung der Softkey-Funktionen

Dieser Abschnitt behandelt Funktionen, die ausschließlich für Drehbearbeitungen zur Verfügung stehen. Die Softkey-Funktionen, die Sie sowohl für Fräs- als auch Drehbearbeitungen verwenden können, sind ausführlich ab Seite 34 beschrieben.

### Symbole für die Drehbearbeitung

Funktion	Symbol
Dieses Symbol weist darauf hin, dass der angezeigte Wert ein Durchmesser-Wert ist. Wenn der Anzeigewert ein Radius-Wert ist, wird kein Symbol angezeigt.	Ø

### Softkey WERKZEUG

Die ND 780 speichert den Versatz von bis zu 16 Werkzeugen. Wenn Sie ein Werkstück ändern und einen neuen Bezugspunkt festlegen, werden alle Werkzeuge automatisch auf den neuen Bezugspunkt bezogen.

Bevor Sie ein Werkzeug einsetzen, müssen Sie den Versatz dieses Werkzeugs (Position der Werkzeug-Schneide) eingeben. Zur Eingabe des Werkzeug-Versatzes stehen Ihnen die Funktionen WERKZEUG/SETZEN oder MERKE/SETZEN zur Verfügung.

Wenn Sie Ihre Werkzeuge mit einem Werkzeug-Voreinsteller messen, können Sie den jeweiligen Werkzeug-Versatz direkt eingeben.

### Menü WERKZEUG-TABELLE aufrufen:

WERKZEUG

Softkey WERKZEUG drücken.

Der Cursor springt automatisch auf das Feld WERKZEUG-TABELLE.

WERKZEUG-TABELLE

▼

▲

Werkzeug wählen, welches definiert werden soll. Mit ENTER bestätigen.

B:0

M:1

V: 0

0:00

MM

↓

▲

☐

WERKZEUG-TABELLE (X/Z)	
1	19.082Ø
2	
3	
4	
5	19.451Ø
6	
7	
8	

WERKZEUG LÖSCHEN

HILFE

Import/Export

Werkzeugtabellen-Informationen können über den USB-Anschluss importiert oder exportiert werden.

- ▶ Die Softkeys IMPORT und EXPORT stehen auch in der Anzeige der Werkzeugtabelle zur Verfügung.
- ▶ Mit IMPORT übertragen Sie eine Werkzeugtabelle von einem PC.
- ▶ Mit EXPORT übertragen Sie die Werkzeugtabelle zu einem PC.
- ▶ Mit der Taste C beenden Sie den Vorgang.

Verwendung der Werkzeug-Tabelle

**Beispiel:** Werkzeug-Versatz in die Werkzeug-Tabelle eingeben

Werkzeug-Versatz mit WERKZEUG/SETZEN eingeben

Mit der Funktion WERKZEUG/SETZEN bestimmen Sie den Versatz eines Werkzeuges, wenn Ihnen der Durchmesser des Werkstücks bekannt ist.

Werkstück mit bekanntem Durchmesser in der X-Achse andrehen.

WERKZEUG

Softkey WERKZEUG drücken. Cursor auf das gewünschte Werkzeug bewegen.

ENTER

Mit Taste ENTER bestätigen.



Achse wählen (X).

2 0

Position der Werkzeugspitze eingeben, z. B. X=Ø 20 mm.

Stellen Sie sicher, dass sich die ND 780 im Modus Durchmesser-Anzeige (Ø) befindet, wenn Sie einen Durchmesser-Wert eingeben.

Werkstück-Stirnfläche ankratzen.




Cursor auf die Z-Achse bewegen.

0

Positions-Anzeige für die Werkzeug-Spitze auf Null setzen, Z = 0. Mit ENTER bestätigen.

B:0 | W:1 | V: 0 | 0:00 | MM | ⬇️ | ⬆️ | ⬇️ |

WKZ-TAB (DURCHM/LÄNGE/EINHEIT/TYP/RICHTUNG)			
1	19.082/	0.000 MM	N
2			
3			
4			
5	19.451/	0.000 MM	N
6	2.000/	0.000 MM	FLACH-FRS N
7			
8			
IMPORT		EXPORT	HILFE

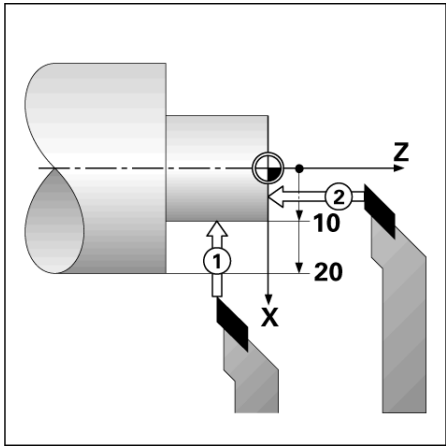


## Werkzeugversatz mit Funktion MERKE/SETZE eingeben

Mit der Funktion MERKE/SETZEN bestimmen Sie den Versatz eines Werkzeuges unter Belastung, wenn Ihnen der Durchmesser des Werkstücks nicht bekannt ist.

Die Funktion MERKE/SETZE ist vorteilhaft, wenn Sie Werkzeug-Daten durch das Ankratzen des Werkstücks ermitteln. Damit der Positions-Wert nicht verloren geht, wenn Sie das Werkzeug zum Messen des Werkstücks freifahren, können Sie den Positions-Wert mit dem SoftkeyMERKE speichern.

MERKE/SETZE-Funktion anwenden:

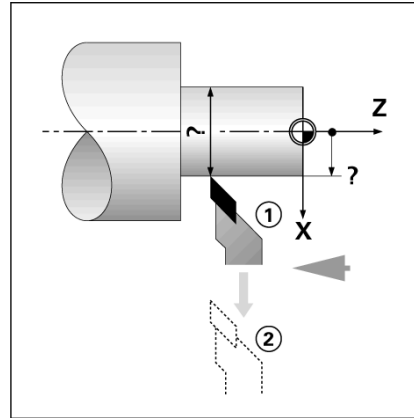

### WERKZEUG

Softkey WERKZEUG drücken. Gewünschtes Werkzeug wählen und mit Taste ENTER bestätigen.



Achstaste X drücken.

Werkstück in der X-Achse andrehen.

### MERKE

Softkey MERKE drücken, während das Werkzeug noch im Einsatz ist.

Freifahren.

Spindel abschalten und Durchmesser des Werkstücks messen.

**1 5**

Geben Sie den gemessenen Durchmesser oder Radius ein, z.B. 15 mm und bestätigen Sie mit ENTER.

Stellen Sie sicher, dass sich die ND 780 im Modus Durchmesser-Anzeige (Ø) befindet, wenn Sie einen Durchmesser-Wert eingeben.

B:2   W:1   V: 0   0:00   MM   ↓   <b>A</b>   SETZEN	
<b>WERKZEUG/SETZEN</b>	
<b>WERKZEUG</b>	
X	15 Ø
Z	
X	0.000 Ø
Z	0.000
Werkstück in X andrehen u. MERKE drücken o. WKZ-Pos. eingeben.	
MERKE	HILFE

**X**  
**Z**

Softkey BEZUGSPUNKT


Grundlegende Informationen: Siehe „Softkey Bezugspunkt“ auf Seite 45. Bezugspunkte legen die Zuordnung zwischen Achspositionen und Anzeigewerten fest. Bei den meisten Drehbearbeitungen gibt es nur einen Bezugspunkt in der X-Achse (Mittelpunkt der Spannvorrichtung), die Definition zusätzlicher Bezugspunkte für die Z-Achse kann jedoch vorteilhaft sein. In der Bezugspunkt-Tabelle können bis zu 10 Bezugspunkte gespeichert werden. Bezugspunkte setzen Sie am einfachsten, indem Sie ein Werkstück an einem bekannten Durchmesser oder Punkt ankratzen und dann den ermittelten Wert eingeben.

Beispiel: Werkstück-Bezugspunkt setzen

Reihenfolge beim Setzen in diesem Beispiel: X - Z

Vorbereitung:

Rufen Sie die Werkzeug-Daten zu dem Werkzeug auf, mit dem Sie das Werkstück ankratzen.

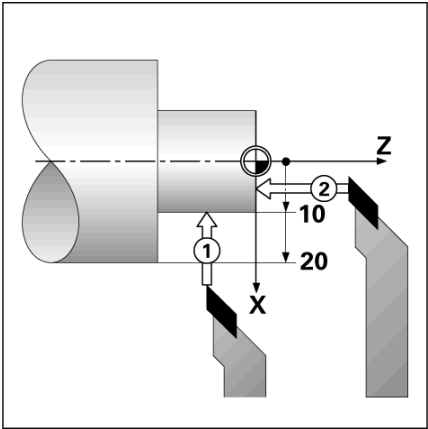

BEZUGSPUNKT

Softkey BEZUGSPUNKT drücken.

Der Cursor steht jetzt im Feld BEZUGSPUNKT-NUMMER.

Bezugspunkt-Nummer eingeben und den Cursor mit der NACH-UNTEN-Taste auf das Feld X-ACHSE bewegen.

B:2 | W:1 | V: 0 | 0:00 | MM | | SETZEN

BEZUGSPUNKT SETZEN		X	0.000∅
BEZUGSPUNKT-NUMMER		Z	0.000
2		Stirnfl. in Z ankratzen u. MERKE drücken o. WKZ-Pos. eingeben.	
BEZUGSPUNKT			
X	20.000 ∅		
Z	0.0		

MERKE

RECHNER

HILFE

X  
Z



Werkstück an Punkt 1 ankratzen.

## BEZUGSPUNKT-SETZEN IN X

**2 0**

Den an dieser Position gemessenen Durchmesser eingeben.



Sicherstellen, dass sich die ND 780 im Modus Durchmesser-Anzeige (Ø) befindet, wenn Sie einen Durchmesser-Wert eingeben.

Den Cursor mit der NACH-UNTEN-Taste auf das Feld Z-ACHSE bewegen.



Werkstück an Punkt 2 ankratzen.

## BEZUGSPUNKT-SETZEN IN Z

**0**

Position der Werkzeug-Spitze (Z = 0 mm) für die Z-Koordinate des Bezugspunkts eingeben

**ENTER**

Mit ENTER bestätigen.

### Bezugspunkte mit MERKE/SETZE setzen

Wenn das Werkzeug unter Belastung steht und Ihnen der Durchmesser des Werkstücks nicht bekannt ist, sollten Sie die Funktion MERKE/SETZE zum Bezugspunkt-Setzen verwenden.

Funktion MERKE/SETZE anwenden:



Softkey BEZUGSPUNKT drücken.

Der Cursor steht jetzt im Feld BEZUGSPUNKT-NUMMER.



Bezugspunkt-Nummer eingeben und den Cursor mit der NACH-UNTEN-Taste auf das Feld X-ACHSE bewegen.

Werkstück in der X-Achse andrehen.



Softkey **MERKE** drücken, während das Werkzeug noch im Einsatz ist.



Freifahren.

Spindel abschalten und Durchmesser des Werkstücks messen.



Gemessenen Durchmesser eingeben, z.B. 15 mm und mit ENTER bestätigen.

Sicherstellen, dass sich die ND 780 im Modus Durchmesser-Anzeige (Ø) befindet, wenn Sie einen Durchmesser-Wert eingeben.

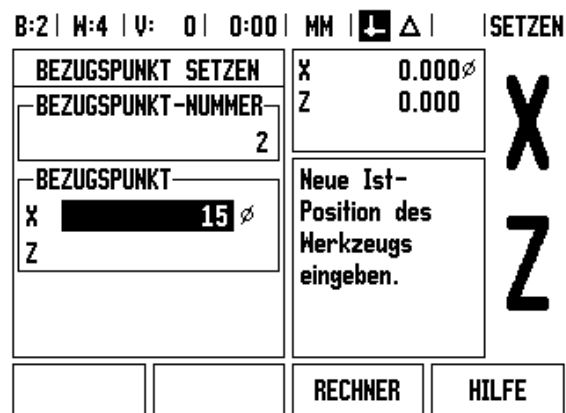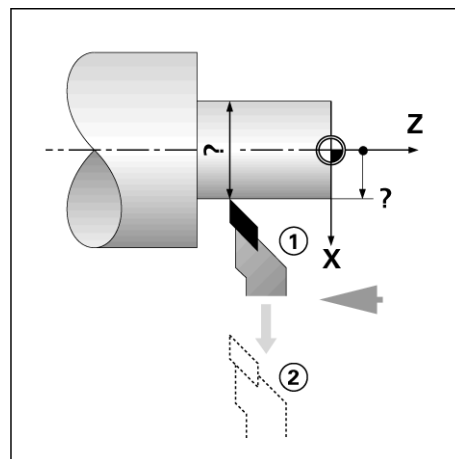



## Softkey WERT SETZEN

Die Funktionsweise des Softkeys WERT SETZEN wurde in diesem Handbuch bereits erläutert (Siehe „Softkey WERT SETZEN“ auf Seite 53). Die Informationen und Beispiele in dem betreffenden Abschnitt beziehen sich auf Fräsbearbeitungen. Die dort beschriebenen Grundlagen gelten aber auch für Drehbearbeitungen mit Ausnahme von zwei Funktionen: Werkzeugdurchmesser-Versatz (R+/R-) und Eingabe von Durchmesser- oder Radiuswerten.

Der Werkzeugradius-Versatz kann für Drehwerkzeuge nicht verwendet werden. Deshalb steht der entsprechende Softkey für das Setzen von Preset-Werten nicht zur Verfügung, wenn die Anwendung Drehen eingestellt ist.

 
Bei Drehbearbeitungen können die Werte entweder als Radius- oder als Durchmesserwerte eingegeben werden. Stellen Sie deshalb bei der Eingabe von Werten sicher, dass sich die Anzeige im entsprechenden Modus (Radius oder Durchmesser) befindet. Ein Durchmesserwert ist mit dem Symbol  $\varnothing$  gekennzeichnet. Sie können den Modus der Anzeige mit dem Softkey RX umschalten (siehe unten).

## Softkey RX (RADIUS/DURCHMESSER)


In der Werkstück-Zeichnung sind Drehteile in der Regel mit dem Durchmesser bemaßt. Die ND 780 kann sowohl die Durchmesser- als auch die Radius-Werte anzeigen. Wenn für eine Achse der Durchmesser angezeigt wird, erscheint hinter dem Positionswert das Symbol ( $\varnothing$ ).

**Beispiel:** Radius-Anzeige Position 1 X = 20 mm

Durchmesser-Anzeige, Position 1 X =  $\varnothing$  40 mm



Mit dem Softkey RX können Sie zwischen der Radius- und Durchmesseranzeige umschalten.

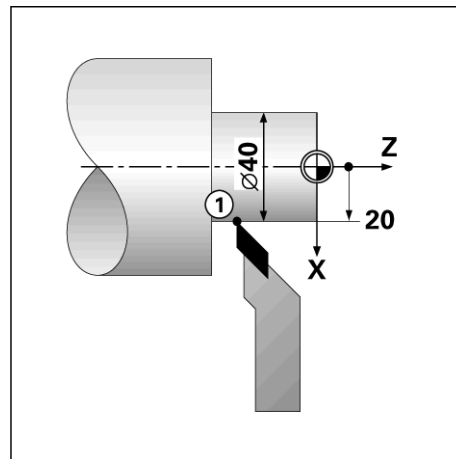

## Gewinde-Zyklus

Der Gewinde-Zyklus ermöglicht die Eingabe von Daten in den ND 780, um die Gewindeschneidfunktionen auf einer Drehmaschine komfortabler zu gestalten und zu verbessern.



Für den Gewinde-Zyklus muss ein Drehgeber an die Leitspindel der Drehmaschine für das Gewindeschneiden angebaut werden. Der Drehgeber muss an der dritten Achse des Geräts eingerichtet werden.

Drücken Sie den Softkey SYSTEM EINRICHTEN, um die Eingabemasken für den Gewinde-Zyklus zu öffnen. Markieren Sie MESSGERÄT DEFINIEREN und GEWINDE-ZYKLUS.

In diesem Abschnitt sind die Eingabemasken für den Gewindezyklus und seine Funktionen beschrieben. Die ND 780 enthält ein benutzerdefinierbares Muster, welches Sie vom POS-Anzeigemodus oder von einem Programm aus jederzeit wieder aufrufen und ausführen können.



Das festgelegte Muster für den Gewinde-Zyklus bleibt auch nach dem Ausschalten des Geräts erhalten.

Drücken Sie den Softkey ANSICHT, um die aktuelle Werkzeugposition während der Bearbeitung angezeigt zu bekommen.

## Softkey-Funktionen

Die folgenden Softkeys stehen für den Gewinde-Zyklus zur Verfügung.

Funktion	Softkey
Drücken Sie die Taste GEWINDE-ZYKLUS, um die Eingabmasken zu öffnen oder starten Sie die bereits eingerichtete Gewindezyklus-Funktion.	BEZUGS- PUNKT
Mit der Taste GEWINDE-ACHSE können Sie die Achse für die Leitspindel auswählen.	GEWINDE- ACHSE
Drücken Sie den Softkey GEWINDEGÄNGE PRO ZOLL, um in der Eingabemaske für den Gewindezyklus Gewindegänge in Zoll einzustellen.	GEWINDEG. PRO ZOLL
Drücken Sie den Softkey STEIGUNG IN MM, um in der Eingabemaske für den Gewindezyklus metrische Gewindegänge einzustellen.	STEIGUNG IN MM
Drücken Sie den Softkey TIEFE, um in der Eingabemaske für den Gewindezyklus die Schnitttiefe für die Gewindegänge einzustellen.	TIEFE
Drücken Sie den Softkey ANZAHL, um in der Eingabemaske für den Gewindezyklus die Gewindeanzahl anstelle der Schnitttiefe einzustellen.	ANZAHL

Funktion	Softkey
Drücken Sie den Softkey ERSTER SCHNITT, um die Gewindezyklus-Funktion zu starten.	ERSTER SCHNITT
Drücken Sie den Softkey NÄCHSTER SCHNITT, um mit dem nächsten Schnitt im Gewinde-Zyklus fortzufahren.	NÄCHSTER SCHNITT
Drücken Sie den Softkey SCHNITT STARTEN, um den nächsten Schnitt im Gewinde-Zyklus zu starten.	SCHNITT STARTEN
Drücken Sie den Softkey VORIGER SCHNITT, wenn ein Schnitt während des Vorgangs im Gewinde-Zyklus abgebrochen wird und wieder gestartet werden muss.	VORIGER SCHNITT
Drücken Sie den Softkey SCHLICHT-SCHNITT, wenn diese Funktion in der Eingabemaske für den Gewindezyklus für den Endschnitt eingerichtet wurde.	SCHLICHT-SCHNITT
Drücken Sie den Softkey ENDE, um die Gewindezyklus-Funktion zu beenden.	ENDE
Drücken Sie den Softkey ANSICHT, um sich die aktuelle Werkzeugposition während der Bearbeitung im Gewinde-Zyklus anzeigen zu lassen.	ANSICHT

### Eingabemaske Gewinde-Zyklus:

Die Eingabemaske für den Gewindezyklus öffnen Sie, indem Sie den Softkey GEWINDE-ZYKLUS auf der Hauptanzeige drücken (Seite 2).

- Anfangspunkt: Anfang des Gewindeschnitts.
- Endpunkt: Ende des Gewindeschnitts.
- Schnitte: Anzahl der Schnitte eingeben.
- Schichten: Tiefe des Schlichtschnitts eingeben.
- Gewindegänge pro Zoll oder Steigung in Millimeter: Bei Einstellung Zoll die Anzahl der Gewindegänge pro Zoll eingeben. Für metrische Gewindegänge geben Sie die Steigung in Millimeter an.

B:0   M:1   V: 0   0:00   MM        SETZEN			
10.000 <small>REF</small>		X	
12.500 <small>REF</small>		Z <sub>0</sub>	
		T	
BEZUGS- PUNKT	WERT SETZE	R <sub>x</sub>	GEWINDE- ZYKLUS

1. Schritt: Daten eingeben



Positionieren Sie das Werkzeug für jede Achse am Anfangspunkt des Schnittes und nullen Sie die Positionsanzeige für die X- und die Y-Achse.

Diese Position ist der Außendurchmesser für ein Außengewinde in der X-Achse oder der Innendurchmesser für ein Innengewinde am Werkstück. Die Position der Z-Achse befindet sich am Anfang des Schnittes.



Drücken Sie den Softkey GEWINDE-ZYKLUS, um die Eingabemaske zu öffnen und Daten einzugeben.

Die Achsen werden sich im selben Modus befinden wie die Bezugsachse: Radius oder Durchmesser.

STARTPUNKT



**X:** Koordinaten für den Anfangspunkt eingeben, wie vorher festgelegt (0,0).  
Üblicherweise ist die Startposition 0,0.

NACH-UNTEN-Taste drücken.



**Zo:** Koordinaten für den Anfangspunkt eingeben, wie vorher festgelegt (0,0).  
Üblicherweise ist die Startposition 0,0.

NACH-UNTEN-Taste drücken.

ENDPUNKT






**X:** Durchmesser für das Schlichten des Gewindegangs eintragen.  
Für Außengewinde ist es der kleine Außendurchmesser und für Innengewinde der große Innendurchmesser.

NACH-UNTEN-Taste drücken.



**Zo:** Endpunkt für das Gewinde eingeben (Gewindelänge).


NACH-UNTEN-Taste drücken.

B:0 | M:1 | V: 0 | 0:00 | MM |   

GEWINDE-ZYKLUS	
STARTPUNKT	
X	0.000 $\varnothing$
Zo	0.000
ENDPUNKT	
X	0.000 $\varnothing$
Zo	0.000

MERKE

Koordinaten des Startpunkts eingeben.



RECHNERHILFE

SCHNITTE

ANZAHL

ANZAHL oder TIEFE wird angezeigt Mit dem Softkey auf die gewünschte Einstellung umschalten.

TIEFE

ANZAHL: Zahl der Standardschnitte eingeben, oder  
TIEFE: Tiefe für einen Standardschnitt eingeben.

SCHLICHT-  
SCHNITT

SCHLICHTSCHNITT (optional): Tiefe für den  
Schlichtschnitt eingeben oder keine Eingabe machen.

Der Schlichtschnitt erfolgt zusätzlich zu den  
Standardschnitten und ist in der Gesamtschnitttiefe  
enthalten.



NACH-UNTEN-Taste drücken.

GEWINDE

STEIGUNG  
IN MM

Mit dem Softkey zwischen ZOLL oder MM  
umschalten.  
Anzahl der Gewindegänge pro Zoll (TPI) oder  
Steigung in MM eingeben.

GEWINDEG.  
PRO ZOLL

ENTER

Die Parameter für den Gewinde-Zyklus sind jetzt  
einggegeben. Mit ENTER bestätigen, um das  
Programm auszuführen.

C

Taste C drücken, um das Programm zu beenden und  
zur normalen Anzeige zurückzukehren.

B:0 | W:1 | V: 0 | 0:00 | MM |

GEWINDE-ZYKLUS	
SCHNITTE	
ANZAHL	0
SCHLICHTEN	∅
GEWINDEGÄNGE	
STEIGUNG	0.000 MM
FLANKE	AUßEN
TIEFE	
RECHNER	HILFE

Zahl der  
Standardschnitte  
eingeben.

B:0 | W:1 | V: 0 | 0:00 | MM |

GEWINDE-ZYKLUS	
SCHNITTE	
ANZAHL	0
SCHLICHTEN	∅
GEWINDEGÄNGE	
PRO ZOLL	0.000
FLANKE	AUßEN
STEIGUNG IN MM	
RECHNER	HILFE

Anzahl der  
Gewindegänge pro Zoll  
(TPI) eingeben.

## Programm Gewinde-Zyklus ausführen

Die folgenden Meldungen werden angezeigt, während das Programm Gewinde-Zyklus läuft.

- ▶ X und Z auf 0,0 verfahren.
- ▶ Bereit zum Einkuppeln des Gewindehebels.
- ▶ Auskuppeln, wenn X, Z = 0
- ▶ ERSTER SCHNITT drücken.
- ▶ SCHNITT STARTEN drücken.
- ▶ NÄCHSTER SCHNITT drücken.
- ▶ Gewindehebel einkuppeln.
- ▶ SCHLICHTSCHNITT drücken.


Der Anzeigebalken **T** zeigt die Drehung der Leitspindel bezogen auf eine feste Markierung. Diese Marke wird festgelegt, wenn der erste Schnitt erstmals ausgeführt wird. Für alle weiteren Gewindeschneidgänge den Hebel **1** einkuppeln, wenn sich der Anzeigebalken im markierten Bereich in der Mitte befindet.

BEZUGS-PUNKT

Mit Softkey GEWINDE-ZYKLUS die Eingabemaske öffnen.

ENTER

ENTER drücken, um das Programm zu starten.




Es erscheint die Meldung „X, Z<sub>0</sub> auf 0,0 verfahren“.

In der Längsachse auf Null fahren.

In der Querachse auf Null fahren.

Es erscheint die Meldung „ERSTER SCHNITT drücken“.

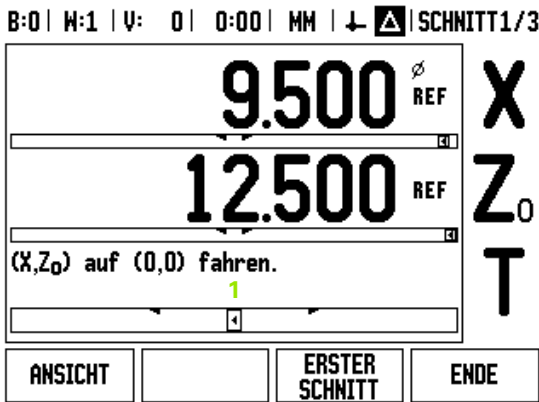



Erster Schnitt

**ERSTER SCHNITT**

Softkey ERSTER SCHNITT drücken.  
Den Wagen nicht mit der Hand bewegen.  
Das Anzeigergerät an der Maschine beobachten und den Hebel für den ersten Schnitt bei der entsprechenden Ziffer (gerade oder ungerade) einkoppeln.

**VORIGER SCHNITT**

Bei einem Fehlstart den Hebel auskoppeln und gleichzeitig den Quervorschub zurückziehen. Softkey VORIGER SCHNITT drücken, um neu zu beginnen.

VERBLEIBENDE SCHNITTE



Mit der Hand auf dem Hebel bleiben, solange sich der Wagen bewegt. Die POSITIONSANZEIGE zählt herunter.

Hebel auskuppeln und gleichzeitig den Quervorschub zurückziehen, wenn die POSITIONSANZEIGE 0,0 anzeigt und die Meldung „Hebel auskuppeln“ erscheint.

**NÄCHSTER SCHNITT**

Bei ausgekuppeltem Hebel den Softkey NÄCHSTER SCHNITT drücken.





Achsen zurück auf die Startposition verfahren. Z auf 0,0, danach X auf 0,0 fahren. Die Meldung „SCHNITT STARTEN drücken“ erscheint auf dem Bildschirm.

**SCHNITT STARTEN**

Softkey SCHNITT STARTEN drücken, wenn Sie bereit sind. Anzeigebalken 1 beobachten und Hebel einkoppeln, wenn der markierte Bereich in der Mitte erreicht ist.



Dieses Vorgehen wiederholen, bis alle Standardschnitte ausgeführt sind.  
  
Falls Sie einen Schlichtschnitt angegeben haben, erscheint der Softkey SCHLICHTSCHNITT.  
  
Softkey SCHLICHTSCHNITT drücken und wie bei den vorigen Schnitten vorgehen.

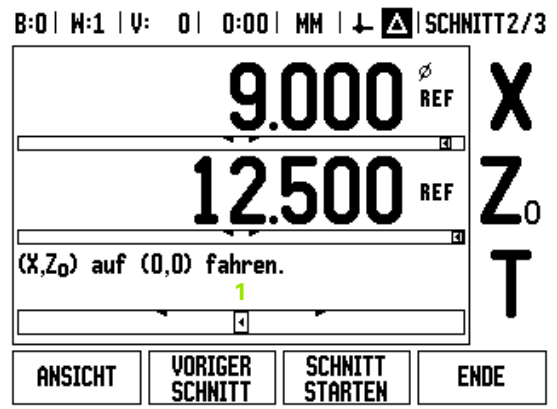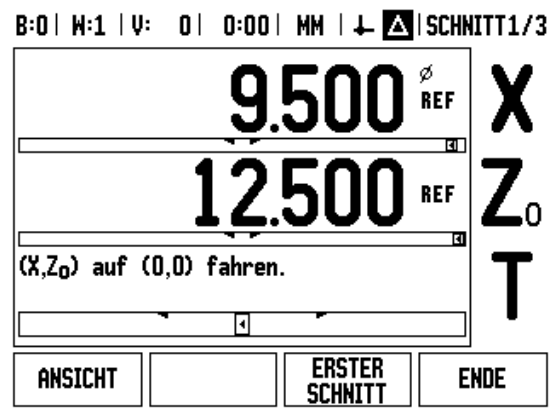





**Technische Information**

## II - 1 Montage und elektrischer Anschluss

### Lieferumfang

- Positionsanzeige ND 780
- Netzkupplung
- Benutzer-Handbuch

### Zubehör

- Schwenkfuß
- Baugruppe Schwenkgelenk
- Universeller Schwenkarm
- Kantentaster KT 130
- Bügel
- Einbaurahmen

### Positionsanzeige ND 780

#### Aufstellungsort

Stellen Sie den ND 780 an einem gut durchlüfteten Ort so auf, dass er während des normalen Betriebs leicht zugänglich ist.

### Positionsanzeige montieren

Die ND 780 lässt sich mit M4-Schrauben an der Gehäuse-Unterseite befestigen. Positionen der Bohrlöcher: Siehe „Anschlussmaße“ auf Seite 125.

### Elektrischer Anschluss



Die in der Positionsanzeige enthaltenen Bauteile sind wartungsfrei. Sie sollten den ND 780 daher nicht öffnen.

Das Netzkabel darf bis zu 3 m lang sein.

Den Erdungsanschluss auf der Gehäuse-Rückseite an Schutzterde anschließen. Der Schutzleiter darf nie unterbrochen sein!



Steckverbindungen nur bei ausgeschaltetem Gerät herstellen oder lösen! Interne Bauteile könnten sonst beschädigt werden.

Nur Originalsicherungen als Ersatz verwenden!

## Elektrische Anforderungen

Wechselspannung 100 - 240 V~

Leistung max. 30 VA

Frequenz 50/60 Hz

Sicherung 630 mA/250 V~, 5 mm x 20 mm, Slo-Blo (Netzversicherung und neutrale Versicherung)

## Umgebungsanforderungen

Schutzgrad (EN 60529) IP 40 Gehäuse-Rückseite

IP 54 Frontplatte


Betriebstemperatur 0° bis 45°C (32° bis 113°F)

Lagertemperatur -20° bis 70°C (-4° bis 158°F)

Mechanisches Gewicht 2,6 kg (5,8 lb.)

## Verdrahtung der Netzkupplung

Netzanschluss an Kontakte L und N

Schutzerde an Kontakt: 

Mindestquerschnitt des Netzanschlusskabels: 0,75 mm<sup>2</sup>



Schutzerde (Erdung)



Der Erdungsanschluss auf der Gehäuse-Rückseite muss mit dem zentralen Erdungspunkt der Maschine verbunden sein! Mindestquerschnitt des Verbindungsleiters: 6 mm<sup>2</sup>.

## Vorbeugende Wartung

Es ist keine spezielle vorbeugende Wartung notwendig. Zum Reinigen leicht mit einem trockenen faserfreien Tuch abwischen.

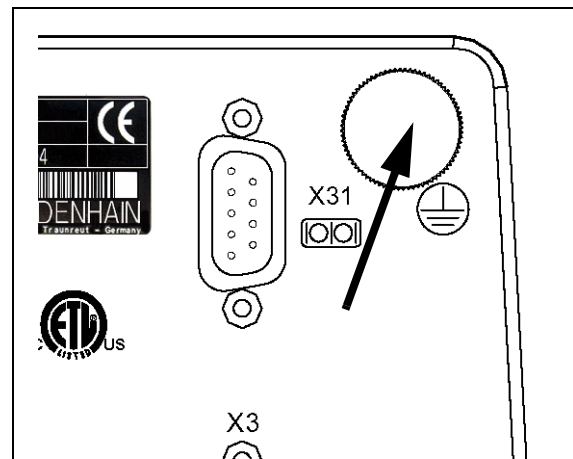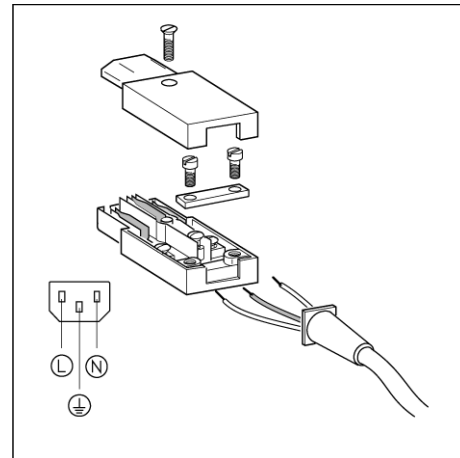

### Messgeräte anschließen

Die ND 780 arbeitet mit **HEIDENHAIN** Längen- und Winkelmessgeräten mit sinusförmigen Ausgangssignalen (11  $\mu$ Ass oder 1 V<sub>SS</sub>). Die Messsystem-Anschlüsse an der Gehäuse-Rückseite sind mit X1, X2 und X3 bezeichnet.


Die **Anschlusskabel** dürfen bis zu 30 m (100 ft.) lang sein.



Steckverbindungen nur bei ausgeschaltetem Gerät herstellen oder lösen!

### Pin-Belegung der Messgerät-Eingänge


Sub-D Stecker, 15-polig	Eingangssignal 11 $\mu$ Ass	Eingangssignal 1 V <sub>SS</sub>
1	5 V UP	5 V UP
2	0 V UN	0 V UN
3	I1 +	A+
4	I1 -	A-
5		
6	I2 +	B+
7	I2 -	B-
8		
9		5 V Sensor
10	I0 +	R+
11		0 V Sensor
12	I0 -	R-
13	Innenschirm	
14		
15		
Gehäuse	Außenschirm	

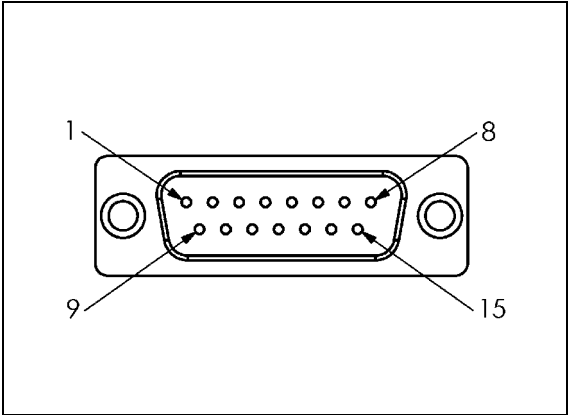

Die Zuordnung zwischen Messgerät-Eingang und Achse können Sie beliebig festlegen.

Voreingestellte Konfiguration:

Messgerät-Eingang	Fräsen	Drehen
X1	X	X
X2	Y	Z <sub>0</sub>
X3	Z	Z

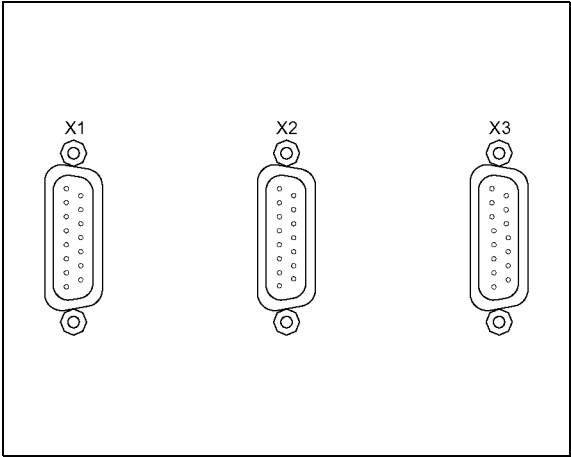

## Anschluss des Kantentaster-Ausgangs und der Eingangssignale

Der **HEIDENHAIN** Kantentaster KT wird am Sub-D-Anschluss X10 an der Gehäuse-Rückseite angeschlossen.

Wenn Sie einen Kantentaster benutzen, passen Sie den ND 780 mit den folgenden Betriebs-Parametern an:

- Taststift-Länge
- Taststift-Durchmesser

Erklärung der Betriebs-Parametern, siehe Parameter des Menüs BEARBEITUNG EINRICHTEN.






Neue Einstellungen für den Kantentaster müssen Sie selbst eingeben.

### Pinbelegung für den Kantentaster und Messwertausgabe

Pin	Belegung
1	0 V (Innenschirm)
2	KTS bereit
3	Reserviert für spätere Verwendung
6	+5 V
7	0 V
8	0 V
9	Reserviert für spätere Verwendung
12	Kontakt für Messwertausgabe
13	KTS
14	Messwertausgabe-Impuls

Pins 12 und 14 werden zusammen mit der Funktion Messwert-Ausgabe verwendet. Wird einer dieser beiden Kontakte auf Pin 8 (0 V) geschaltet, werden die Messwerte gemäß der Definition in BEARBEITUNG EINRICHTEN über die TXD-Leitung der RS-232-Schnittstelle ausgegeben. Zur Herstellung des Kontakts zwischen Pin 12 und Pin 8 kann ein handelsüblicher Schalter verwendet werden. Der Impuls von Pin 14 auf Pin 8 lässt sich über ein Bauteil mit TTL-Logik (d.h. SN74LSXX) auslösen.

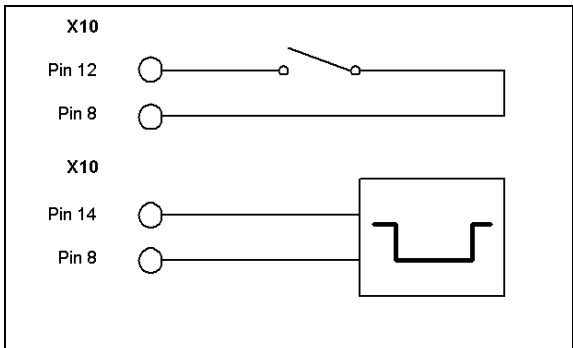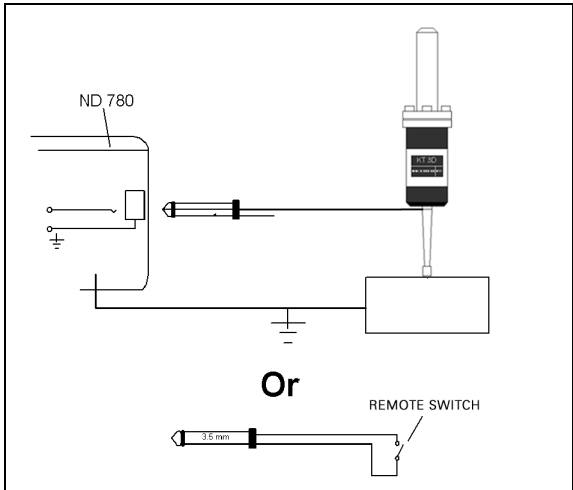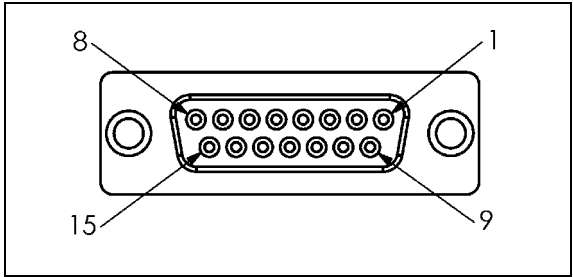



## II - 2 System einrichten

### Die Parameter des Menüs SYSTEM EINRICHTEN

Das Menü SYSTEM EINRICHTEN rufen Sie auf, indem Sie den Softkey EINRICHTEN und dann den Softkey SYSTEM EINRICHTEN drücken.

Die Parameter des Menüs SYSTEM EINRICHTEN werden während der Erstinstallation definiert und müssen normalerweise nicht oft geändert werden. Deshalb sind die Parameter des Menüs SYSTEM EINRICHTEN mit einem Passwort geschützt.



Der „Gewinde-Zyklus“ für Drehmaschinen erfordert die Installation eines Drehgebers an der Leitspindel. Dieser wird für die dritte Achse der Positionsanzeige definiert.

B:1   W:3   V: 0   0:00   MM	
<b>SYSTEM EINRICHTEN</b>	Anwendung (FRÄSEN oder DREHEN) und Anzahl der Achsen (2 oder 3) wählen.
MESSGERÄT DEF. ANZEIGE KONFIG. FEHLERKORREKTUR LOSEKOMPENSATION SERIELLER ANSCHLUSS <b>ANWENDUNG EINSTELLEN</b> DIAGNOSE	
BEARBEIT. EINRICHT.	IMPORT EXPORT
	HILFE

## Messgerät definieren

Mit dem Parameter MESSGERÄT DEF. legen Sie die Auflösung und den Messgerät-Typ (Längen- oder Winkelmessgerät), die Zählrichtung und den Referenzmarken-Typ fest.

- Wenn Sie das Menü SYSTEM EINRICHTEN öffnen, steht der Cursor automatisch auf dem Parameter MESSGERÄT DEF. Bestätigen Sie mit ENTER. Eine Liste mit drei verfügbaren Messgeräten (EINGANG X1, X2 oder X3) erscheint.



In diesem Menü erscheint außerdem das Feld GEWINDE-ZYKLUS zur ausschließlichen Eingabe von Daten für die Leitspindel bei Drehmaschinen.

- Wählen Sie das Messgerät, das Sie hinzufügen oder ändern wollen und bestätigen Sie mit ENTER.
- Der Eintrag im Feld MESSGERÄT-SIGNAL ist voreingestellt.
- Der Cursor steht im Feld MESSGERÄT-TYP. Wählen Sie den Messgerät-Typ mit dem Softkey LÄNGE/WINKEL.



Für den GEWINDE-ZYKLUS muss der Eingang X3 für den Leitspindel-Drehgeber eingerichtet werden.

- Bei Längenmessgeräten wählen Sie im Feld SIGNALPERIODE mit den Softkeys GRÖBER oder FEINER die Signalperiode des Messgeräts in  $\mu\text{m}$  (2, 4, 10, 20, 40, 100, 200, 10 240, 12 800). Sie können die gewünschte Signalperiode aber auch einfach mit den numerischen Tasten eingeben. Bei Winkelmessgeräten geben Sie die Signalperiode direkt ein Siehe „Parameter des Messgeräts“ auf Seite 107.
- Drücken Sie im Feld REFERENZMARKE den Softkey REF-MARKE und wählen Sie dann, ob Ihr Messgerät keine Referenzmarke, eine einzige Referenzmarke oder abstandskodierte Referenzmarken KEINE; EINE ODER KODIERT besitzt.



Wählen Sie KEINE für Eingang X3, falls er für den GEWINDE-ZYKLUS eingerichtet wird.

B:0 | M:1 | V: 0 | 0:00 | MM |

MESSGERÄT DEF. (X1)		Messgerät-Typ wählen (LÄNGE oder WINKEL).	
MESSGERÄT-SIGNAL KEIN SIGNAL			
MESSGERÄT-TYP LÄNGE			
SIGNALPERIODE 20.0 $\mu\text{m}$			
LÄNGE WINKEL			HILFE

- ▶ Bei abstandskodierten Referenzmarken wählen Sie mit dem Softkey ABSTAND 500, 1000, 2000, or 5000.
- ▶ Im Feld ZÄHLRICHTUNG wählen Sie mit den Softkeys POSITIV oder NEGATIV die Zählrichtung. Wenn die Fahrrichtung der Zählrichtung des Messgeräts entspricht, wählen Sie die Zählrichtung POSITIV. Wenn sich die Richtungen nicht entsprechen, wählen Sie negativ.
- ▶ Das Feld FEHLERÜBERWACHUNG setzen Sie auf EIN oder AUS, je nachdem, ob Signal- und Zählfehler überwacht und angezeigt werden sollen. Zählfehler werden überwacht. Bei den Zählfehlern handelt es sich um Verschmutzungsfehler (wenn das Signal an das Messgerät unter einen bestimmten Grenzwert sinkt) und Frequenzfehler (wenn die Signalfrequenz den Grenzwert überschreitet). Wenn eine Fehlermeldung erscheint, löschen Sie sie mit der Taste C.

### **Gewinde-Zyklus einrichten:**

Um die die Funktion GEWINDE-ZYKLUS einzurichten, müssen nun Daten in die Eingabemaske GEWINDE-ZYKLUS eingegeben werden.

- ▶ Markieren Sie „Gewinde-Zyklus“ und bestätigen Sie die Eingabe mit ENTER.
- ▶ Geben Sie die Achse für die Leitspindel entweder durch Umschalten des Softkeys GEWINDE-ACHSE oder mit den numerischen Tasten ein. Die Achse ist dieselbe Achse wie die für den Drehgeber (X3).
- ▶ Geben Sie die Gewindesteigung der Leitspindel ein. Damit sind alle Daten für den Gewinde-Zyklus eingegeben. Drücken Sie ENTER um die Eingabemaske zu schließen und die Einstellungen zu speichern.

### **Anzeige konfigurieren**

In der Eingabemaske ANZEIGE KONFIGURIEREN geben Sie ein, welche Achsen in welcher Reihenfolge angezeigt werden.

- ▶ Wählen Sie die gewünschten Anzeige und bestätigen Sie mit ENTER.
- ▶ Mit dem Softkey EIN/AUS aktivieren oder deaktivieren Sie die Anzeige. Mit der NACH-RECHTS- oder NACH-LINKS-Taste wählen Sie die Achse aus.
- ▶ Bewegen Sie den Cursor auf das Feld EINGANG. Drücken Sie die numerische Taste, die dem Messgeräteingang auf der Rückseite der Positionsanzeige zugeordnet ist. Mit den Softkeys + oder – koppeln Sie den ersten Eingang mit einem zweiten.
- ▶ Bewegen Sie den Cursor auf das Feld AUFLÖSUNG. Mit den Softkeys GRÖßER oder FEINER wählen Sie die Auflösung der Anzeige.
- ▶ Wenn die Anzeige für einen Drehgeber konfiguriert ist, wählen Sie mit der NACH-UNTEN-TASTE das Feld WINKEL-ANZEIGE Mit dem Softkey WINKEL [0°-360°] wählen Sie den Bereich für die Winkelanzeige.


# Eingänge koppeln

► Drücken Sie die numerische Taste, die dem Messgerät-Eingang auf der Rückseite des ND 780 zugeordnet ist. Mit den Softkeys + oder – koppeln Sie den ersten Eingang mit einem zweiten. Die Nummern der Eingänge werden neben der Achse angezeigt und geben an, dass es sich um eine gekoppelte Position handelt (z. B. 2 + 3).

## Z-Achsen koppeln

Nur Drehanwendungen

Bei der dreiachsigen Ausführung des ND 780 bietet Ihnen die Funktion Achskopplung die Möglichkeit, die Zo-Achse mit der Z-Achse zu koppeln. Die Summe der Verfahrswege kann in der Anzeige der Zo-Achse oder in der Anzeige der Z-Achse angezeigt werden.

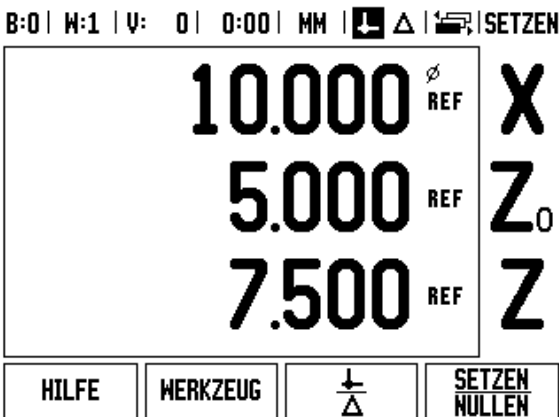

## Z-Achskopplung aktivieren

Betätigen und halten Sie die Taste Zo für ca. 2 Sekunden, wenn Sie die Zo-Achse und Z-Achse koppeln und die Summe der Verfahrswege in der Anzeige der Zo-Achse anzeigen lassen wollen. Die Summe der Verfahrswege der beiden Z-Achsen wird nun in der Anzeige der Zo-Achse angezeigt und die Anzeige der Z-Achse erlischt.


Betätigen und halten Sie die Taste Z für ca. 2 Sekunden, wenn Sie die Zo-Achse und Z-Achse koppeln und die Summe der Verfahrswege in der Anzeige der Z-Achse anzeigen lassen wollen. Die Summe der Verfahrswege der beiden Z-Achsen wird nun in der Anzeige der Z-Achse angezeigt und die Anzeige der Zo-Achse erlischt. Die Achskopplung bleibt nach dem Ausschalten des Geräts erhalten.

Wenn die Zo-Achse oder Z-Achse bewegt wird, wird der Anzeigewert der gekoppelten Z-Achsen aktualisiert.

Wenn zwei Achsen gekoppelt werden, muss für beide Messgeräte die Referenzmarke ermittelt werden, damit der vorherige Bezugspunkt wiederhergestellt werden kann.

## Z-Achskopplung deaktivieren


Die Kopplung der Z-Achsen können Sie aufheben, indem Sie die Achstaste der Z-Achse mit der erloschenen Anzeige drücken. Die Zo- und Z-Achswerte werden dann wieder getrennt angezeigt.

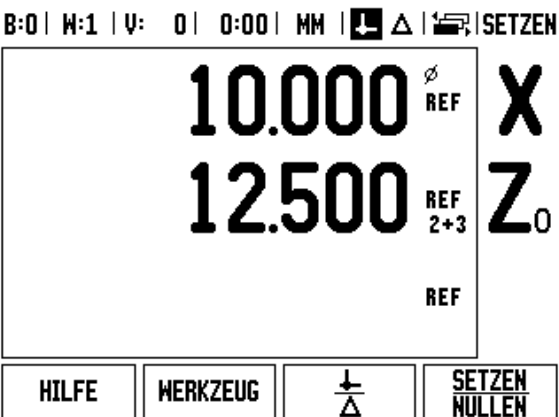

Fehlerkorrektur

Der von einem Messgerät ermittelte Verfahrensweg eines Schneidwerkzeugs entspricht nicht immer dem vom Werkzeug tatsächlich zurückgelegten Weg. Spindelsteigungsfehler oder Durchbiegung und Kippen von Achsen können solche Messfehler verursachen. Abhängig von der Art des Fehlers unterscheidet man zwischen linearen und nichtlinearen Fehlern. Sie können diese Fehler mit einem Vergleichsmessgerät ermitteln, z.B. mit einem VM 101 von HEIDENHAIN oder mit Endmaßen. Mit einer Fehleranalyse lässt sich die erforderliche Fehlerkompensation (linear oder nichtlinear) bestimmen.

Die ND 780 kann diese Fehler korrigieren. Für jedes Messgerät (an jeder Achse) lässt sich eine eigene Fehlerkorrektur programmieren.



Die Fehlerkorrektur steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie Längenmessgeräte verwenden.

Lineare Fehlerkorrektur

Die lineare Fehlerkorrektur können Sie verwenden, wenn die Vergleichsmessung mit einem Bezugsnormal ergibt, dass eine lineare Abweichung über die gesamte Messlänge vorliegt. Diese Abweichung kann über einen Korrekturfaktor rechnerisch korrigiert werden.

Zur Berechnung der linearen Fehlerkorrektur verwenden Sie folgende Formel:

Korrekturfaktor **LEC** =  $((S - M) / M) \times 10^6$  ppm wobei



- S
- gemessene Länge über Referenzgerät
- M
- gemessene Länge über Messgerät an Achse

Beispiel:

Wenn die vom Referenzgerät gemessene Länge 500 mm ist und das Längenmessgerät der X-Achse nur 499,95 misst, ergibt sich ein LEC-Korrekturfaktor von 100 ppm (engl.: parts per million = Teilchen pro Million) für die X-Achse:

**LEC** =  $((500 - 499.95) / 499.95) \times 10^6$  ppm = 100 ppm (auf die nächste ganze Zahl gerundet).

- Falls Ihnen die Abweichung des Messgeräts bekannt ist, können Sie den betreffenden Wert direkt eingeben. Mit dem Softkey TYP wählen Sie die Kompensation (LINEAR).
- Geben Sie den Kompensationsfaktor in ppm (entspricht Mikrometer pro Meter bzw. Mikroinch pro Inch) ein und bestätigen Sie mit ENTER.

B:1 | M:3 | V: 0 | 0:00 | MM |   | |

FEHLERKORREKTUR		Fehlerkorrektur ist für diesen Eingang nicht aktiv (AUS).  Mit TYP lineare oder nichtlineare Fehlerkorrektur wählen.	
EINGANG X1	AUS		
EINGANG X2	AUS		
EINGANG X3	AUS		
TYP [AUS]			HILFE

Nichtlineare Fehlerkorrektur

Zeigt die Vergleichsmessung einen alternierenden oder schwankenden Fehler, sollten Sie die nichtlineare Fehlerkorrektur verwenden. Die erforderlichen Kompensationswerte werden berechnet und in einer Tabelle hinterlegt. Die ND 780 unterstützt bis zu 200 Kompensationspunkte pro Achse. Die Ermittlung des Fehlers zwischen zwei benachbarten Korrekturpunkten erfolgt über lineare Interpolation.



Die nichtlineare Fehlerkorrektur steht nur für Messgeräte mit Referenzmarken zur Verfügung. Damit die nichtlineare Fehlerkorrektur wirksam wird, müssen Sie zuerst die Referenzmarken überfahren. Andernfalls findet keine Fehlerkorrektur statt.



Für die nichtlineare Fehlerkorrektur sind ab Software-Version 1.1.3 Werte bezogen auf die eigene positive Zählrichtung des Messgeräts einzutragen.

Einrichteverfahren für nichtlineare Fehler

- Das Messgerät hat eine eigene Zählrichtung. Diese stimmt nicht unbedingt mit der benutzerdefinierten Zählrichtung überein und wird nur für die Festlegung der nichtlinearen Fehlerkorrektur benötigt.  
  
Um die eigene Zählrichtung eines Messgeräts an einer Achse zu bestimmen, verfahren Sie wie folgt:
  - Öffnen Sie die Eingabemaske MESSGERÄT DEF. und wählen Sie das jeweilige Messgerät an der gewünschten Achse aus.
  - Bewegen Sie den Cursor auf das Feld ZÄHLRICHTUNG.
  - Wählen Sie „Positiv“ mit dem Softkey POSITIV/NEGATIV. Bestätigen Sie mit ENTER.
  - Drücken Sie die Taste C, um zur Hauptanzeige zurückzukehren.
  - Verfahren Sie die Achse, an die das Messgerät angebaut ist, und stellen Sie die richtige Bewegungsrichtung für die positive Richtung fest.
- Die eigene Zählrichtung des Messgeräts ist jetzt festgelegt.



Bei Messgeräten mit nur einer Referenzmarke muss dieselbe Referenzmarke jedes Mal wieder überfahren werden, wenn die Positionsanzeige eingeschaltet wird.

B:0 | W:1 | V: 0 | 0:00 | MM |

EINGANG X1: MESSWERT = FEHLER			
ABSTAND = 1.0000			
STARTPUNKT = 0.0000			
000	=	0.0000	= 0.010000
001	=	1.0000	= 0.020000
002	=	2.0000	= 0.020000
003	=	3.0000	= 0.000000
004	=	4.0000	= 0.010000
005	=	5.0000	= -----
ANSICHT		TABELLE LÖSCHEN	IMPORT EXPORT
		HILFE	

### Tabelle für nichtlineare Fehlerkorrektur erstellen

- ▶ Legen Sie den Anfangspunkt für die Fehlerkorrektur-Tabelle fest, indem Sie die Achse soweit wie möglich in negativer Richtung positionieren.
- ▶ Öffnen Sie das Menü SYSTEM EINRICHTEN und wählen sie „Fehlerkorrektur“; bestätigen Sie mit ENTER. Wählen Sie „Nichtlinear“ mit dem Softkey TYP.
- ▶ Wenn Sie eine neue Fehlerkorrekturtabelle anlegen wollen, drücken Sie zuerst den Softkey TABELLE BEARBEIT.
- ▶ Bewegen Sie den Cursor mit der Pfeiltaste nach unten und markieren Sie STARTPUNKT; bestätigen Sie mit ENTER.
- ▶ Drücken Sie POSITION LERNEN, während STARTPUNKT in der Eingabemaske für die Fehlerkorrektur ausgewählt ist, und drücken Sie ENTER.
- ▶ Drücken Sie die NACH-OBEN-Taste und markieren Sie ABSTAND; bestätigen Sie mit ENTER. Geben Sie den Abstand zwischen den einzelnen Korrekturpunkten ein und drücken Sie ENTER. Alle Korrekturpunkte (max. 200) sind in gleichen Abständen vom Startpunkt aus in positiver Zählrichtung platziert.



Wählen Sie einen Abstand, der den Teil oder die gesamte Messgerätelänge, für die die Fehlerkorrektur gelten soll, abdeckt.

- ▶ Geben Sie den an jeder Position gemessenen Fehler ein. Bestätigen Sie mit ENTER.
- ▶ Wenn Sie mit Ihrer Eingabe fertig sind, schließen und speichern Sie die Tabelle mit der Taste C und kehren zur Eingabemaske FEHLERKORREKTUR zurück. Drücken Sie nochmals C, um zur Hauptanzeige zurückzukehren.



Die eigene Zählrichtung bleibt immer gleich, egal welche Zählrichtung für das Messgerät in der Eingabemaske SYSTEM EINRICHTEN festgelegt wird. Die Fehlerkorrektur-Tabelle stellt immer die eigene Zählrichtung dar.

### Grafik lesen

Die Fehlerkorrektur-Tabelle kann als Tabelle oder Grafik angezeigt werden. Mit dem Softkey ANSICHT schalten Sie zwischen den verfügbaren Ansichten um. In der Grafik wird der Übersetzungsfehler im Vergleich zum Messwert dargestellt. Die Grafik hat feste Punktabstände. Wenn Sie den Cursor durch die Tabelle bewegen, entspricht der Tabelleneintrag, auf dem er gerade steht, dem mit einem blauen, vertikalen Strich gekennzeichneten Punkt in der Grafik.

Fehlerkorrekturtable anzeigen

- ▶ Drücken Sie den Softkey TABELLE BEARBEIT.
- ▶ Mit dem Softkey ANSICHT schalten Sie zwischen dem Tabellen- und Grafikmodus um.
- ▶ Mit der NACH-OBEN- oder NACH-UNTEN-Taste oder den numerischen Tasten bewegen Sie den Cursor in der Tabelle.

Die Daten der Fehlerkorrektur-Tabelle können über den seriellen Anschluss auf einem PC gespeichert oder von einem PC herunter geladen werden.

Aktuelle Fehlerkorrekturtable exportieren

- ▶ Drücken Sie den Softkey TABELLE BEARBEITEN.
- ▶ Drücken Sie den Softkey IMPORT/EXPORT.
- ▶ Drücken Sie den Softkey TABELLE EXPORT.

Neue Fehlerkorrekturtable importieren

- ▶ Drücken Sie den Softkey TABELLE BEARBEITEN.
- ▶ Drücken Sie den Softkey IMPORT/EXPORT.
- ▶ Drücken Sie den Softkey TABELLE IMPORT.

Losekompensation

Wenn Sie ein Winkelmessgerät mit einer Leitspindel verwenden, kann ein Richtungswechsel des Tisches aufgrund der Antriebsspindelkonstruktion zu einem falschen Positionswert führen. Dieser Fehler wird als Umkehrfehler bezeichnet. Er kann korrigiert werden, indem die Größe des Umkehrfehlers, der in der Leitspindel auftritt, in der Funktion LOSEKOMPENSATION eingegeben wird.

Wenn das Winkelmessgerät dem Tisch voraus ist (Anzeigewert ist größer als die tatsächliche Position des Tisches), spricht man von einem positiven Umkehrfehler und als Korrekturwert sollte der positive Wert des Fehlers eingegeben werden.

Wenn keine Losekompensation stattfinden soll, müssen Sie den Wert 0,000 eingeben.

B:0 | W:1 | V: 0 | 0:00 | MM | | |

LOSEKOMPENSATION	
EINGANG X1	5.5
EINGANG X2	AUS
EINGANG X3	AUS
EIN AUS	
Umkehrfehler zwischen Messgerät und Maschine angeben.	
	HILFE





## Anwendung einstellen

Mit dem Parameter ANWENDUNG EINSTELLEN legen Sie die Anwendung fest, für die Sie die Positionsanzeige benutzen wollen. Sie können zwischen FRÄSEN und DREHEN wählen.

Nach Anwahl des Parameters ANWENDUNG EINSTELLEN zeigt die Positionsanzeige u. a. den Softkey VOREINSTELLUNG am Bildschirm an. Mit diesem Softkey setzen Sie die Konfigurationsparameter (basierend auf der Anwendung Fräsen oder Drehen) auf ihre Voreinstellung zurück. Nachdem Sie den Softkey VOREINSTELLUNG gedrückt haben, können Sie entweder den Softkey JA wählen, wenn Sie die Parameter auf die Voreinstellung zurücksetzen wollen, oder den Softkey NEIN, wenn Sie abbrechen und zum vorherigen Bildschirm zurückkehren wollen.

Im Feld ANZAHL DER ACHSEN wählen Sie die Anzahl der erforderlichen Achsen. Der Softkey 2/3 erscheint, mit dem Sie zwischen 2, oder 3 Achsen wählen können.

B:1   W:3   V: 0   0:00   MM    	
<b>ANWENDUNG EINSTELLEN</b>	Anwendung FRÄSEN oder DREHEN wählen.
ANWENDUNG	
<b>FRÄSEN</b>	
ANZAHL DER ACHSEN	
3	
	Mit VOREINSTELLUNG alle Parameter auf Auslieferungszustand zurücksetzen.
<b>FRÄSEN DREHEN</b>	<b>VOREINSTELLUNG</b>
	<b>HILFE</b>

Diagnose

Mit den Parametern des Menüs DIAGNOSE können Sie Tastatur, Kantentaster und Messgeräte prüfen.

Tastatur-Test

An der am Bildschirm angezeigten Tastatur können Sie sehen, wenn Sie eine Taste gedrückt und dann wieder losgelassen haben.

- ▶ Drücken Sie die Tasten und Softkeys, die Sie testen wollen. Wenn Sie eine Taste drücken, erscheint auf der entsprechenden Taste ein Punkt. Dieser Punkt zeigt an, dass diese Taste ordnungsgemäß funktioniert.
- ▶ Drücken Sie die Taste C zweimal, wenn Sie den Tastatur-Test beenden wollen.

Kantentaster-Test

- ▶ Zur Überprüfung des auf Masse schaltenden Kantentasters kratzen Sie ein Werkstück mit dem Kantentaster an. Es erscheint ein Sternchen (\*) über dem linken Kantentastersymbol. Zur Überprüfung des elektronischen Kantentasters kratzen Sie ein Werkstück mit dem Kantentaster an. Es erscheint ein Sternchen (\*) über dem rechten Kantentastersymbol. Über welchem Symbol das \* angezeigt wird hängt davon ab, welcher Kantentaster verwendet wird. Wenn das Sternchen (\*) angezeigt wird, kommuniziert der Kantentaster mit der Positionsanzeige.



Bildschirm-Test

- ▶ Drücken Sie die Taste ENTER dreimal, um die Farben des Monitors zu testen (vollschwarz, vollweiß und zurück auf die Standardeinstellung).

Grafische Darstellung eines Messgerät-Signals

Mit Hilfe dieses Parameters können Sie die Signale jedes Messgeräts grafisch darstellen.

- ▶ Wählen Sie das Messgerät, das Sie überprüfen wollen.
- ▶ Wählen Sie den gewünschten Messgerät-Eingang und bestätigen Sie mit ENTER.
- ▶ Sobald das Messgerät bewegt wird, sehen Sie die Signale der Kanäle A und B.

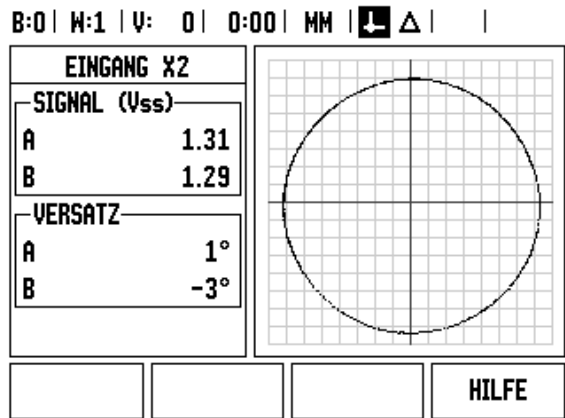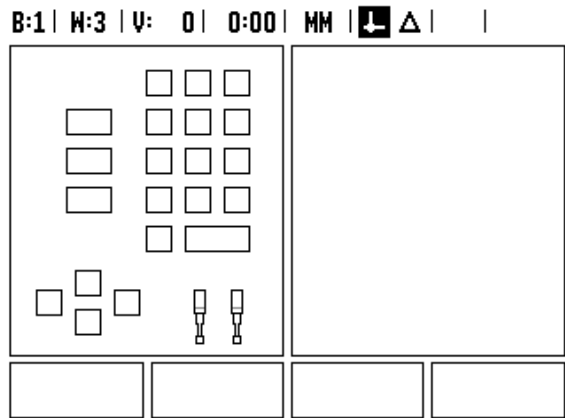

# II - 3 Parameter des Messgeräts

In den folgenden Tabellen sind einige Messgeräte aufgelistet. In diesen Tabellen sind alle Betriebs-Parameter aufgeführt, die Sie für die Messgeräte einstellen müssen. Die meisten Eingaben können Sie der Betriebs-Anleitung zu Ihrem Messgerät entnehmen.

## Einstellungs-Beispiele für HEIDENHAIN-Längenmessgeräte mit 1 Vss-Signalen

Messgerät	Signalperiode	Referenzmarken
CT MT xx01	2	Eine
LS 303/303C LS 603/603C	20	Eine/ 1000
LS 106/106C LS406/406C	20	Eine/ 1000
LB 302/302C	40	Eine/2000
LM 501	10 240	Eine

## Einstellungs-Beispiele für HEIDENHAIN-Längenmessgeräte mit 1 Vss-Signalen

Messgerät	Signalperiode	Referenzmarken
LIP 382	0,128	–
MT xx81 LIP 481A/481R	2	Eine
LIP 481X	2	Eine
LF 183/183C LF 481/481C LIF 181/181C LIP 581/581C	4	Eine/5000
LS 186/186C	20	Eine/1000
LB 382/382C LIDA 18x/18xC	40	Eine/ 2000
VM 182	4	–
LIDA 10x/10xC	100	Eine/1000
LIM 581	10 240	Eine

Einstellungs-Beispiele für HEIDENHAIN-Winkelmessgeräte

Messgerät	Strichzahl	Referenzmarken
ROD 250, RON 255	9 000/18 000	1
ROD 250C, RON 255C	9 000	500
ROD 250C, ROD 255C ROD 700C, RON 705C RON 706C	18 000	1 000
ROD 700C, ROD 800C	36 000	1 000

## II - 4 Daten-Schnittstelle

Die Daten-Schnittstelle des ND 780 umfasst den seriellen Anschluss V.24/RS-232 (X31). Der serielle Anschluss unterstützt die bidirektionale Datenkommunikation, mit der Sie Daten exportieren oder von einem externen Gerät importieren können, und ermöglicht die Fernbedienung des ND 780 über die Datenschnittstelle.

Die folgenden Daten lassen sich vom ND 780 zu einem externen seriellen Gerät übertragen:

- Bearbeitungs- und System-Konfigurationsparameter
- Nichtlineare Fehlerkorrektur-Tabellen
- Messwert-Ausgabe (Anzeigewerte oder Antastfunktionen)

Die folgenden Daten lassen sich von einem externen Gerät zum ND 780 übertragen:

- Tastenbefehle von einem externen Gerät
- Bearbeitungs- und System-Konfigurationsparameter
- Nichtlineare Fehlerkorrektur-Tabellen

In diesem Kapitel wird die **Einrichtung** der Datenschnittstelle beschrieben:

- Pin-Belegung der Daten-Schnittstelle
- Signalpegel
- Verdrahtung der Anschlusskabel und -stecker
- Datenformat

## Serieller Anschluss (X31)

Der serielle Anschluss V.24/RS-232-C befindet sich an der Geräte-Rückseite. An diese Daten-Schnittstelle lassen sich folgende Geräte anschließen:

- Drucker mit serieller Daten-Schnittstelle
- Personal-Computer (PC) mit serieller Daten-Schnittstelle

An den seriellen Anschluss können Sie einen Drucker oder einen Computer anschließen. So können Sie Bearbeitungsprogramme oder Konfigurations-Dateien zu einem Drucker oder Computer übertragen oder externe Aufträge, externe Schlüsselwörter, Bearbeitungsprogramme und Konfigurations-Dateien von einem Computer empfangen.

Bei Funktionen, die die Datenübertragung unterstützen, zeigt die Positionsanzeige die Softkeys IMPORT/EXPORT am Bildschirm an.

- Das Feld Baud-Rate setzen Sie mit den Softkeys NIEDRIGER und HÖHER auf 300, 600, 1 200, 2 400, 9 600, 19 200 38 400 57 600 oder 115 200.
- Das Feld Parität können Sie mit den zur Verfügung stehenden Softkeys auf KEINE, GERADE oder UNGERADE setzen.
- Die Datenbits im Feld FORMAT setzen Sie mit den verfügbaren Softkeys auf den Wert 7 oder 8.
- Das Feld STOPP-BITS können Sie mit den verfügbaren Softkeys auf den Wert 1 oder 2 setzen.
- Wählen Sie JA im Feld ZEILENVORSCHUB, falls bei dem externen Gerät auf Wagen-Rücklauf ein Zeilenvorschub folgen muss.
- Das Feld AUSGABE-ENDE gibt die Anzahl von Wagen-Rückläufen an, die am Ende einer Übertragung gesendet wird. Das Ausgabe-Ende, für das zunächst der Wert 0 vorgegeben ist, kann mit den numerischen Tasten auf einen positiven Integerwert (0 - 9) gesetzt werden.


Die Voreinstellungen sind hier dargestellt.

Die Einstellungen für den seriellen Anschluss bleiben nach dem Ausschalten der Positionsanzeige erhalten. Zum Aktivieren oder Deaktivieren des seriellen Anschlusses gibt es keinen Parameter. Daten werden nur zum seriellen Anschluss übertragen, wenn das externe Gerät empfangsbereit ist. Informationen zum Anschluss der Kabel und zur Pin-Belegung finden Sie im Abschnitt Daten-Schnittstelle.



Die Datenübertragung erfolgt in der folgenden Reihenfolge: Start-Bit, sieben Daten-Bits, Paritäts-Bit (gerade Parität), zwei Stop-Bits. Es handelt sich hierbei um die Voreinstellung.

Wenn Sie Daten zu einem Drucker mit serieller Schnittstelle übertragen wollen, drücken Sie den Softkey IMPORT/EXPORT. Die Daten werden im ASCII-Text-Format übertragen und können sofort ausgedruckt werden.

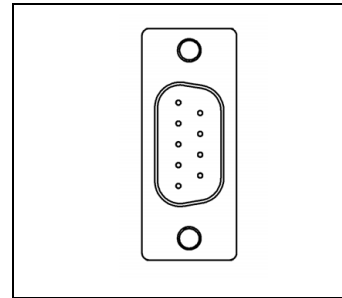

B:1 | W:3 | V: 0 | 0:00 | MM |

SERIELLER ANSCHLUSS	
BAUD-RATE	9600
PARITÄT	KEINE
FORMAT	
DATEN	8 BITS
STOPP	1 BITS

NIEDRIGER
HÖHER

HILFE

Mit Softkey NIEDRIGER oder HÖHER die zum externen Gerät passende Baud-Rate wählen.

Für die Datenübertragung (Export und Import) zwischen dem ND 780 und einem Personalcomputer muss auf dem PC eine Kommunikationssoftware (z.B. TNCremo) installiert sein. TNCremo ist kostenlos erhältlich unter [http://filebase.heidenhain.de/doku/english/serv\\_0.htm](http://filebase.heidenhain.de/doku/english/serv_0.htm). Falls Sie nähere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren HEIDENHAIN-Händler. Diese Software sorgt für die Aufbereitung der Daten, die über die serielle Kabelverbindung gesendet oder empfangen werden. Alle Daten werden im ASCII-Text-Format zwischen dem ND 780 und dem PC übertragen.

Wenn Sie Daten vom ND 780 zu einem PC exportieren wollen, müssen Sie den PC vorher zum Empfang der Daten bereit machen, damit der PC die Daten in einer Datei speichern kann. Dazu richten Sie das Kommunikationsprogramm so ein, dass es ASCII-Textdaten von einem COM-Anschluss in die Datei auf dem PC übernehmen kann. Sobald der PC zum Empfang der Daten bereit ist, starten Sie die Datenübertragung mit dem Softkey IMPORT/EXPORT am Bildschirm des ND 780.

Wenn Sie Daten von einem PC in den ND 780 importieren wollen, müssen Sie den ND 780 vorher zum Empfang der Daten bereit machen. Drücken Sie den Softkey IMPORT/EXPORT. Sobald die ND 780 bereit ist, richten Sie das Kommunikationsprogramm auf dem PC so ein, dass die gewünschte Datei im ASCII-Text-Format übertragen werden kann.



Kommunikations-Protokolle, wie z. B. Kermit oder Xmodem, werden vom ND 780 nicht unterstützt.

Verdrahtung der Anschlusskabel

Die Verdrahtung der Anschlusskabel hängt vom anzuschließenden Gerät ab (siehe Technische Dokumentation zum externen Gerät).

Volle Verdrahtung



Die Kommunikation zwischen dem ND 780 und Ihrem PC ist nur möglich, wenn sie über ein serielles Kabel miteinander verbunden sind.

Pin-Belegung

Pin	Belegung	Funktion
1	Nicht belegt	
3	TXD	– Sendedaten
2	RXD	– Empfangsdaten
7	RTS	– Sendeanforderung
8	CTS	– Bereit zum Senden
6	DSR	– Übermittlungseinheit bereit
5	SIGNAL GND	– Signalmasse
4	DTR	– Datenendgerät bereit
9	Nicht belegt	

Signal

Signal	Signalpegel „1“= „aktiv“	Signalpegel „0“= „nicht aktiv“
TXD, RXD	- 3 V bis - 15 V	+ 3 V bis +15 V
RTS, CTS DSR, DTR	+ 3 V bis +15 V	- 3 V bis - 15 V

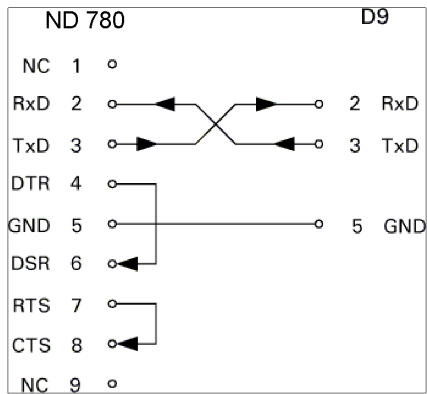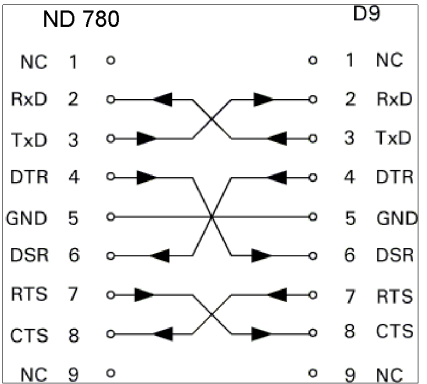



## Externe Aktionen über die V.24/RS-232-Datenschnittstelle

Die V.24/RS-232-Datenschnittstelle ermöglicht die Fernbedienung des ND 780 über ein externes Gerät. Die folgenden Tastenbefehle stehen zur Verfügung:

Format	
<ESC>TXXXX<CR>	Taste ist gedrückt
<ESC>TXXXX<CR>	Ausgabe von Bildschirmhalten
<ESC>SXXXX<CR>	Sonderfunktionen


Befehlssequenz	Funktion
<ESC>T0000<CR>	Taste „0“
<ESC>T0001<CR>	Taste „1“
<ESC>T0002<CR>	Taste „2“
<ESC>T0003<CR>	Taste „3“
<ESC>T0004<CR>	Taste „4“
<ESC>T0005<CR>	Taste „5“
<ESC>T0006<CR>	Taste „6“
<ESC>T0007<CR>	Taste „7“
<ESC>T0008<CR>	Taste „8“
<ESC>T0009<CR>	Taste „9“
<ESC>T0100<CR>	Taste „CE“, oder „CL“
<ESC>T0101<CR>	Taste „-“
<ESC>T0102<CR>	Taste „.“
<ESC>T0104<CR>	Taste „ENT“
<ESC>T0109<CR>	Taste „X“
<ESC>T0110<CR>	Taste „Y“/„Z“/„Z0“
<ESC>T0111<CR>	Taste „Z“
<ESC>T0114<CR>	Taste „Softkey 1“
<ESC>T0115<CR>	Taste „Softkey 2“
<ESC>T0116<CR>	Taste „Softkey 3“
<ESC>T0117<CR>	Taste „Softkey 4“
<ESC>T0135<CR>	Taste „NACH LINKS“
<ESC>T0136<CR>	Taste „NACH RECHTS“
<ESC>T0137<CR>	Taste „NACH OBEN“
<ESC>T0138<CR>	Taste „NACH UNTEN“
<ESC>A0000<CR>	Geräte-Identifikation senden
<ESC>A0200<CR>	Ist-Position senden
<ESC>S0000<CR>	Gerät zurücksetzen
<ESC>S0001<CR>	Tastatur sperren
<ESC>S0002<CR>	Tastatur freigeben

## Verzögerung für Datenausgabe

Impulsbreite Einspeichersignal	$t_e \geq 1,2 \text{ us}$
Speicherverzögerung	$t_1 \leq 0,8 \text{ us}$
Datenausgabe	$t_2 \leq 30 \text{ ms (typ.)}$
Datendauer	$t_D$
Regenerationszeit	$t_3 \geq 0 \text{ ms}$
Latch Setup Time (erforderliche Wartezeit zwischen Datenübermittlungen)	$t_4 \geq 50 \text{ ms (typ.)}$
Latch Signal Setup Time (Mindestzeit, für die der Signalpegel hoch sein muss, um vom Empfänger erkannt zu werden)	$t_5 \geq 50 \text{ ms (typ.)}$

Dauer der Datenbits in Sekunden:

$$t_D = B \cdot (A \cdot (L + C + 13) + T \cdot C) / \text{BaudRate}$$

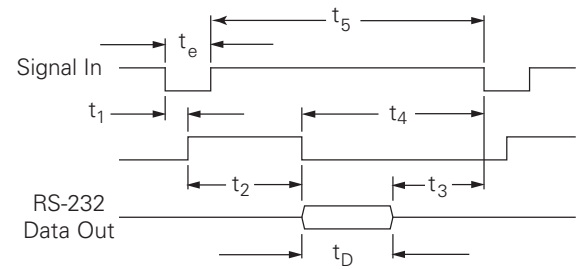


## Verzögerung für Datenausgabe (<Strg>B)

Speicherverzögerung	$t_1 \leq 30 \text{ ms (typ.)}$
Datenausgabe	$t_2 \leq 30 \text{ ms (typ.)}$
Datendauer	$t_D$
Regenerationszeit	$t_3 \geq 0 \text{ ms}$

Dauer der Datenbits in Sekunden:

$$t_D = B \cdot (A \cdot (L + C + 13) + T \cdot C) / \text{BaudRate}$$

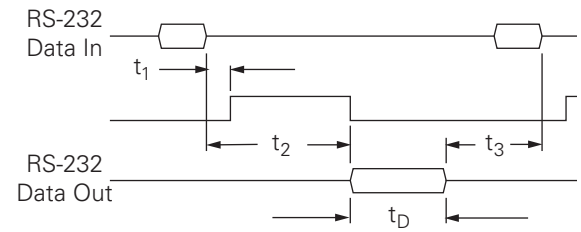

## II - 5 Messwert-Ausgabe

### Beispiele zur Zeichenausgabe an der Daten-Schnittstelle

Mit einem PC können Sie die Werte aus dem ND 780 abrufen. Für die drei Beispiele auf dieser Seite gilt: Die Messwert-Ausgabe wird mit **Strg B** (bei Übertragung über die serielle Schnittstelle) oder einem **Schaltsignal am Eingang EXT** (in der optionalen AMI-Schnittstelle enthalten) gestartet. Mit dem Befehl **Strg B** übertragen Sie die Werte, die in der Betriebsart Istwert oder Restweg angezeigt werden – je nachdem welche der beiden Betriebsarten gerade aktiv ist.

### Daten-Ausgabe mit externen Signalen

#### Beispiel 1: Linearachse mit Radius-Anzeige X = + 41,29 mm

X	=	+	4 1	.	2 9		R	<CR>	<LF>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- 1 Koordinatenachse
- 2 Gleichheitszeichen
- 3 Vorzeichen
- 4 2 bis 7 Vorkommastellen
- 5 Dezimalpunkt
- 6 1 bis 6 Nachkommastellen
- 7 Maßeinheit: Leerzeichen bei mm, " bei Zoll
- 8 Istwert-Anzeige:  
R bei Radius, D bei Durchmesser  
Restweg-Anzeige:  
r bei Radius, d bei Durchmesser
- 9 Wagen-Rücklauf (engl. Carriage Return)
- 10 Zeilenvorschub (engl. Line Feed)

Beispiel 2: Drehachse mit Grad-Anzeige C = + 1260,0000°

C	=	+	1 2 6 0	.	0 0 0 0		W	<CR>	<LF>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- 1 Koordinatenachse
- 2 Gleichheitszeichen
- 3 Vorzeichen
- 4 4 bis 8 Vorkommastellen
- 5 Dezimalpunkt
- 6 0 bis 4 Nachkommastellen
- 7 Leerzeichen
- 8 **W** für Winkel (Bei Restweg-Anzeige: **w**)
- 9 Wagen-Rücklauf (engl. Carriage Return)
- 10 Zeilenvorschub (engl. Line Feed)

Beispiel 3: Drehachse mit Grad-Minuten-Sekunden-Anzeige  
C = + 360° 23' 45" '

C	=	+	3 6 0	:	2 3	:	4 5		W	<CR>	<LF>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- 1 Koordinatenachse
- 2 Gleichheitszeichen
- 3 Vorzeichen
- 4 3 bis 8 Stellen „Grad“
- 5 Doppelpunkt
- 6 0 bis 2 Stellen „Minuten“
- 7 Doppelpunkt
- 8 0 bis 2 Stellen „Sekunden“
- 9 Leerzeichen
- 10 **W** für Winkel (Bei Restweg-Anzeige: **w**)
- 11 Wagen-Rücklauf (engl. Carriage Return)
- 12 Zeilenvorschub (engl. Line Feed)

Daten-Ausgabe mit Kantentaster

Für die nächsten drei Beispiele gilt: Die Messwert-Ausgabe wird mit einem **Schaltsignal des Kantentasters** gestartet. Mit dem Feld **MESSWERT-AUSGABE AKTIVIEREN** (Menü BEARBEITUNG EINRICHTEN- MESSWERT-AUSGABE) können Sie die Ausgabe an einen Drucker aktivieren/deaktivieren. Die Positionsanzeige überträgt die entsprechenden Informationen über die gewählte Achse.

Beispiel 4: Antast-Funktion Kante Y = – 3674,4498 mm

Y		:	-	3 6 7 4	.	4 4 9 8		R	<CR>	<LF>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- 1 Koordinatenachse
- 2 2 Leerzeichen
- 3 Doppelpunkt
- 4 Vorzeichen oder Leerzeichen
- 5 2 bis 7 Vorkommastellen
- 6 Dezimalpunkt
- 7 1 bis 6 Nachkommastellen
- 8 Maßeinheit: Leerzeichen bei mm, " bei Zoll
- 9 **R** bei Radius-, **D** bei Durchmesser-Anzeige
- 10 Wagen-Rücklauf (engl. Carriage Return)
- 11 Zeilenvorschub (engl. Line Feed)

Beispiel 5: Antast-Funktion Mittellinie

Koordinate der Mittellinie auf der X-Achse CLX = + 3476,9963 mm  
(engl. **C**enter **L**ine **X** axis)

Abstand zwischen den angetasteten Kanten DST = 2853,0012 mm  
(engl. **D**istance)

CLX	:	+	3 4 7 6	.	9 9 6 3		R	<CR>	<LF>
DST	:		2 8 5 3	.	0 0 1 2		R	<CR>	<LF>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- 1 Doppelpunkt
- 2 Vorzeichen oder Leereichen
- 3 2 bis 7 Vorkommastellen
- 4 Dezimalpunkt
- 5 1 bis 6 Nachkommastellen
- 6 Maßeinheit: Leerzeichen bei mm, " bei Zoll
- 7 R bei Radius-, D bei Durchmesser-Anzeige
- 8 Wagen-Rücklauf (engl. Carriage Return)
- 9 Zeilenvorschub (engl. Line Feed)

Beispiel 6: Antast-Funktion Kreismitte

Erste Mittelpunkts-Koordinate, z.B. CCX = -1616,3429 mm, zweite Mittelpunkts-Koordinate, z. B. CCY = +4362,9876 mm, (engl. **C**ircle **C**enter **X** axis, **C**ircle **C**enter **Y** axis; Koordinaten abhängig von der Bearbeitungsebene)

Kreis-Durchmesser (engl. diameter) DIA = 1250,0500 mm

CCX	:	-	1 6 1 6	.	3 4 2 9		R	<CR>	<LF>
CCY	:	+	4 3 6 2	.	9 8 7 6		R	<CR>	<LF>
DIA	:		1 2 5 0	.	0 5 0 0		R	<CR>	<LF>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- 1 Doppelpunkt
- 2 Vorzeichen oder Leereichen
- 3 2 bis 7 Vorkommastellen
- 4 Dezimalpunkt
- 5 1 bis 6 Nachkommastellen
- 6 Maßeinheit: Leerzeichen bei mm, " bei Zoll
- 7 R bei Radius-, D bei Durchmesser-Anzeige
- 8 Wagen-Rücklauf (engl. Carriage Return)
- 9 Zeilenvorschub (engl. Line Feed)

## II - 6 Technische Daten für Fräsbearbeitungen

ND 780 – Daten	
<b>Achsen</b>	Bis zu 3 Achsen aus A - Z
<b>Messgerät-Eingänge</b>	<p>Sinusförmige Signale 11 <math>\mu</math>Ass, 1 Vss; Eingangsfrequenz max. 100 kHz für inkrementale HEIDENHAIN-Messgeräte</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Signalperiode:</b> 2 <math>\mu</math>m, 4 <math>\mu</math>m, 10 <math>\mu</math>m, 20 <math>\mu</math>m, 40 <math>\mu</math>m, 100 <math>\mu</math>m, 10240 <math>\mu</math>m, 12 800 <math>\mu</math>m</li> <li>■ <b>Strichzahl:</b> 9000/18000/36000</li> </ul>
<b>Unterteilungsfaktor</b>	Max. 1024-fach
<b>Anzeigeschritt</b>	<p>Linearachsen: 1 mm bis 0,1 <math>\mu</math>m Drehachsen: 1° bis 0,0001° (00°00'01")</p>
<b>Anzeige</b>	<p>Monochrome Anzeige für Positionswerte, Dialoge und Eingaben, grafische Funktionen, grafische Positionierhilfe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Statusanzeige:</b> Betriebsart, REF, Zoll/Millimeter, Maßfaktor, Vorschub, Stoppuhr Bezugspunkt-Nummer Werkzeug-Nummer Werkzeug-Korrektur R-, R+</li> </ul>
<b>Funktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Referenzmarken-Auswertung REF für abstandskodierte oder einzelne Referenzmarken</li> <li>■ Restweg-Betrieb, Soll-Positionen (absolute oder inkremental)</li> <li>■ Maßfaktor</li> <li>■ Eingang für 3D-Kantentaster sowie für auf Masse schaltenden Taster</li> <li>■ <b>HILFE:</b> Integrierte Benutzer-Anleitung</li> <li>■ <b>INFORMATION:</b> Rechner, Schnittdaten-Rechner, Anwender- und Betriebsparameter</li> <li>■ 10 Bezugspunkte und 16 Werkzeuge</li> <li>■ Antast-Funktionen zur Bezugspunkt-Ermittlung, vorzugsweise mit dem Kantentaster KT: Kante, Mittellinie und Kreismitte</li> <li>■ Werkzeugradius-Korrektur</li> <li>■ Berechnung der Positionen für Lochkreise und Lochreihen</li> </ul>



ND 780 – Daten	
<b>Fehlerkorrektur</b>	Linear und nichtlinear, bis zu 200 Messpunkte
<b>Losekompensation</b>	Anwendungen mit Drehgeber und Antriebsspindel
<b>Daten-Schnittstelle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Seriell:</b>  <b>RS-232-C/V.24</b> 300 bis 115 200 Baud  Zur Ausgabe von Messwerten und Parametern;  Zur Eingabe von Parametern und externen Tastenbefehlen</li> </ul>
<b>Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schwenkfuß</li> <li>■ Universeller Schwenkarm</li> <li>■ Kantentaster KT 130</li> <li>■ Dreh-/Kippgelenk</li> <li>■ Bügel</li> <li>■ Montagerahmen</li> </ul>
<b>Netzanschluss</b>	100 V bis 240 V; 50 Hz bis 60 Hz; Stromaufnahme max. 30 VA
<b>Betriebstemperatur</b>	0°C bis 45°C (32 °F bis 113 °F)
<b>Lagertemperatur</b>	-20°C bis 70°C (-4°F bis 158°F)
<b>Schutzart</b> (EN 60529)	IP 40 (IP 54 Frontplatte)
<b>Gewicht</b>	2.6 kg

## II - 7 Technische Daten für Drehbearbeitungen

ND 780 – Daten	
Achsen	Bis zu 3 Achsen aus A bis Z, Z <sub>0</sub> , Z <sub>S</sub>
Messgerät-Eingänge	<p>Sinusförmige Signale 11 <math>\mu</math>Ass, 1 Vss; Eingangsfrequenz max. 100 kHz für inkrementale HEIDENHAIN-Messgeräte</p> <p>■ <b>Signalperiode:</b> 2 <math>\mu</math>m, 4 <math>\mu</math>m, 10 <math>\mu</math>m, 20 <math>\mu</math>m, 40 <math>\mu</math>m, 100 <math>\mu</math>m, 10240 <math>\mu</math>m, 12 800 <math>\mu</math>m</p> <p>■ <b>Strichzahl:</b> 9000/18000/36000</p>
Unterteilungsfaktor	Max. 1024-fach
Anzeigeschritt	<p>Linearachsen: 1 mm bis 0,1 <math>\mu</math>m</p> <p>Drehachsen: 1° bis 0,0001° (00°00'01")</p>
Anzeige	<p>Monochrome Anzeige für Positionswerte, Dialoge und Eingaben, grafische Funktionen, grafische Positionierhilfe</p> <p>■ <b>Statusanzeige:</b> Werkzeugnummer, Betriebsart, REF, Zoll/Millimeter, Maßfaktor, Vorschub, Durchmesseranzeige Ø, Stoppuhr, Bezugspunkt</p>
Funktionen	<p>■ Referenzmarken-Auswertung REF für abstandskodierte oder einzelne Referenzmarken</p> <p>■ Restweg-Betrieb, Soll-Positionen (absolute oder inkremental)</p> <p>■ Maßfaktor</p> <p>■ <b>HILFE:</b> Integrierte Benutzer-Anleitung</p> <p>■ <b>INFORMATION:</b> Rechner, Kegelrechner, Anwender- und Betriebsparameter</p> <p>■ 10 Bezugspunkte, 16 Werkzeuge</p> <p>■ Einfrieren der Werkzeug-Position beim Freifahren</p>
Losekompensation	Anwendungen mit Drehgeber und Antriebsspindel
Fehlerkorrektur	Linear und nichtlinear, bis zu 200 Messpunkte
Daten-Schnittstelle	<p>■ <b>Seriell:</b> <b>RS-232-C/V.24</b> 300 bis 115 200 Baud</p> <p>Zur Ausgabe von Messwerten und Parametern;</p> <p>Zur Eingabe von Parametern und externen Tastenbefehlen</p>
Zubehör	■ Schwenkfuß, Dreh-/Kippgelenk, Bügel, Montagerahmen
Netzanschluss	100 V bis 240 V; 50 Hz bis 60 Hz; Stromaufnahme max. 30 VA
Betriebstemperatur	0°C bis 45°C (32 °F bis 113 °F)
Lagertemperatur	-20°C bis 70°C (-4°F bis 158°F)
Schutzgrad (EN 60529)	IP 40 (IP 54 Frontplatte)
Gewicht	2.6 kg

## II - 8 Fehlermeldungen

Die folgende Tabelle enthält eine vollständige Liste der Fehlermeldungen, welche von der Positionsanzeige ND 780 ausgegeben werden können.

Die einzelnen Fehlermeldungen sind in der nachfolgenden Tabelle erklärt.


Fehlermeldung der Positionsanzeige	Erklärung
<b>Das Gerät war ausgeschaltet.</b> Beliebige Taste drücken, um fortzusetzen.	Die ND 780 wurde gerade ausgeschaltet.
<b>Verschmutzungs- &amp; Frequenzfehler:</b> Mit Clear den Fehler löschen.	Am entsprechenden Messgerät sind Verschmutzungs- und Frequenzfehler aufgetreten. Eingreifen durch den Benutzer, um das Messgerät zu überwachen bzw. zu korrigieren.
<b>Verschmutzungsfehler:</b> Mit Clear den Fehler löschen.	Am entsprechenden Messgerät ist ein Verschmutzungsfehler aufgetreten. Eingreifen durch den Benutzer, um das Messgerät zu überwachen bzw. zu korrigieren.
<b>Frequenzfehler:</b> Mit Clear den Fehler löschen.	Am entsprechenden Messgerät ist ein Frequenzfehler aufgetreten. Eingreifen durch den Benutzer, um das Messgerät zu überwachen bzw. zu korrigieren.
<b>Zählfehler:</b> Mit Clear den Fehler löschen.	Am entsprechenden Messgerät ist ein Zählfehler aufgetreten. Eingreifen durch den Benutzer, um das Messgerät zu überwachen bzw. zu korrigieren.
<b>Anzeigenüberlauf:</b> Zurück in den Anzeigebereich.	Das Messgerät befindet sich außerhalb des vom Benutzer festgelegten Anzeigebereichs. Messgerät zurück in den Anzeigebereich bewegen, oder Anzeige modifizieren.
<b>Fehler:</b> Zulässige Anzahl der Bohrungen ist 1 - 99.	Die Zahl der Bohrungen für dieses Bohrbild ist zu groß. Passen Sie die Anzahl der Bohrungen an.
<b>Fehler:</b> Der Radius muss größer als 0,0 sein.	Der benutzerdefinierte Radius muss größer als Null sein, um einen Kreis zu definieren.
<b>Fehler:</b> Der Abstand muss größer als 0,0 sein.	Der benutzerdefinierte Abstand zwischen den Löchern in einem Bohrbild muss größer als Null sein, um ein Bohrbild zu definieren.
<b>Fehler:</b> Gleicher Start- und Endpunkt nicht möglich.	Start- und Endpunkt des Felds müssen eindeutig sein, um eine Gerade zu definieren.
<b>Fehler:</b> Der Abstand vom Mittelpunkt ist ungleich dem Radius.	Der Abstand vom Mittelpunktswert ist ungültig und muss vom Benutzer geändert werden.
<b>Fehler:</b> Die Arcus-Kosinus-Funktion kann nur mit Werten von -1 bis + 1 arbeiten.	Der Wert, für den der Arcus-Kosinus ermittelt werden soll, liegt nicht im zulässigen Bereich.

Fehlermeldung der Positionsanzeige	Erklärung
<b>Fehler:</b> Die Arcus-Sinus-Funktion kann nur mit Werten von $-1$ bis $+1$ arbeiten.	Der Wert, für den der Arcus-Sinus ermittelt werden soll, liegt nicht im zulässigen Bereich.
<b>Fehler:</b> Die Tangensfunktion ist bei $90$ und $-90$ Grad nicht definiert.	Der Wert, für den der Tangens ermittelt werden soll, liegt nicht im zulässigen Bereich.
<b>Fehler:</b> Die Quadratwurzel einer negativen Zahl ist nicht definiert.	Quadratwurzel einer negativen Zahl kann nicht gezogen werden.
<b>Fehler:</b> Division durch Null unzulässig.	Kann nicht durch Null teilen.
Konfig.-Parameter konnten nicht übertragen werden. Das externe Gerät ist nicht bereit.	Das externe Gerät am seriellen Anschluss funktioniert nicht. Überprüfen Sie die Verbindung und stellen Sie sicher, dass die Parameter für die serielle Kommunikation korrekt sind.
<b>Fehler:</b> Ein oder mehrere Konfig-Parameter sind ungültig und konnten nicht geladen werden.	Die importierte Konfigurationsdatei ist beschädigt. Importieren Sie die Datei nochmals. Wenn der Fehler weiter besteht, importieren Sie eine andere Konfigurationsdatei.
<b>Fehler:</b> Parameter war ungültig. Parameter wurde auf vorherigen Wert gesetzt.	Beim Import wurde ein ungültiger Konfigurationsparameter entdeckt und auf den vorherigen Wert zurückgesetzt. Überprüfen Sie die Konfigurationsdatei, für die der Import fehlgeschlagen ist und importieren Sie sie erneut.
<b>Fehler:</b> Der gültige Bereich für den Maßfaktor ist von $-10$ bis $-0,1$ und von $0,1$ bis $10$ .	Der aktuelle Maßfaktorwert liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Ändern Sie den Maßfaktorwert in eine zulässige Zahl.
<b>Fehler:</b> Der gültige Bereich für den Fehlerkorrektur-Faktor in ppm ist von $-99999$ bis $+99999$ .	Es wurde ein ungültiger Fehlerkorrektur-Faktor für die Fehlerkorrektur definiert. Der Benutzer muss bei der Definition des Fehlerkorrektur-Faktors den richtigen Bereich wählen.


## II - 9 Anschlussmaße

### Anschlussmaße der Positionsanzeige


Maße [mm] Zoll

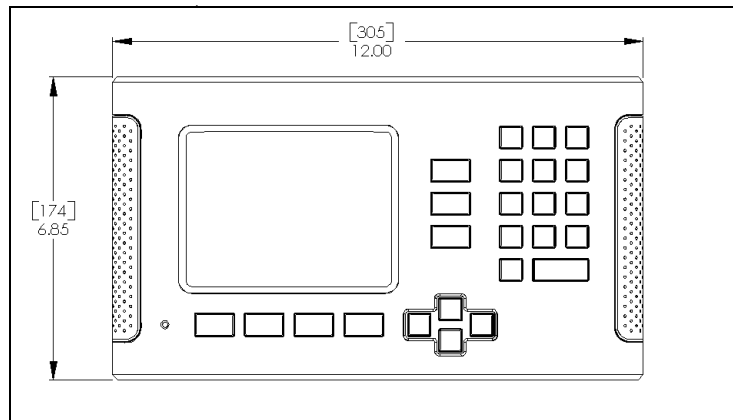

Vorderansicht mit Maßangaben

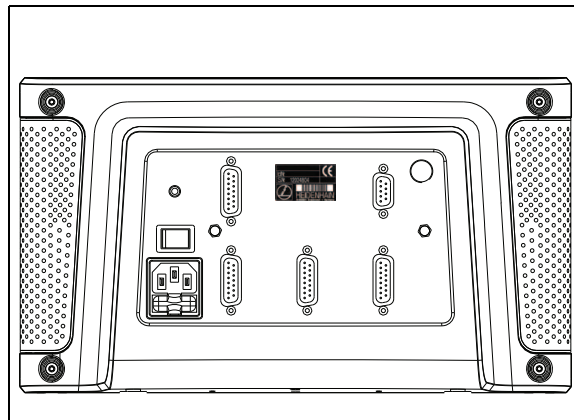

Rückansicht

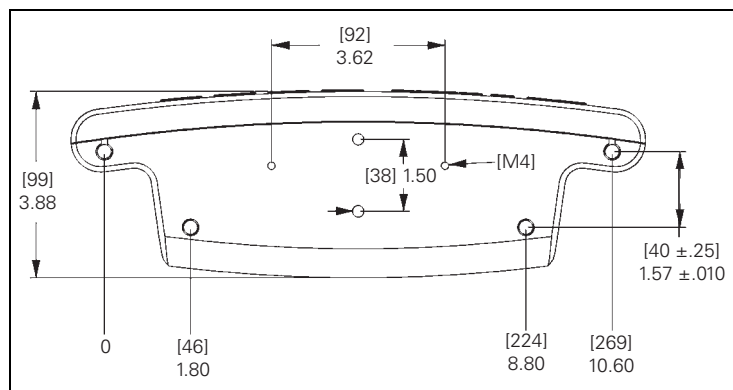


Ansicht von unten mit Maßangaben

# II - 10 Zubehör


## Teilenummern Zubehör

Teilenummer	Zubehör
520010-01	ND 780, verpackt
382929-01	ND 780 Universal-Montagearm, verpackt
281619-01	ND 780 Schwenkfuß, verpackt
520011-01	ND 780 Dreh-/Kippgelenk, verpackt
520012-01	ND 780 Bügel, verpackt
283273-01	Kantentaster KT-130, verpackt
532811-01	ND 780 Montagerahmen, verpackt



## ND 780 Bügel ID 520 012-01

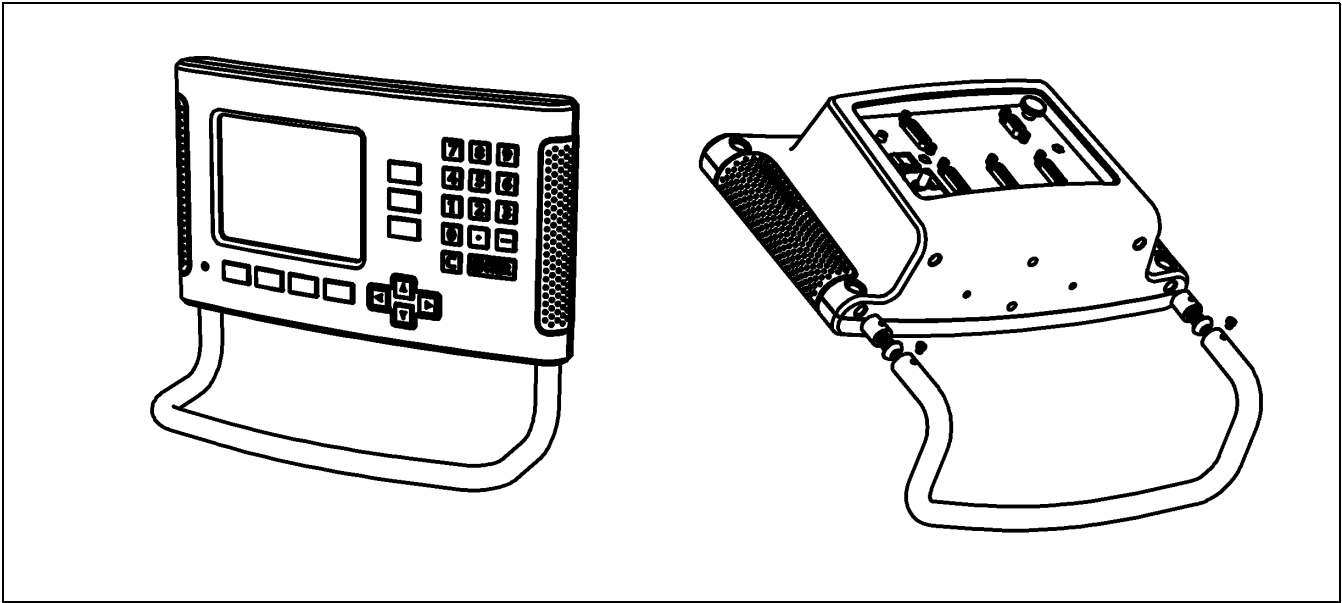


# ND 780 Montageanleitung Universal-Montearm ID 382 929-01

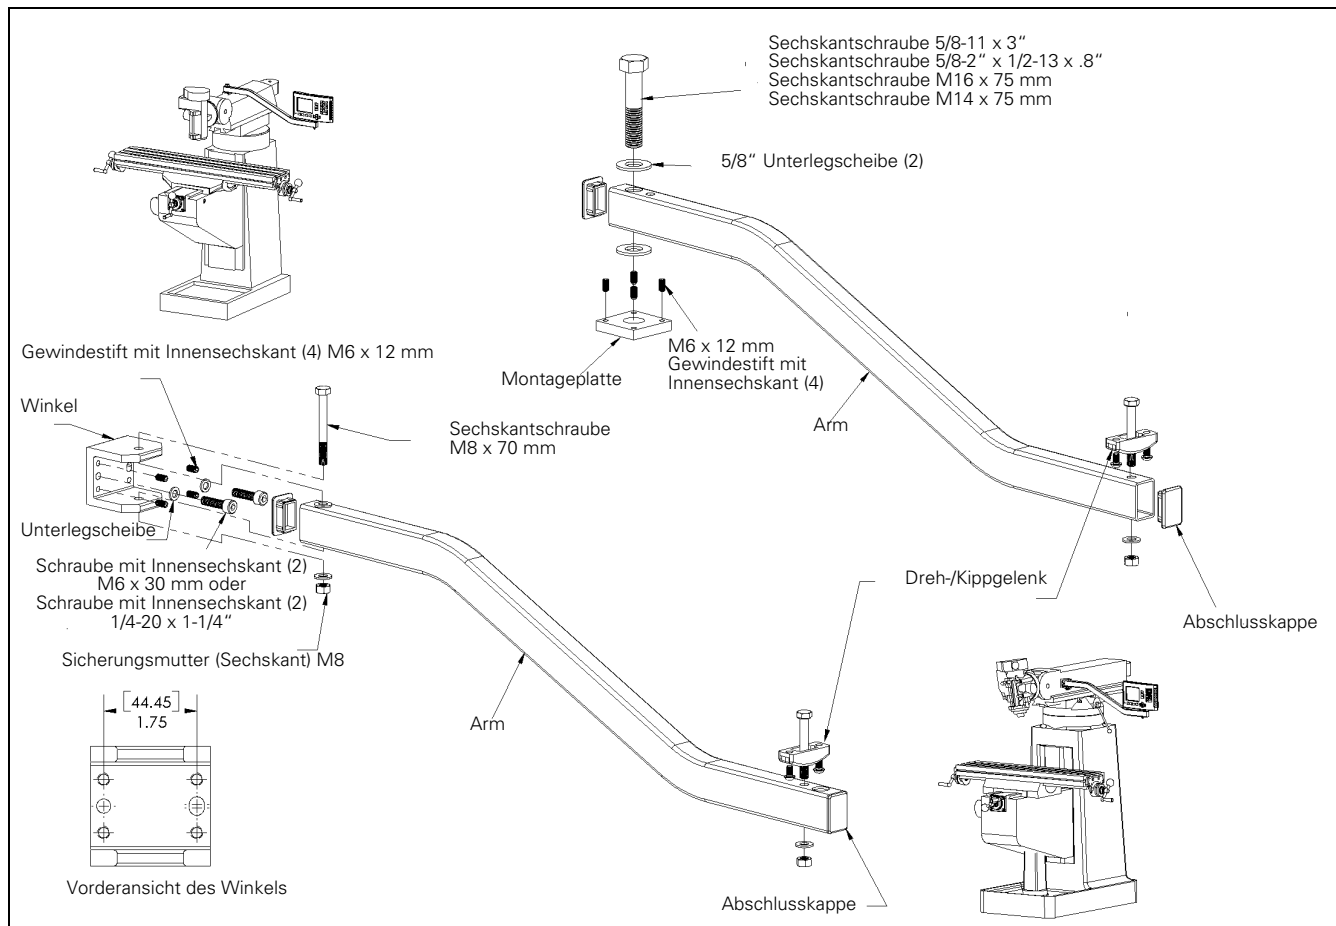



ND 780 Montageanleitung  
Schwenkfuß  
ID 281 619-01

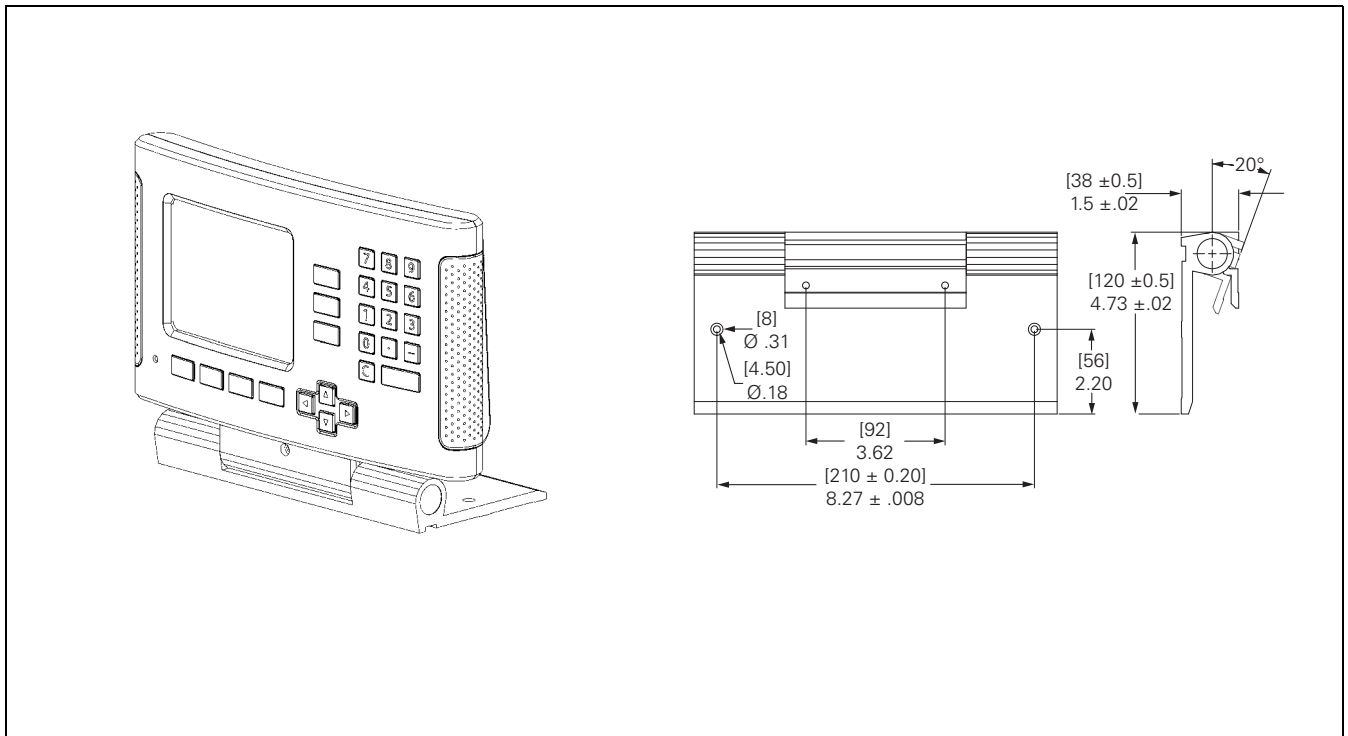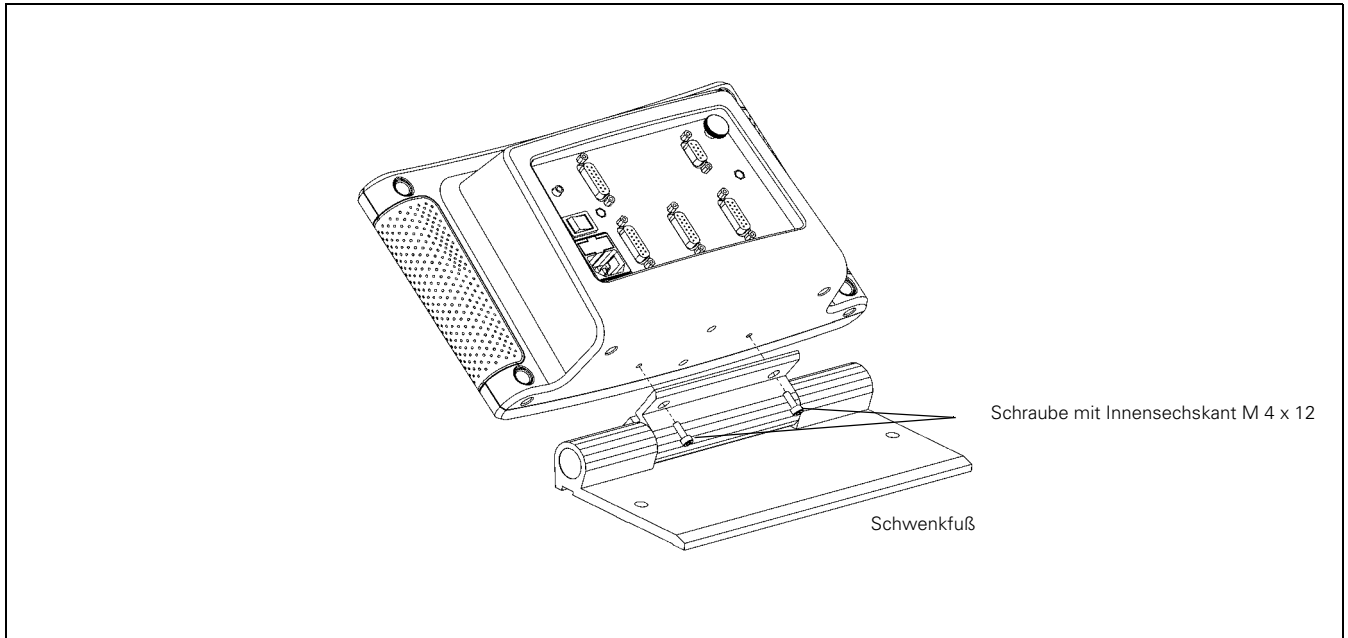



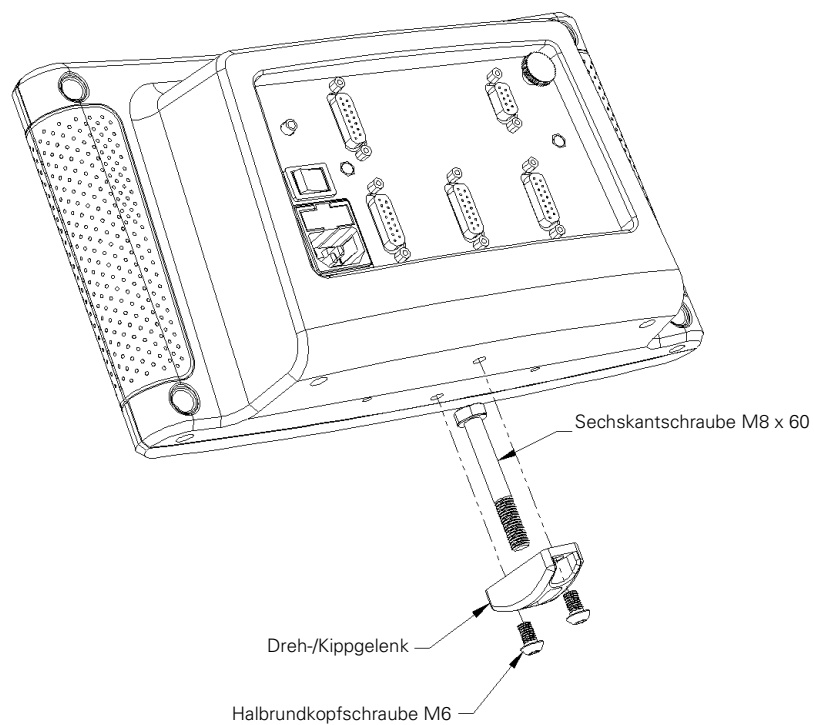

**ND 780 Montageanleitung**  
**Einbaurahmen**  
**ID 532 811-01**

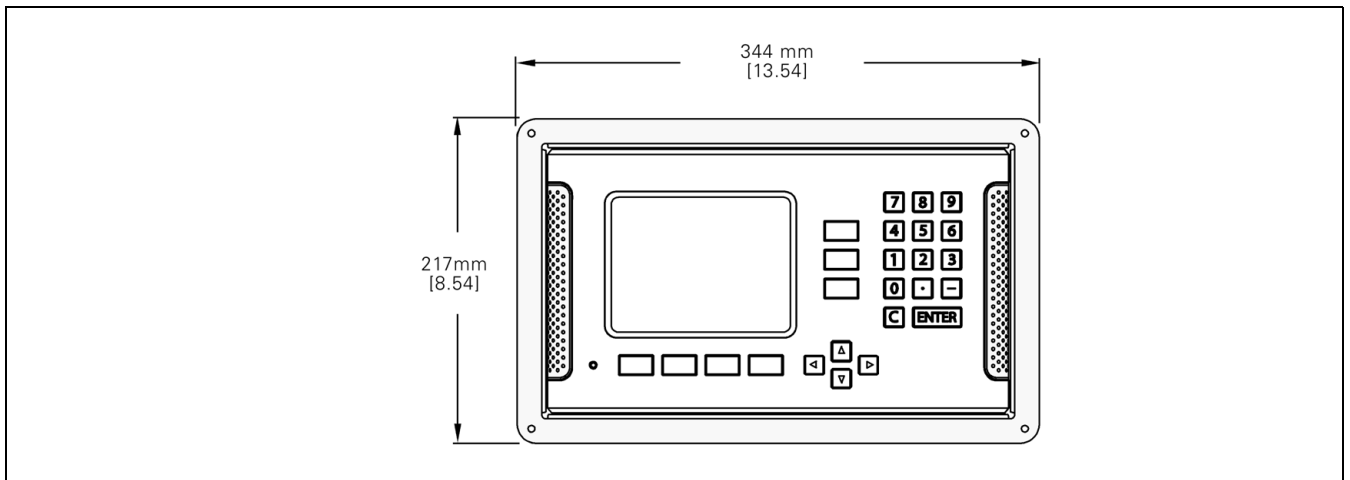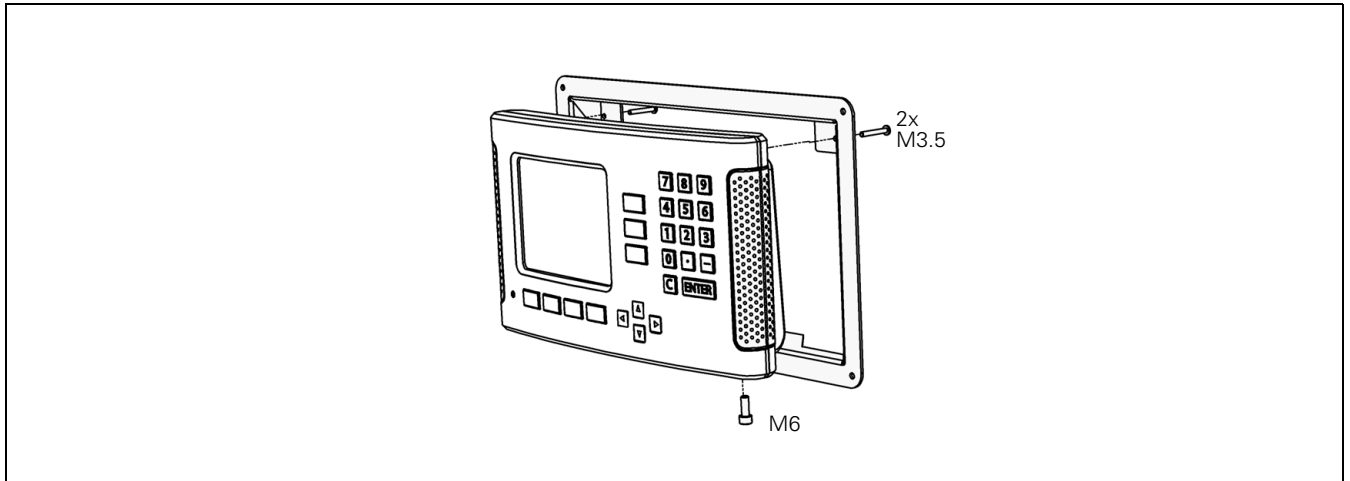

**A**

Absolute Koordinaten ... 17  
 Absolute Werkstück-Positionen ... 17  
 Absoluter Bezugspunkt ... 16  
 Absolutwert setzen ... 53  
 Abstandskodierte  
   Referenzmarken ... 19  
 Achsbezeichnungen ... 20  
 Anschluss der  
   Kantentastersignale ... 96  
 Anschlussmaße ... 125  
 Antasten, Innenwand einer  
   Bohrung ... 50  
 Antasten, Mittellinie als Bezugslinie  
   setzen ... 49  
 Antasten, Werkstück-Kante als  
   Bezugslinie setzen ... 48  
 Anwendung einstellen ... 100, 105  
 Anzeige konfigurieren ... 99  
 Anzeigebereich ... 20  
 Aufstellungsort ... 92  
 Auswertung der Referenzmarken ... 24  
 Automatische Teile-Ausrichtung ... 29

**B**

BEARBEITUNG EINRICHTEN,  
   Menü ... 26  
 Betriebsarten ... 21, 26  
 Bezugspunkte ... 16  
 Bezugspunkt-Setzen mit  
   Kantentaster ... 47  
 Bezugspunkt-Setzen ohne Antast-  
   Funktion ... 46, 78  
 Bildschirm, anpassen ... 31  
 Bildschirm-Aufbau ... 20  
 Bohrbilder (Fräsen) ... 61  
 Bügel ... 126

**D**

Daten-Schnittstelle ... 109  
 Diagnose ... 106  
 Die Parameter des Menüs SYSTEM  
   EINRICHTEN ... 97  
 Durchmesser-Achsen (Modus  
   Drehen) ... 28

**E**

Eingabemaske Gewinde-Zyklus ... 85  
   ... 85, 86  
 Eingabemasken ... 23  
 EINRICHTEN ... 26  
 EINRICHTEN, Softkey ... 26  
 Einrichteverfahren für nichtlineare  
   Fehler ... 102  
 Elektrische Anforderungen ... 93  
 Elektrischer Anschluss ... 92

**F**

Fehlerkorrektur ... 101  
 Fehlermeldungen ... 23  
 Fenster mit Online-Anweisungen ... 23  
 Fernschalter (einstellen) ... 30  
 Feste Referenzmarken ... 19  
 Funktion REF FREIGABE/  
   DEAKTIVIEREN ... 25  
 Funktionen für Fräsbearbeitungen und  
   detaillierte Beschreibung der Softkey-  
   Funktionen ... 39

**G**

Gewinde-Zyklus ... 82  
 Gewinde-Zyklus einrichten ... 98  
 Grafische Positionierhilfe ... 21  
 Grafische Positionierhilfe  
   (einstellen) ... 29  
 Grundlagen für Positionsangaben ... 16

**H**

Hinweise zur Dateneingabe ... 21

**I**

Import/Export (einstellen) ... 31, 40, 76  
 Inkrementale Koordinaten ... 17  
 Inkrementale Werkstück-  
   Positionen ... 17  
 Inkrementalwert setzen ... 57

**K**

Kantentaster ... 28  
 Kegelrechner ... 37

**L**

Lieferumfang ... 92  
 Lineare Fehlerkorrektur ... 101  
 Lochkreis ... 62  
 Lochreihe ... 65  
 Losekompensation ... 104

**M**

Maßeinheit, setzen ... 27  
 Maßfaktor ... 27  
 Messgerät definieren ... 98  
 Messgeräte anschließen ... 94  
 Messwert-Ausgabe ... 115  
 Mittellinie zwischen zwei angekratzten  
   Werkstück-Kanten als  
   Bezugslinie ... 51  
 Montageanleitung für Dreh-/  
   Kippgelenk ... 129, 130  
 Montageanleitung für  
   Montagearm ... 127  
 Montageanleitung für  
   Schwenkfuß ... 128

**N**

NACH-LINKS-/NACH-RECHTS-  
   Taste ... 21  
 NACH-OBEN-/NACH-UNTEN-  
   Taste ... 21  
 ND 780 einschalten ... 24  
 Nichtlineare Fehlerkorrektur ... 102

**O**

Online-Hilfe ... 22

**P**

Parameter des Menüs BEARBEITUNG  
   EINRICHTEN ... 27  
 Parameter des Messgeräts ... 107  
 Positionsmessgeräte ... 18

**R**

Radius-/Durchmesser-Anzeige ... 81  
 Referenzmarken ... 19  
   Nicht überfahren ... 24  
   Überfahren ... 24  
 Referenzmarken-Anzeige ... 20

## S

Schräge und Bogen fräsen ... 68  
 Schutz Erde (Erdung) ... 93  
 Serieller Anschluss ... 110  
 Softkey 1/2 ... 59  
 Softkey BEZUGSPUNKT ... 45  
 Softkey BEZUGSPUNKT  
 (Drehbearbeitung) ... 78  
 Softkey Istwert/Restweg ... 26  
 Softkey KEIN REF ... 24  
 Softkey REF DEAKTIVIEREN ... 25  
 Softkey REF FREIGABE ... 24  
 Softkey SETZEN/NULLEN ... 34  
 Softkey THEMEN-LISTE ... 22  
 Softkey WERKZEUG ... 39, 41  
 Softkey WERKZEUG  
 (Drehbearbeitung) ... 75  
 Softkey WERT SETZEN  
 (Drehbearbeitung) ... 81  
 Softkey WERT SETZEN  
 (Fräsbearbeitung) ... 53  
 Softkey ZOLL/MM ... 27  
 Softkey-Funktionen für den Gewinde-  
 Zyklus ... 83  
 Softkeys ... 20  
 Softkeys für allgemeine Funktionen,  
 ausführlichere Beschreibung ... 34  
 SPIEGELN ... 28  
 Spiegeln ... 65  
 Sprache (einstellen) ... 31  
 Statusleiste ... 20  
 Statusleiste (einstellen) ... 29  
 Stoppuhr (einstellen) ... 30

## T

Tastatur, verwenden ... 21  
 Taste C (löschen) ... 21  
 Taste ENTER ... 21  
 Taste RECHNER ... 35  
 Technische Daten für  
 Drehbearbeitungen ... 122  
 Technische Daten für  
 Fräsbearbeitungen ... 120

## U

U/min-Rechner (Fräsen) ... 36  
 Übersicht über Softkeys für allgemeine  
 Funktionen ... 32  
 Umgebungsanforderungen ... 93

## V

Verbindungskabel ... 94  
 Verwendung der Werkzeug-  
 Tabelle ... 42  
 Verwendung der Werkzeug-Tabelle  
 (Drehbearbeitungen) ... 76  
 Vorbeugende Wartung ... 93

## W

Werkzeug-Aufruf ... 45  
 Werkzeug-Daten setzen, Drehen ... 76  
 Werkzeug-Daten, eingeben ... 42  
 Winkel-Bezugsachse ... 18

## Z

Z-Achsen koppeln ... 100  
 Zubehör ... 126



# HEIDENHAIN



Operating Instructions


## ND 780



# ND 780 Screen

View of the ND 780 screen defining typical information provided.


- 1 Datum
- 2 Tools
- 3 Feed Rate
- 4 Stopwatch
- 5 Unit of Measure
- 6 Actual Value
- 7 Distance-To-Go
- 8 Page Indicator
- 9 Set/Zero
- 10 Axis Label
- 11 Ref Symbol
- 12 Soft Key Functions
- 13 Graphic Positioning Aid
- 14 Display Area

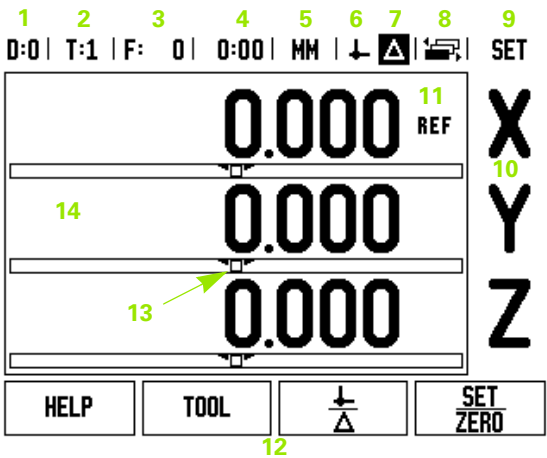

# ND 780 Front Panel


View of the ND 780 front panel defining keys, and features.

- 1 Axis keys (3) - X, Y, & Z
- 2 Numeric input keys
- 3 ENTER key, confirm entry, and select entry field
- 4 CLEAR key
- 5 ARROW keys
- 6 SOFT KEYS that functions vary depending on the current screen shown
- 7 Power indicator light
- 8 Display screen
- 9 Handle grips

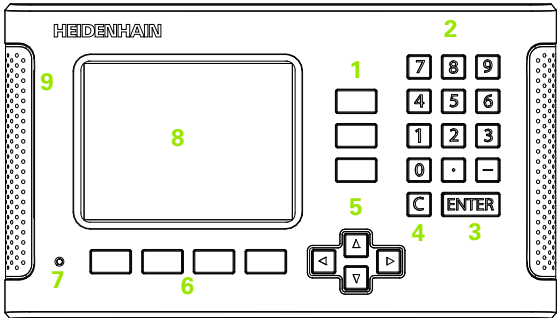

## ND 780 Back Panel

- 1 Main power input
- 2 Power switch
- 3 Grounding Edge Finder
- 4 KT 130 Edge Finder
- 5 Ground (Protective Earthing)
- 6 Serial Port
- 7 Axis ports

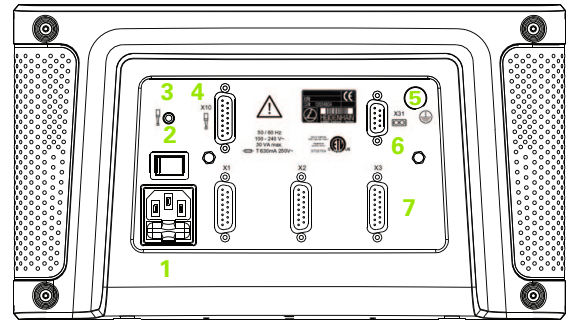





# Introduction

## Software Version

The software version is shown on the initial power up screen.



This User's Manual covers the functions of the ND 780 for both **milling** and **turning** applications. Operational information is arranged in three sections: General Operations, Mill Specific Operations and Turn Specific Operations.

## ND 780

DRO axis availability.



The ND 780 DRO is available in **three axis** form only. The 3 axis ND 780 DRO is used through out this manual for illustration and description of function keys.

## Symbols within Notes

Every note is marked with a symbol on the left indicating to the operator the type and/or potential severity of the note.



### General Information

e.g. on the behavior of the ND 780.



### Warning Refer to accompanying documents

e.g. when a special tool is required for a function.



### Caution - Risk of electric shock, or "in harms way"

e.g. when opening a housing.



### Different

e.g. from machine to machine.



### Manual Ref.

e.g. Refer to a different manual.

## ND 780 Fonts

The chart below shows how the different variables (soft keys, hard keys) are represented within the text of this manual:

- Soft keys - SETUP soft key
- Hard keys - ENTER hard key



# Readout Parameter Pass Code

An pass code must be entered before machine-related installation parameters can be set or changed. This prevents inadvertent adjustments to the installation setup parameters.



**IMPORTANT!**

The pass code is 95148.

## Access to Machine Parameter Operations

Refer to the Installation Setup section also See "Installation Setup Parameters" on page 93.

**SETUP**

Begin by pressing the SETUP soft key.

Press the soft key INSTALLATION SETUP.

Press the pass code numbers **95148** using the numeric key pad.

**ENTER**

Press the ENTER key

The readout is now ready for machine parameter setting operations



**IMPORTANT!**

Supervisors may wish to remove this page from the Reference Manual after initially setting up the readout system. Retain in a safe place for future use.





## I Operating Instructions ..... 15

I - 1 Fundamentals of Positioning .....	16
Datums .....	16
Actual Position, Nominal Position and Distance-To-Go .....	16
Absolute Workpiece Positions .....	17
Incremental Workpiece Positions .....	17
Zero Angle Reference Axis .....	18
Position Encoders .....	18
Encoder Reference Marks .....	19
I - 2 General Operations for ND 780 .....	20
Screen Layout .....	20
General Navigation .....	21
General Overview .....	21
Graphic Positioning Aid .....	21
Help Screen .....	22
Data Input Forms .....	23
Instruction Box messages .....	23
Error Messages .....	23
Power Up .....	24
Reference Mark Evaluation .....	24
Working without reference mark evaluation .....	24
ENABLE/DISABLE REF function .....	25
Operating Modes .....	26
Setup .....	26
Job Setup Parameters .....	27
Units .....	27
Scale Factor .....	27
Mirror .....	28
Edge Finder (milling applications only) .....	28
Diameter Axes .....	28
Measured Value Output .....	29
Graphic Positioning Aid .....	29
Status Bar Settings .....	29
Stopwatch .....	30
Remote Switch .....	30
Console Adjustment .....	31
Language .....	31
Import/Export .....	31
General Operation's Soft Key Function Overview .....	32
General Operation's Soft Key Functions Detailed .....	34
Set Zero Soft Key .....	34
Calc Soft Key .....	35
RPM Calculator .....	36
Taper Calculator Soft Key .....	37

I - 3 Milling Specific Operations .....	38
Soft Key Functions Detailed .....	38
Tool Soft Key .....	38
Tool Table .....	38
Import/Export .....	39
Tool Radius Compensation feature .....	40
Sign for the length difference $\Delta L$ .....	40
Calling the Tool Table .....	44
Tool call .....	44
Datum Soft Key .....	44
Example: Setting a workpiece datum without using the probing function. ....	45
Probing Functions for Datum Setting .....	46
Datum setting with the edge finder .....	46
Example: Probe workpiece edges, and set the corner as a datum. ....	47
Example: Set centerline between two workpiece edges as datum .....	48
Example: Probe the center of a hole with an edge finder and set the datum, 50 mm from the circle's center. ....	49
Probing with a Tool .....	50
Preset Soft Key .....	52
Absolute Distance Preset .....	52
Incremental Distance Preset .....	56
1/2 Soft Key .....	58
Features (Milling) .....	59
Circle, and Linear Patterns (Milling) .....	60
Soft keys available in the data entry form: .....	60
Program Soft keys: .....	60
Circle Pattern Soft Key .....	61
1st step: Enter data .....	62
Linear Pattern .....	64
Example: Enter data and execute a linear pattern. ....	64
2nd step: Drill .....	66
Incline, and Arc (Milling) .....	67
Incline Mill Soft Key .....	68
1st Step: Enter data .....	68
Arc Mill Soft Key .....	70
1st Step: Enter data .....	70

I - 4 Turning Specific Operations .....	73
Soft Keys Functions Detailed .....	73
Turning Specific Display Icons .....	73
Tool Soft Key .....	73
Tool Table Usage .....	74
TOOL/SET (Setting tool offsets) .....	74
NOTE/SET Function (Setting tool offsets) .....	75
Datum Soft Key .....	76
Setting Datums using NOTE/SET Function .....	78
Preset Soft Key .....	79
RX (Radius/Diameter) Soft Key .....	79
Thread Cycle .....	80
Soft Key Functions .....	80
Thread cycle form: .....	82
1st Step: Enter data .....	83
Running the Thread Cycle Program .....	85
First Pass .....	86

## II Technical Information ..... 87

II - 1 Installation, and Electrical Connection .....	88
Items Supplied .....	88
Accessories .....	88
ND 780 Display Unit .....	88
Mounting Location .....	88
Installation .....	88
Electrical connection .....	88
Electrical requirements .....	89
Environmental .....	89
Wiring the power connector, .....	89
Preventative maintenance .....	89
Connecting the Encoders .....	90
Connecting Edge Finder Output, and Input Signals .....	92
Pin layout for Edge Finder, and Measured Value Output input (for pinout) .....	92
II - 2 Installation Setup .....	93
Installation Setup Parameters .....	93
Encoder Setup .....	94
Thread Cycle Setup: .....	95
Display Configuration .....	95
Coupling .....	96
Z Coupling .....	96
Enabling Z Coupling .....	96
Disabling Z Coupling .....	96
Error Compensation .....	97
Linear Error Compensation .....	97
Non-Linear Error Compensation .....	98
Setup procedure for Non-linear Error .....	98
Starting a Non-linear Error Compensation Table .....	99
Reading the Graph .....	99
Viewing the Compensation Table .....	100
Exporting the Current Compensation Table .....	100
Importing a New Compensation Table .....	100
Backlash Compensation .....	100
Counter Settings .....	101
Diagnostics .....	102
Keypad Test .....	102
Edge Finder Test .....	102
Display Test .....	102
Encoder Signal Plot .....	102



II - 3 Encoder Parameters .....	103
Example settings for HEIDENHAIN linear encoders with 11- $\mu$ A <sub>PP</sub> signals .....	103
Example settings for HEIDENHAIN linear encoders with 1-V <sub>PP</sub> signals .....	103
Example settings for HEIDENHAIN rotary encoders .....	104
II - 4 Data Interface .....	105
Serial Port (X31) .....	106
Wiring the connecting cable .....	108
Pin assignment .....	108
Signal .....	108
External Operations via RS-232 Data Interface .....	109
Delay times for data output .....	110
Delay times for data output (<Ctrl>B) .....	110
II - 5 Measured Value Output .....	111
Examples of character output at the data interface .....	111
Data output using external signals .....	111
Data output using Edge Finder .....	113
II - 6 Specifications for Milling .....	116
II - 7 Specifications for Turning .....	118
II - 8 Error Messages .....	119
II - 9 Dimensions .....	121
DRO Dimensions .....	121
II - 10 Accessories .....	122
Accessory ID Numbers .....	122
ND 780 Handle	
ID 520 012-01 .....	122
ND 780 Mounting Instructions	
Universal Mounting Arm	
ID 382 929-01 .....	123
ND 780 Mounting Instructions	
Tilting Base	
ID 281 619-01 .....	124
ND 780 Mounting Instructions	
Tilting Bracket	
ID 520 011-01 .....	125
ND 780 Mounting Instructions	
Mounting Frame	
ID 532 811-01 .....	126





## Operating Instructions



# I - 1 Fundamentals of Positioning


## Datums

The workpiece drawing identifies a certain point on the workpiece (usually a corner) as the **absolute datum**, and perhaps one or more other points as relative datums.

The datum setting procedure establishes these points as the origin of the absolute or relative coordinate systems. The workpiece, which is aligned with the machine axes, is moved to a certain position relative to the tool, and the display is set either to zero, or to another appropriate value (e.g., to compensate for tool radius).

## Actual Position, Nominal Position and Distance-To-Go

The position of the tool at any given moment is called the **actual position**, while the position that the tool is to move to is called the **nominal position**. The distance from the nominal position to the actual position is called the **distance-to-go**.

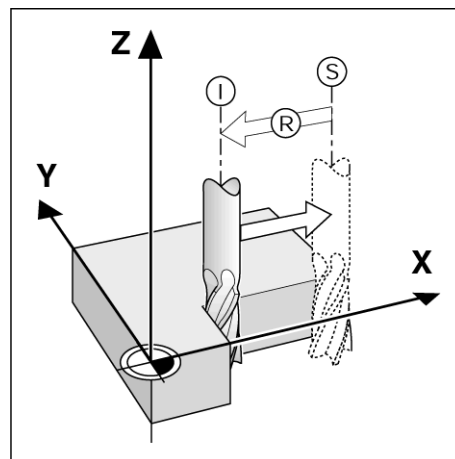

## Absolute Workpiece Positions

Each position on the workpiece is uniquely identified by its absolute coordinates.


Absolute coordinates of position **1**:

$X = 20 \text{ mm}$

$Y = 10 \text{ mm}$

$Z = 15 \text{ mm}$

When drilling, or milling a workpiece according to a workpiece drawing with **absolute coordinates**, the tool is moving to the value of the coordinates.

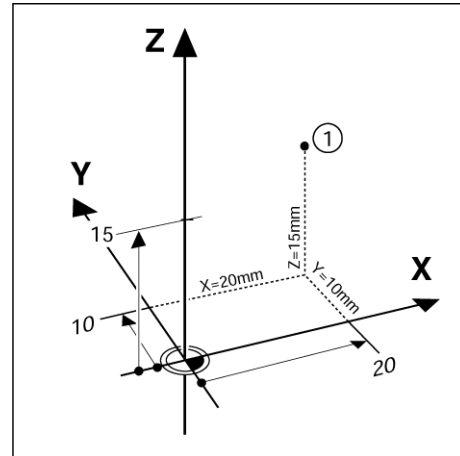

## Incremental Workpiece Positions

A position can also be referenced to the preceding nominal position. In this case the relative datum is always the last nominal position. Such coordinates are referred to as **incremental coordinates** (increment = increase). They are also called incremental, or chain dimensions (since the positions are defined as a chain of dimensions). Incremental coordinates are designated with the prefix **I**.

**Example:** Incremental coordinates of position **3** referenced to position **2**.

Absolute coordinates of position **2**:

$X = 20 \text{ mm}$

$Y = 10 \text{ mm}$

$Z = 15 \text{ mm}$


Incremental coordinates of position **3**:

$IX = 10 \text{ mm}$

$IY = 10 \text{ mm}$

$IZ = -15 \text{ mm}$

When drilling or milling a workpiece according to a drawing with incremental coordinates, the tool is moving by the value of the coordinates.

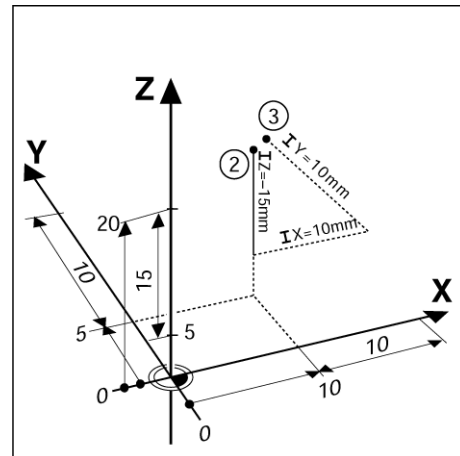

### Zero Angle Reference Axis

The Zero Angle Reference Axis is the 0 degree position. It is defined as one of the two axes in the plane of rotation. The following table defines the Zero Angle where the position of the angle is zero for the three possible planes of rotation.


For angular positions, the following reference axes are defined:

Plane	Zero Angle Reference Axis
XY	+X
YZ	+Y
ZX	+Z

Positive direction of rotation is counterclockwise if the working plane is viewed in the negative tool axis direction.

**Example:** Angle in the working plane X / Y


Angle	Corresponds to the...
+ 45°	... bisecting line between +X and +Y
+/- 180°	... negative X axis
- 270°	... positive Y axis

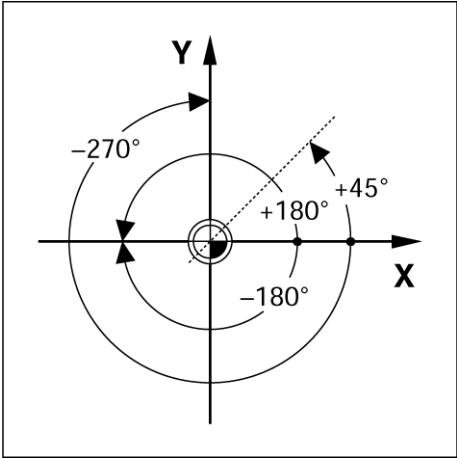

### Position Encoders

The **position feedback** encoders convert the movement of the machine axes into electrical signals. The ND 780 constantly evaluates these signals and calculates the actual positions of the machine axes, which it displays as a numerical value on the screen.

If there is an interruption in power, the calculated position will no longer correspond to the actual position. When power is restored, this relationship can be re-established with the aid of the reference marks on the position encoders, and the ND 780's reference mark evaluation feature (**REF**).

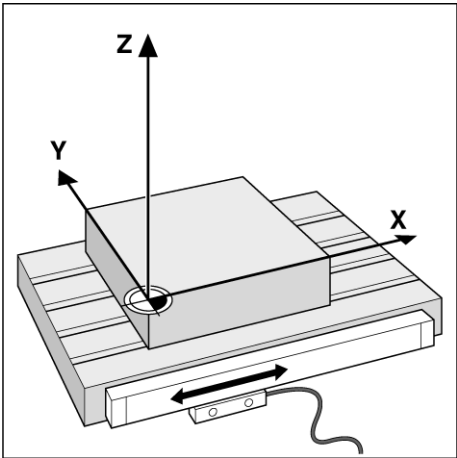

## Encoder Reference Marks


Encoders normally contain one or more reference marks, which the ND 780's Reference Mark Evaluation feature uses to re-establish datum positions after a power interruption. There are two main options available for reference marks; fixed and distance-coded.

Encoders with **distance-coded reference marks** have marks separated by a specific encryption pattern that allows the ND 780 to use any two pair of marks along the length of the encoder to re-establish the prior datums. This configuration means that the operator only has to travel a very short distance, any where along the encoder, to re-establish the datums when the ND 780 is turned back on.

Encoders with **fixed reference marks** have one, or more marks on fixed intervals. To re-establish the datums correctly, it is necessary to use the same exact reference mark, during the Reference Mark Evaluation routine, that was used when the datum was first established.



The established datums can not be restored from one power cycle to the next if the reference marks were not crossed before the datums were set.

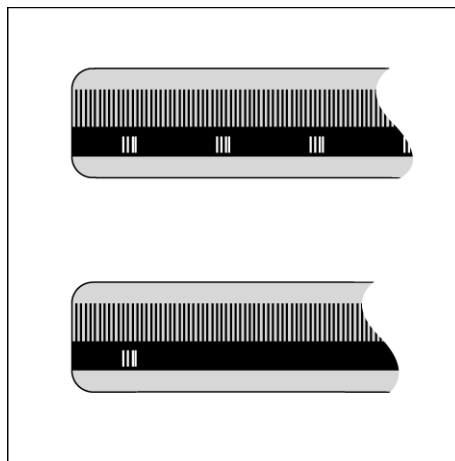

# I - 2 General Operations for ND 780


## Screen Layout

Status Bar Symbols:

- 1 Datum
- 2 Tool
- 3 Feed Rate
- 4 Stopwatch
- 5 Unit of Measure
- 6 Actual Value
- 7 Distance-To-Go
- 8 Page Indicator
- 9 Set/Zero
- 10 Axis Labels
- 11 Reference Symbol
- 12 Soft key Labels
- 13 Display Area
- 14 Graphic Positioning Aid (In Distance-To-Go mode only)

The ND 780 readout provides application-specific features that allows the most productivity from manual machine tools.

- **Status Bar** - This displays the current datum, tool, feed rate, stop watch time, unit of measure, distance-to-go (incremental), or actual value (absolute) status, page indicator, and set/zero. See Job Setup for details on setting up the Status Bar parameters.
- **Display Area** - Indicates the current position of each axis. Also shows forms, fields, instruction boxes, error messages and help topics.
- **Axis Labels** - Indicates axis for corresponding axis key.
- **Ref Symbols** - Indicates current reference mar status.
- **Soft key Labels** - Indicates the various milling or turning functions.

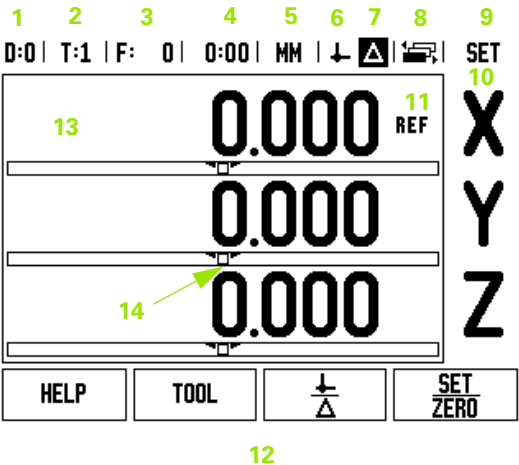



## General Navigation

- Use keypad to enter numeric values within each field.
- The ENTER key will confirm the entry within a field, and return to the previous screen.
- Press the C key to clear entries, and error messages, or return back to the previous screen. One exception to this. The "Non-linear Error Compensation Table" uses the C key to save the data input.
- SOFT KEY labels show the various milling, or turning functions. These functions are selected by pressing the corresponding soft key directly below each soft key label. There are 3 pages of selectable soft key functions. These are accessed using the LEFT/RIGHT arrow keys as indicated below.
- The LEFT/RIGHT arrow keys move through pages 1 - 3 of the soft key selectable functions. The current page will be highlighted in the Status bar at the top of screen.
- Use the UP/DOWN arrow keys to move between fields within a form and list boxes within a menu. The orientation of the cursor is such that it will return to the top once it has reached the bottom of the menu.


## General Overview

### Graphic Positioning Aid

When traversing to display value zero (in the Distance-To-Go mode), ND 780 displays a graphic positioning aid.

ND 780 displays the graphic positioning aid in a narrow rectangle underneath the currently active axis. Two triangular marks in the center of the rectangle symbolize the nominal position.

A small square symbolizes the axis slide. An arrow indicating the direction appears in the square while the axis is moving towards, or away from the nominal position. Note that the square does not begin to move until the axis slide is near the nominal position. Setting up the graphic positioning aid, see page 29 under Job Setup.

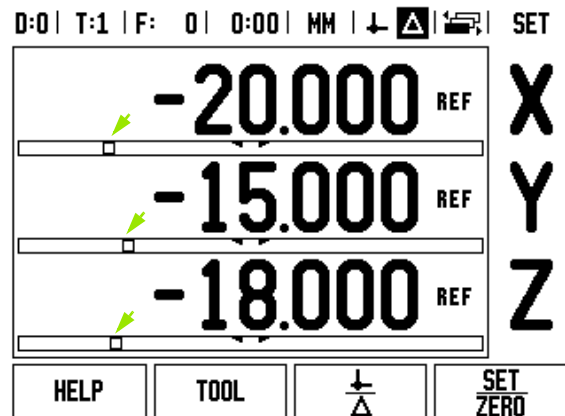

Help Screen

The integrated operating instructions provide information and assistance in any situation.

To **call** the operating instructions:



 
- ▶ Press the HELP soft key.
- ▶ Information relevant to the current operation will be displayed.
- ▶ Use the UP/DOWN arrow keys if the explanation is spread over more than one screen page.

To view information on another topic:

- ▶ Press the LIST OF TOPICS soft key.
- ▶ Press the UP/DOWN arrow keys to scroll through the index.
- ▶ Press the ENTER key to select the item you need.

To exit the operating instructions:

- ▶ Press the C key.

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | MM |    |

HELP TOPICS	
2.1	First Time Power Up
2.2	Reference Mark Evaluation
2.2.1	Reference Marks
<b>3</b>	<b>Actual and Distance-To-Go Modes</b>
3.1	Resetting an Axis
3.2	Datum Setting (Mill)
3.2.1	Using Edge Finder
3.2.1.1	Edge
VIEW TOPIC	PAGE UP
	PAGE DOWN



## Data Input Forms

Information required for various operational functions and setup parameters are entered through a data input form. These forms will appear after selecting features that require any additional information. Each form provides specific fields for entering the required information.

Changes must be confirmed by pressing the ENTER key for them to become effective. If you do not want to save your changes, press the C key to return to the previous screen without saving changes. In some cases such as the Tool Table, the C key is used in place of the ENTER key.

### Instruction Box messages

Whenever a Menu, or Form is opened, an instruction box will also open immediately to the right of it. This message box will provide information for what the chosen function does, and present instructions for available options.

D:0 | T:2 | F: 0 | 0:00 | MM |

**LINEAR PATTERN**

TYPE

ARRAY

FIRST HOLE

X
0.000

Y
0.000

HOLES PER ROW

0

Select the pattern type (ARRAY or FRAME).

ARRAY  
FRAME

HELP

### Error Messages

If an error occurs while working with the ND 780, the message will appear on the display, and provide an explanation of what caused the error. See "Error Messages" on page 119

To clear the error message:

- ▶ Press the C key.



Critical error message: **Interrupts not running.**

If this message is received:

- ▶ Turn off the ND 780.
- ▶ Wait approximately 10 seconds, then turn the ND 780 on.
- Error message will be cleared, and normal operation can be continued.

## Power Up



Switch on the power (located on the back). The initial screen will appear (see figure at right). This screen will only appear the first time the unit is powered up. The following steps may have already been completed by the installer.

- Select the proper language by pressing the LANGUAGE soft key.
- Choose your application of either MILL, or TURN. The application MILL/TURN soft key toggles between these two settings.
- Next, select the number of axes required. When complete, press the ENTER hard key.

If necessary, the DRO application can be changed later in Installation Setup, under Counter Settings.

The ND 780 is now ready for the remaining setup requirements. It is now in the operating mode “Absolute”. Each active axis will have a flashing “REF” sign next to it. The following section, “Reference Mark Evaluation”, describes setting up this feature.

### Reference Mark Evaluation

The ND 780's reference mark evaluation feature automatically re-establishes the relationship between axis slide positions and display values that you last defined by setting the datum.

If the axis encoder has reference marks, the “REF” indicator will flash. After crossing over the reference marks, the indicator will stop flashing and change to non-flashing REF.

### Working without reference mark evaluation

You can also use the ND 780 without crossing over the reference marks. Press the NO REF soft key to exit the reference mark evaluation routine and continue.

You can still cross over reference marks at a later time, if it becomes necessary to define datums that can be re-established after a power interruption. Press the ENABLE REF soft key to activate the reference mark evaluation routine.



If an encoder is setup without reference marks, then the REF indicator will not be displayed, and datums will be lost once power is turned off.

Power was off. Press any key to continue.

ND 780

SOFTWARE VERSION X.X.X

ID XXXXXX-XX

In  $\leftarrow$  or  $\rightarrow$  screens, press the left or right arrow keys for other menu options.

LANGUAGE  
[ENGLISH]

APPLIC.  
[MILL]

AXES  
[3]

HELP

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | MM  $\square$   $\Delta$  |

0.030 REF X
0.030 REF Y
0.030 REF Z

DISABLE  
REF

NO  
REF

HELP



ENABLE/DISABLE REF function

The toggling ENABLE/DISABLE soft key, that is present during the Reference Mark Evaluation routine, allows the operator to select a specific Reference Mark on an encoder. This is important when using encoders with Fixed Reference Marks. When the DISABLE REF soft key is pressed, the evaluation routine is paused and any reference marks that are crossed during encoder movement are ignored. When the ENABLE REF soft key is then pressed, the evaluation routine once again becomes active and the next crossed reference mark will be selected.

Once reference marks for all desired axes are established, press NO REF soft key to cancel out of routine. You do not have to cross over the reference marks of all the encoders, only those that you need. If all reference marks have been found the ND 780 will return to the DRO display screen automatically.



If you do not cross over the reference marks, ND 780 does not store the datum points. This means that it is not possible to re-establish the relationship between axis slide positions and display values after a power interruption (switch-off).



For everyday power up; turn on power and press any key.

Cross over the reference marks (in any order).

ALTERNATIVE METHOD



Press DISABLE REF soft key and cross over reference marks.



Move encoder to desired fixed reference mark. Press ENABLE REF soft key and cross over reference mark.

ALTERNATIVE METHOD



Do **not** cross over the reference marks and press the NO REF soft key. Note: In this case the relationship between axis slide position and display value will be lost after a power interruption.



## Operating Modes

 
The ND 780 has two operating modes **Actual Value** and **Distance-To-Go**. The Actual Value Operations mode always displays the current actual position of the tool, relative to the active datum. In this mode, all moves are done by traveling until the display matches the nominal position that is required. The Distance-To-Go feature enables you to approach nominal positions simply by traversing to display value zero. When working within the Distance-To-Go mode you can enter nominal coordinates as either absolute or incremental dimensions.

While in the Actual Value Mode, if the ND 780 is configured for Milling applications, only the tool length offsets are active. Both the radius and length offsets are used in the Distance-To-Go mode to calculate the amount of "distance-to-go" required to get to the desired nominal position relative to the edge of the tool that will be doing the cutting.

If the ND 780 is configured for a lathe, all tool offsets are used in both the Actual Value and Distance-To-Go modes.

Press the ACTUAL VALUE/DISTANCE-TO-GO soft key to toggle between these two modes. To view soft key functions in either Actual Value or Distance-to-Go mode, use the LEFT/RIGHT ARROW keys.

The turning application provides a quick method for coupling the Z axes position on a 3 axis system.






## Setup

ND 780 offers two categories for setting up operating parameters. These categories are: Job Setup and Installation Setup. The Job Setup parameters are used to accommodate specific machining requirements for each job. Installation Setup is used to establish encoder, display and communication parameters.

The Job Setup menu is accessed by pressing the SETUP soft key. When in the Job Setup menu, the following soft keys will be available:

- **INSTALLATION SETUP:** Press to begin accessing the Installation Setup parameters. See "Installation Setup Parameters" on page 93.
- **IMPORT/EXPORT:** Press to begin importing or exporting operating parameters. See "Import/Export" on page 31.
- **HELP:** Will open on-line help.

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | MM |    |

JOB SETUP

UNITS

SCALE FACTOR

EDGE FINDER

DIAMETER AXES

MEASURED VALUE OUT.

GRAPHIC POS. AID

STATUS BAR SETTINGS

STOPWATCH

INSTALL. SETUP

IMPORT EXPORT

Set the working units of measure for linear and angular dimensions.

HELP



## Job Setup Parameters

To view and change Job Setup parameters use the UP/DOWN ARROW keys to highlight the parameters of interest and press the ENTER key.


### Units



The Units form is used to specify the preferred display units and format. The system powers up with these settings in effect.

- ▶ Inch/MM - Measurement values are displayed and entered in the units selected in the Linear field. Choose between inch or millimeter by pressing the INCH/MM soft key. You can also select the unit of measure by pressing the INCH/MM soft key in either Actual Value or Distance-To-Go mode.
- ▶ Decimal Degrees or Radians - The Angular field affects how angles are displayed and entered into forms. Choose between DECIMAL DEGREES or RADIANS using the soft key.


### Scale Factor

The scale factor may be used to scale the part up or down. All encoder movements are multiplied by the scale factor. A scale factor of 1.0 creates a part with the exact size as dimensioned on the print.

- ▶ The numeric keys are used to enter a number greater than zero. The number range is 0.1000 to 10.000. A negative value may also be entered.
- ▶ The scale factor settings will be retained on a power cycle.
- ▶ When the scale factor is a value other than 1, the scaling symbol  is shown on the axis display.
- ▶ The ON/OFF soft key is used to disable the current scale factors

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | MM |   | |

SCALE FACTOR	
SCALE FACTOR	
X	OFF
Y	OFF
Z	OFF

Set a scale factor to enlarge, shrink, or mirror a part.  
  
When scale factor is ON, the  indicator appears on the axis display.

ON  
OFF

HELP



Mirror



A scale factor of -1.00 will produce a mirror image of the part. You can both mirror and scale a part at the same time (see page 63).

Edge Finder (milling applications only)

The diameter and length offset of the edge finder are set in this form. Both values are in the units indicated in the form.

- ▶ The numeric keys are used to enter values of diameter and length. The diameter must be greater than zero. The length is a sign value (negative or positive).
- ▶ A soft key is provided to indicate the units of measure for the edge finder.

The edge finder values will be retained on a power cycle.

Diameter Axes

Select Diameter Axes to set which axes can be displayed in either radius or diameter values. ON indicates that the axis position will be displayed as a diameter value. When OFF, the Radius/Diameter feature does not apply. For turning applications see page 79 for the Radius/Diameter feature.

- ▶ Cursor to DIAMETER AXIS and press ENTER.
- ▶ The cursor will be in the X field. Depending on the parameter you need for that axis press ON/OFF soft key to turn feature on or off.
- ▶ Press ENTER.

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | MM |

DIAMETER AXES		Set to ON to display the position as a radius or diameter value.  Use the R <sub>x</sub> soft key to select radius or diameter.
DIAMETER AXES		
X	ON	
Z <sub>0</sub>	OFF	
Z	OFF	
<div>ON</div> <div>OFF</div>		HELP





Measured Value Output

With the measured value output feature, the current axis display positions and probe measurement values can be sent over the serial port. Output of the current display positions is activated via an external hardware signal or via a command (Ctrl B) sent to ND 780 over the serial port.

The Measured Value Output form is used to set data output during probing operations to ON or OFF. It is also used to set the display freeze option.

- ▶ Data Output Probing (Milling Only) - This may be set to either ON or OFF. When ON, the measurement data is output when the probe operation is completed.
- ▶ Display Freeze - Set to either:
  - OFF - The display is not stopped during measured value output.
  - CONCURRENT - The display is stopped during measured value output and remains stopped while the switching input is active.
  - FREEZE - The display is stopped, but is updated by every measured value output.

Refer to Measured Value Output for information on the format of the output data.

Graphic Positioning Aid

The Graphic Positioning Aid form is used to configure the bar graph that is shown below the axes' display in Distance-To-Go mode. Each axis has its own range.

- ▶ Press the ON/OFF soft key to enable or simply begin entering values using the numeric keys. The current position box will begin moving when the position is within range.

Status Bar Settings

The Status Bar is the segmented bar at the top of the screen which displays current datum, tool, feed rate, stop watch and page indicator.

- ▶ Press the ON/OFF soft key for each setting you want to see displayed.

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | MM | | |

GRAPHIC POS. AID		Set the range used on the graphic positioning aid bar graph. The current position box will begin moving when the position is within range.	
RANGE			
X	5.000		
Y	5.000		
Z	5.000		
ON OFF			HELP



## Stopwatch

The stopwatch shows the hours (h), minutes (m), seconds (s). It operates like a stop watch showing elapsed time. (The watch starts timing from 0:00:00).

The Elapsed Time field shows the total accumulated time from each interval.

- ▶ Press the START/STOP soft key. The Status field will read RUNNING. Press it again to stop time from elapsing.
- ▶ Press RESET to reset the elapsed time. Resetting will stop the watch if it is running.



Pressing the Decimal key while in operating mode, will also stop and start the clock. Pressing the Zero key will reset the clock.

## Remote Switch

The remote switch sets the parameters so the external switch (pendant or foot switch) can be enabled to perform any or all of the following functions: Data Output, Zero and Next Hole. Refer to Section II for information on connecting remote switches via Grounding Edge Finder input See "Connecting Edge Finder Output, and Input Signals" on page 92

- DATA OUTPUT - to send position information out of the serial port or to print the current position.
- ZERO - to zero one or more axes. (If you are in Distance-To-Go mode it will zero the Distance-To-Go display. If in Actual Value mode it will zero the datum).
- NEXT HOLE - to move to the next hole within a pattern (i.e. Hole Pattern).
  - While in the Data Output field, press the ON/OFF soft key to ON to send the current position over the serial port when the switch is closed.
  - While in the Zero field, press the appropriate axis keys to enable or disable zeroing of the axis display positions when the switch is closed.
  - While in the Next Hole field, press the ON/OFF soft key to ON to move to the next hole within a pattern.



Console Adjustment

The LCD's brightness and contrast can be adjusted for this console. When in either Actual Value or Distance-To-Go mode, the Up/Down arrow keys can also be used to adjust the contrast of the LCD. This form is also used to set the display saver's idle time-out.

The display saver setting is the amount of time the system is idle before the LCD is turned off. The idle time may be set from 30 to 120 minutes. The display saver can be disabled during the current power cycle.

Language



The ND 780 supports multiple languages. To change the language selection:

- ▶ Press the LANGUAGE soft key until the desired language selection appears on the soft key and the form.
- ▶ Press ENTER to confirm your selection.

Import/Export

Operating parameter information can be imported or exported over the serial port.

- ▶ Press the IMPORT/EXPORT soft key in the Setup screen.
- ▶ IMPORT and EXPORT soft keys are also available in the Mill Tool Table screen.
- ▶ Press IMPORT to download operating parameters, or a Tool Table from a PC.
- ▶ Press EXPORT to upload the current operating parameters, or the Tool Table to a PC.
- ▶ To exit, press the C key.

 
D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | MM |   | |


ENCODER SETUP		Set the encoder configuration parameters for each scale input.	
INPUT X1			
INPUT X2			
INPUT X3			
JOB SETUP	IMPORT EXPORT		HELP







### General Operation’s Soft Key Function Overview

There are three pages of soft key functions to select from. Use the LEFT/RIGHT arrow keys to cursor through each page. The page indicator in the Status bar will show the page orientation. The darkened page indicates the page you are currently on. Each key has a reference page for added information.

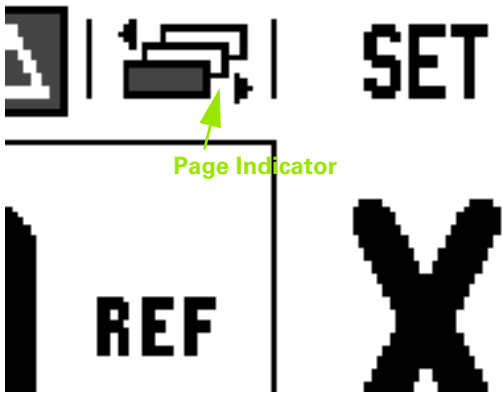Soft Key Page 1	Soft Key function	Soft key Symbol
HELP	Opens on-screen help instructions, (Page 22).	HELP
TOOL	Opens the Tool Table, (Page 38 for Milling, Page 73 for Turning).	TOOL
ACTUAL VALUE/ DISTANCE- TO-GO	Switches display between operating modes, Actual Value/Distance-To-Go, (Page 21).	
SET/ZERO	Toggles between Set Zero functions. Used with individual axis keys, (Page 34).	SET ZERO
Soft Key Page 2	Soft Key function	Soft key Symbol
DATUM	Opens the Datum form to set the datum for each axis, (Page 44).	DATUM
PRESET	Opens the Preset form. This form is used to set a nominal position. This is a Distance-To-Go function, (Page 52).	PRESET
1/2 (Mill Function Only)	Used to divide the current position by two, (Page 58).	1/2
FEATURES	Opens the Circle, and Linear Pattern forms, (Page 61). Opens Incline, and Arc Mill forms, (Page 67).	FEATURES
R <sub>x</sub> (Lathe Function Only)	This soft key toggles between radius and diameter displays, (Page 79).	R <sub>x</sub>

 

Soft Key Page 3	Soft Key function	Soft key Symbol
<b>SETUP</b>	Opens the Job Setup menu and provides access to the INSTALLATION SETUP soft key. (Page 26)	
<b>ENABLE REF</b>	Press when ready to identify a reference mark. (Page 25)	
<b>CALC</b>	Opens the Calculator functions. (Page 35)	
<b>INCH/MM</b>	Toggles between inch and millimeter units. (Page 27)	



## General Operation’s Soft Key Functions Detailed

This section details the soft key functions that are the same, whether the ND 780 is configured for Mill or Turn applications.

### Set Zero Soft Key


The SET/ZERO soft key is a key that determines the effect of pressing an Axis key. This key is a toggle key, switching the functionality between Set and Zero. The current state is indicated in the Status Bar.

When the state is Set, and the ND 780 is in Actual Value mode, selecting an Axis key opens the Datum form for the selected axis. If the ND 780 is in Distance-To-Go mode, a Preset form opens.

When the state is zero, and the ND 780 is in Actual Value mode, selecting an Axis key sets the datum for that axis to zero at the current position. If it is in Distance-To-Go mode, the current Distance-To-Go value is set to zero.



If the ND 780 is in Actual Value mode and the state of SET/ZERO is zero, pressing any Axis key resets the current datum to zero at the current location for that axis.

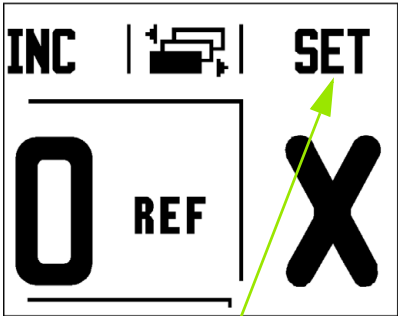

Set/Zero Indicator



Calc Soft Key

ND 780's calculator is capable of handling everything from simple arithmetic to complex trigonometry and RPM calculations.

Press the CALC soft key to access the STANDARD/TRIG and RPM soft keys. The CALC soft key is also available on input forms where performing calculations may be required while inputting data.





When you need to enter more than one calculation into a numeric field, the calculator will perform multiplication and division before it performs addition and subtraction. If you were to enter  $3 + 1 \div 8$ , ND 780 will divide one by eight, then add three for an answer of 3.125.

Trig functions contain all trig operators as well as, square and square root. Whenever you're calculating the SIN, COS or TAN of an angle, enter the angle first and then press the appropriate soft key.



Angle values use the current angle format selection of decimal degrees or radians.

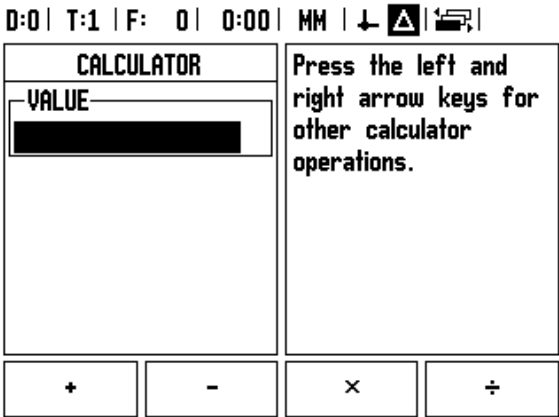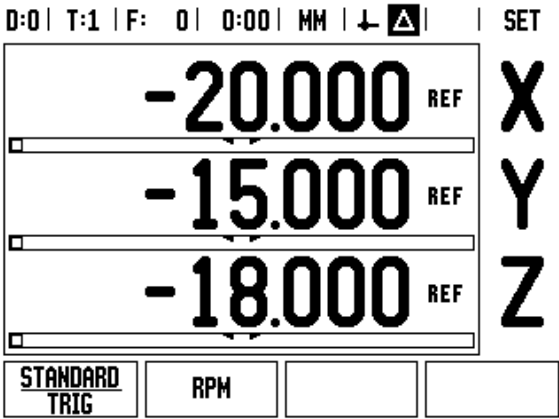

RPM Calculator

The RPM calculator is used to determine the RPM (or surface cutting speed) based on a specified tool (part, for turning applications) diameter. The values shown in this Figure are only an example. Consult your tool manufacturer’s manual to verify spindle speed ranges per tool.

- ▶ Press CALC.
- ▶ Press the RPM soft key to open the RPM Calculator form.
- ▶ The RPM calculator requires a tool diameter. Use the numeric hard keys to enter a diameter value. The diameter value will default to the current tool’s diameter. If there is no last value entered in this power cycle, the default value is 0.
- ▶ If a surface speed value is required, enter the value using the numeric hard keys. When a surface speed value is entered, the associated RPM value will be calculated.

When in the Surface Speed field, a soft key is available for opening on-line help. The table may be consulted for a recommended range of surface speeds for the material being machined.

- ▶ Press the UNITS soft key to show the units as inch or millimeter.
- ▶ The RPM Calculator form is closed by pressing the C key saving current data.

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | MM | ⬇️ | ⬆️ |

RPM CALCULATOR	
DIAMETER	5.0000 MM
SURFACE SPEED	47.1239 M/MIN
SPINDLE SPEED	3000.0 RPM
UNITS	
HELP	

Enter the diameter of the rotating tool or part. The surface speed will be calculated.





# Taper Calculator Soft Key

(Turning applications only)

You can calculate tapers either by entering dimensions from a print, or by touching a tapered workpiece with a tool or indicator.

Use the taper calculator to calculate taper angle.

Entry values:

For the taper ratio, calculation requires:

- Change in the radius of the taper
- Length of the taper

For taper calculations using both diameters (D1, D2) and length requires:

- Starting diameter
- End diameter
- Length of the taper

**CALC**

Press the CALC soft key.

You will notice the soft key selection has changed and now includes the taper calculator functions.

## D1/D2 LENGTH

**TAPER:  
D1/D2/L**

To calculate the taper angle using two diameters and length between, press the **TAPER: D1/D2/L** soft keys.

First taper point, Diameter 1, either enter a point using the numeric keys and press ENTER, or touch the tool to one point and press NOTE.

Repeat this for the Diameter 2 field.

When using the NOTE key, the taper angle is automatically calculated.

When entering data numerically, enter data into the Length field, and press ENTER. The taper angle will appear in the Angle field

## TAPER RATIO

**TAPER:  
RATIO**

To calculate angles using the ratio of the diameter change to length, press the TAPER: RATIO soft key. Using the numeric keys, enter data into the Entry 1, and Entry 2 fields. Press ENTER after each selection. The calculated ratio, and the angle will appear in their respective fields.

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | MM | |

TAPER CALCULATOR		Enter first diameter.	
DIAMETER			
D1	10.0000		
D2	5.0000		
LENGTH			
25.0000			
ANGLE			
5.7106°			
NOTE			HELP

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | MM | |

TAPER CALCULATOR		Enter second diameter.	
DIAMETER			
D1	10.0000		
D2	5.0000		
LENGTH			
25.0000			
ANGLE			
5.7106°			
NOTE			HELP

# I - 3 Milling Specific Operations

## Soft Key Functions Detailed

This section discusses operations, and soft key functions specific to milling applications.

### Tool Soft Key

The soft key opens the Tool Table, and provides access to the Tool Form for entering a tool's parameters. The ND 780 can store up to 16 tools within the tool table.

### Tool Table

The ND 780's tool table provides a convenient way to store a tool, and its specifications such as diameter, length, unit of measurement (in/mm), type of tool, direction of rotation, and RPM speed.

The following soft keys are available while in the Tool Table form, or in the individual Tool Data form:

Function	Soft key
This key allows the operator to select which axis all the tool length offsets will effect. The tool's diameter values will subsequently be used to offset the remaining two axes.	TOOL AXIS [Z]
Press access available help files.	HELP
Press to automatically enter the tool offset length. Only available in Tool Length field.	TEACH LENGTH
This will open the Tool Types form for selection. Only available in Type field.	TOOL TYPES

D:0 | T:3 | F: 0 | 0:00 | MM |

TOOL TABLE (DIA/LEN/UNITS/TYPE/DIR)			
1			
2	2.2000/	1.000 MM	F
3	1.1000/	1.000 MM	BORE HD F
4	2.2000/	3.000 MM	BORE HD F
5			
6	2.0000/	1.000 MM	CARB ML F
7	22.0000/	12.000 MM	N
8			




TOOL AXIS [X]    HELP



**Import/Export**

Tool Table information can be imported, or exported over the serial port.

- ▶ IMPORT, and EXPORT soft keys are available in the Tool Table screen.
- ▶ Press IMPORT to download a Tool Table from a PC.
- ▶ Press EXPORT to upload the Tool Table to a PC.
- ▶ To exit, press the C key.


D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | MM |    |

TOOL TABLE (DIA/LEN/UNITS/TYPE/DIR)			
1	2.000/	20.000 MM	ENGRAVE N
2	5.000/	14.000 MM	PILOT DRL N
3	25.000/	50.000 MM	CTR-BORE N
4	6.000/	12.000 MM	CARB ML N
5	10.000/	25.000 MM	BROACH N
6	2.000/	0.000 MM	FL END ML N
7			
8	0.000/	5.000 MM	N
IMPORT		EXPORT	HELP



## Tool Radius Compensation feature

ND 780 has a tool radius compensation feature. This allows you to enter workpiece dimensions directly from the drawing. The displayed distance to go is then automatically lengthened ( $R+$ ) or shortened ( $R-$ ) by the value of the tool radius. For more information See "Preset Soft Key" on page 79.

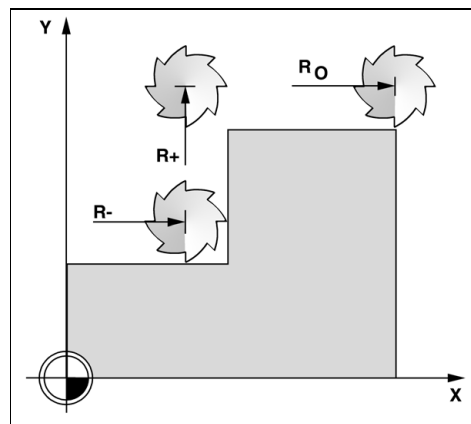

## Sign for the length difference $\Delta L$


If the tool is **longer** than the reference tool:  $\Delta L > 0 (+)$

If the tool is **shorter** than the reference tool:  $\Delta L < 0 (-)$

The length offset may be entered as a known value or the ND 780 may determine the offset automatically. See the following Tool Table Usage example for more information regarding the TEACH LENGTH soft key.



The tool length is the difference in length  $\Delta L$  between the tool and the reference tool. The reference tool is indicated by T1.

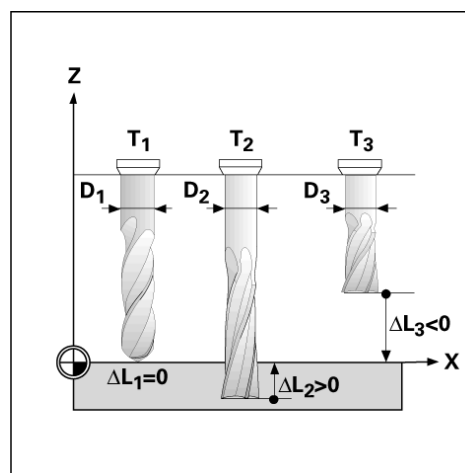

Entering tool data

- ▶ Choose TOOL soft key.
- ▶ Cursor to the desired tool and press ENTER. The Tool Description form will appear.
- ▶ Enter the tool diameter.
- ▶ Enter the tool length or press TEACH LENGTH.
- ▶ Enter the tool units (inch/mm).
- ▶ Enter the tool type.
- ▶ Spindle data is not required unless the Spindle Speed Control has been installed. If installed, then refer to the IOB 49 User's Manual.
- ▶ Press C to return to the tool table. Press C to exit.

Tool Table Usage

**Example:** Entering the tool length and diameter into the tool table.

Tool diameter 2.00

Tool length: 20.000

Tool unit: mm

Tool type: flat end mill



It is also possible to have ND 780 determine the length of an offset. See - ALTERNATIVE METHOD -.



Spindle Speed Control information is only required when IOB 49 box is installed. Refer to the IOB 49 User Manual if this has been installed.

D:0 | T:3 | F: 0 | 0:00 | MM | |

TOOL TABLE (DIA/LEN/UNITS/TYPE/DIR)			
1			
2	2.2000/	1.000 MM	F
3	1.1000/	1.000 MM	BORE HD F
4	2.2000/	3.000 MM	BORE HD F
5			
6	2.0000/	1.000 MM	CARB ML F
7	22.0000/	12.000 MM	N
8			
TOOL AXIS [X]			HELP

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | MM | |

TOOL		X	-20.000	X Y Z
DIAMETER		Y	0.000	
2.000		Z	0.000	
LENGTH		Enter the tool diameter.		
20.000				
UNITS				
MM				
				HELP

D:0 | T:4 | S:342 | 0:00 | MM | |

TOOL		X	-20.000	X Y Z
TYPE		Y	0.000	
CARBIDE MILL		Z	8.000	
SPINDLE		No IOB Hardware detected.		
DIRECTION	FORWARD			
SPEED	342			
REVERSE			HELP	



TOOL

Press the TOOL soft key.  
The cursor will default to the Tool Table form.

TOOL TABLE



Cursor to the tool you want to define or enter the tool number. Press ENTER.

TOOL DIAMETER

2

Enter the tool diameter, for example (2).



Press the DOWN ARROW key.

TOOL LENGTH

2 0

Enter the tool length, for example, (20).



Press the DOWN ARROW key.

- ALTERNATIVE METHOD -

It is also possible to have ND 780 determine an offset. This method involves touching the tip of each tool to a common reference surface. This allows ND 780 to determine the difference between the length of each tool.

Move the tool until its tip is touching the reference surface.

TEACH LENGTH

Press the TEACH LENGTH soft key. ND 780 will calculate an offset relative to this surface.

Repeat the procedure for each additional tool using the same reference surface.

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | MM |

TOOL	X -20.000	X Y Z	
DIAMETER	Y 0.000		
2.000	Z 0.000		
LENGTH	20.000	Enter the tool diameter.	
UNITS	MM		
			HELP





Only the tools set using the same reference surface may be changed without having to reset the datum.



If the tool table already contains tools in which the length has been set, the reference surface should first be established using one of them. If not, you will not be able to switch between the new tools and the existing tools without having to re-establish the datum. Before adding the new tools, select one of the tools from the tool table. Touch the tool to a reference surface and set the datum to 0.

#### TOOL UNIT



Enter the tool unit (inch/mm) and



cursor to the Tool Type field.

#### TOOL TYPE



Press TOOL TYPES soft key. Select from list of tools and press ENTER



Calling the Tool Table

**Before** you start machining, select the tool you are using from the tool table. ND 780 then takes into account the stored tool data when you work with tool compensation.

Tool call

TOOL

Press the TOOL soft key.

TOOL NUMBER

▼

▲

Use the UP/DOWN ARROW keys to cursor through the selection of tools (1-16). Highlight the tool you want.

C

Verify the proper tool has been called, and press the C key to exit.

Datum Soft Key

Datum settings define the relationships between the axis positions and the display values.

The easiest way to set datum points is to use the ND 780's probing functions – regardless of whether you probe the workpiece with an edge finder or a tool.

Of course, you can also set datum points in the conventional manner by touching the edges of the workpiece, one after the other with a tool and manually entering the tool positions as datum points (see examples following this page).

The datum table can hold up to 10 datum points. In most cases this will free you from having to calculate the axis travel when working with complicated workpiece drawings containing several datums.

D:0 | T:1 | | 0:00 | MM |

TOOL TYPES

BALL END MILL

BORING HEAD

BROACH

CARBIDE MILL

COUNTER-BORE

COUNTER-SINK

DRILL

ENGRAVING TIP

Select the desired tool type then press ENTER.

HELP





**Example:** Setting a workpiece datum without using the probing function.  
Tool diameter: D = 3 mm  
Axis sequence in this example: X - Y - Z  
Preparation: Set the active tool to the tool that will be used to set the datum

**DATUM** Press the DATUM soft key.

Cursor will be in the Datum Number field.

Enter the datum number and press the DOWN ARROW key to go to the X Axis field.

Touch the workpiece at edge **1**.

DATUM SETTING X

Enter the position of the tool center (X = - 1.5 mm) and  
press the DOWN ARROW key to advance to the Y-axis.

Touch the workpiece at edge **2**.

DATUM SETTING Y

Enter the position of the tool center (Y = - 1.5 mm) then,  
press the DOWN ARROW key.

Touch the workpiece surface.

DATUM SETTING Z = + 0

Enter the position of the tool tip (Z = 0 mm) for the Z-coordinate of the datum. Press ENTER.

D:1 | T:1 | F: 0 | 0:00 | MM | | SET


SET DATUM		X	0.000
DATUM NUMBER		Y	0.000
1		Z	0.000
DATUM		Enter the new actual position of the tool or press PROBE.	
X	-1.500		
Y	-1.500		
Z	0		

PROBE

CALC

HELP

X  
Y  
Z

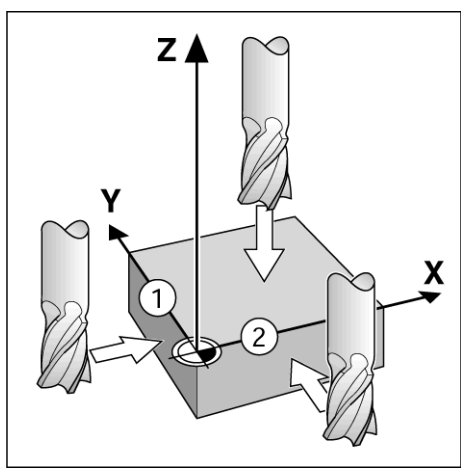

## Probing Functions for Datum Setting

The ND 780 supports a **HEIDENHAIN** Electronic 3D, KT 130 Edge Finder connected through X10.

The ND 780 also supports a grounding type edge finder connected via the 3.5 mm Phono Jack on the back of the unit. Both types of edge finders operate the same way.



During probe functions, the display freezes with the location of the edge, centerline, or circle center.

The following probing soft key functions are available:

- Workpiece edge as datum: EDGE
- Centerline between two workpiece edges: CENTER LINE
- Center of a hole or cylinder: CIRCLE CENTER

In all probing functions, ND 780 takes into account the entered stylus diameter.

To abort the probing function while it is active, press the C key.

## Datum setting with the edge finder




To perform probing, the probe's dimensional characteristics must first be entered into Job Setup (see "Job Setup Parameters" on page 27). Probe characteristics are retained after a power interruption



**Example:** Probe workpiece edges, and set the corner as a datum.

Datum axis:      X = 0 mm  
                     Y = 0 mm

The coordinates of the datum can be set by probing edges or surfaces and capturing them as datums.

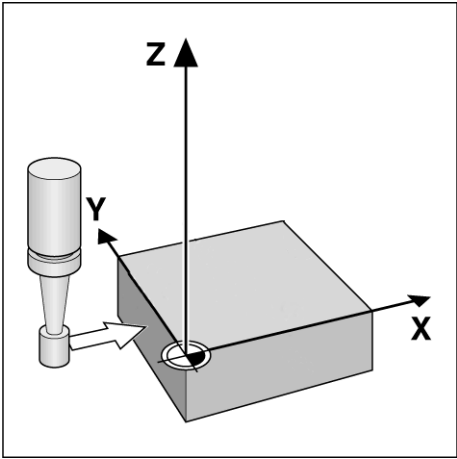

**DATUM**

Press DATUM.



Select a new datum or press the DOWN ARROW key to move to the X Axis field.

**PROBE**

Press the PROBE soft key.

**EDGE**

Press EDGE soft key.

**PROBE IN X AXIS**



Move the edge finder toward the workpiece until the LEDs on the edge finder light up.



Retract the edge finder from the workpiece.

**ENTER VALUE FOR X = 0**

**0**

0 is offered as a default value for the coordinate. Enter the desired coordinate for the workpiece edge, for this example X = 0 mm and



press the DOWN ARROW key.

**EDGE**

Press EDGE soft key.

**PROBE IN Y AXIS**



Move the edge finder toward the workpiece until the LEDs on the edge finder light up.



Retract the edge finder from the workpiece.

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | MM | | SET

SET DATUM	
DATUM NUMBER	0
DATUM	
X	
Y	
Z	

X	0.000
Y	0.000
Z	-20.000

Move to the edge or press NOTE.

		NOTE	HELP
--	--	------	------

**X**  
**Y**  
**Z**



## ENTER VALUE FOR Y = 0

0

0 is offered as a default value for the coordinate. Enter the desired coordinate for the workpiece edge, for this example Y = 0 mm and set the coordinate as a datum for this workpiece.

ENTER

Press ENTER.

**Example:** Set centerline between two workpiece edges as datum  
The position of the centerline **M** is determined by probing the edges **1** and **2**.

The centerline is parallel to the Y axis.  
Desired coordinate of the centerline: X = 0 mm



Spacing between edges is displayed on the message box when using the probe centerline feature.

DATUM

Press DATUM.



Press the DOWN ARROW key.

PROBE

Press PROBE.

CENTER  
LINE

Press CENTER LINE.

## PROBE 1ST EDGE IN X



Move the edge finder toward workpiece edge **1** until the LEDs in the edge finder light up.


## PROBE 2ND EDGE IN X



Move the edge finder toward workpiece edge **2** until the LEDs in the edge finder light up. The distance between the edges is displayed on the message box.



Retract the edge finder from the workpiece.

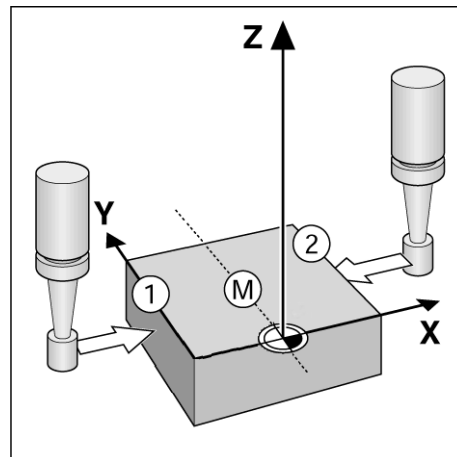

D:1   T:1   F: 0   0:00   MM       SET	
SET DATUM	
DATUM NUMBER	1
DATUM	
X	0
Y	0.000
Z	
Select the probe function.	
EDGE	CENTER LINE
CIRCLE CENTER	HELP

X  
Y  
Z

ENTER VALUE FOR X

**0** Enter coordinate (X = 0 mm) and transfer coordinate as datum for the centerline and press ENTER.

**Example:** Probe the center of a hole with an edge finder and set the datum, 50 mm from the circle's center.

X coordinate of the circle center: X = 50 mm


Y coordinate of the circle center: Y = 0 mm


**DATUM** Press DATUM.

**▼** Press the DOWN ARROW key.

**PROBE** Press PROBE.

**CIRCLE CENTER** Press CIRCLE CENTER.

 Move edge finder towards first point **1** on the circumference until the LEDs on the edge finder light up.

 Probe two additional points on the circumference in the same manner. Further instructions appear on the screen. See Instruction Box for measured diameter.


ENTER CENTER POINT X X = 50



**5 0** Enter the first coordinate (X = 50 mm) and

**▼** Press the DOWN ARROW key.

ENTER CENTER POINT Y Y = 0

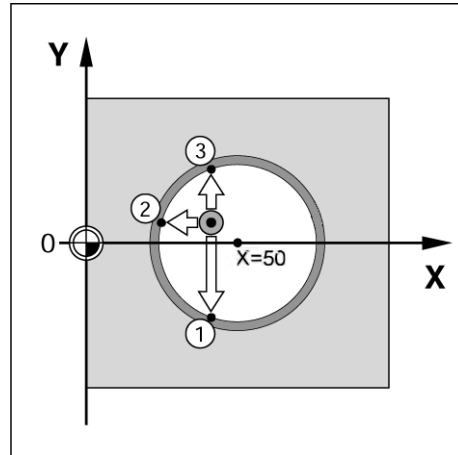**0** Accept default entry Y = 0 mm. Press ENTER.



D:1 | T:5 | F: 0 | 0:00 | MM |   | SET

SET DATUM		X	0.080	<b>X</b>	
DATUM NUMBER		Y	0.000		
		Z	-50.000		
DATUM		Select the probe function.		<b>Y</b>	
X					
Y					
Z				<b>Z</b>	
EDGE		CENTER LINE	CIRCLE CENTER		HELP



Probing with a Tool


Even if you use a tool or non-electrical edge finder to set datum points, you can still use ND 780's probing functions.

Preparation: Set the active tool to the tool that will be used to set the datum

**Example:** Probe workpiece edge and set edge as datum

Datum axis: X =0 mm

Tool diameter D = 3 mm

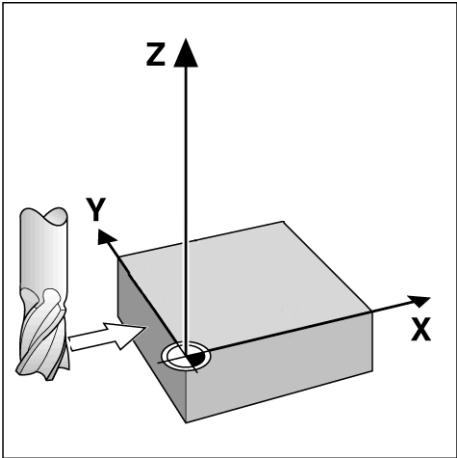

DATUM

Press DATUM.

▼

Press the DOWN ARROW key until the X Axis field is highlighted.

PROBE

Press PROBE soft key.

EDGE

Press EDGE soft key.

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | MM | | SET

SET DATUM	X 0.000	X Y Z	
DATUM NUMBER 0	Y 0.000		
	Z -20.000		
DATUM	Select the probe function.		
X			
Y			
Z			
EDGE	CENTER LINE	CIRCLE CENTER	HELP



## PROBE IN X



Touch workpiece edge.

### NOTE

Store the position of the edge by pressing the NOTE soft key. The NOTE soft key is useful when determining tool data by touching the workpiece in the absence of an edge finder with feedback. To avoid losing the position value when the tool is retracted, press the NOTE soft key to store the value while it is in contact with the workpiece edge. The location for the touched edge will take into account the diameter of the tool in use (T:1, 2...) and **the last direction the tool was moved** prior to pressing the NOTE soft key.



Retract the tool from the workpiece.

## ENTER VALUE FOR X

0

Enter coordinate of the edge  
and

ENTER


press ENTER.



## Preset Soft Key

The Preset function allows the operator to indicate the nominal (target) position for the next move. Once the new nominal position information is entered the display will switch to Distance-To-Go mode and show the distance between the current position and the nominal position. The operator now only needs to move the table until the display is zero and he will be at the required nominal position. The information for the location of the nominal position can be entered as an absolute move from the current datum zero or as an incremental (I) move from the current position.

Presetting also allows the operator to indicate which side of the tool will be doing the machining at the nominal position. The R+/- soft key in the PRESET form defines the offset that will be in effect during the move. R+ indicates that the center line of the current tool is in a more positive direction than the edge of the tool. R- indicates that the center line is in a more negative direction than the edge of the current tool. Using R+/- offsets automatically adjusts the distance-to-go value to account for the diameter of the tool.

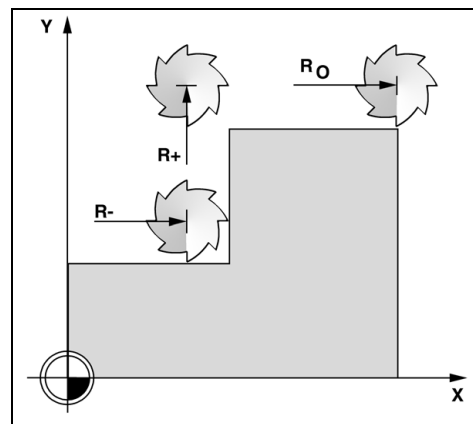

## Absolute Distance Preset

**Example:** Milling a shoulder by traversing to display value zero using absolute position.

The coordinates are entered as absolute dimensions; the datum is the workpiece zero.

Corner 1: X = 0 mm / Y = 20 mm


Corner 2: X = 30 mm / Y = 20 mm

Corner 3: X = 30 mm / Y = 50 mm

Corner 4: X = 60 mm / Y = 50 mm



If you would like to recall the last entered preset for a particular axis, press the PRESET soft key and then the axis key.

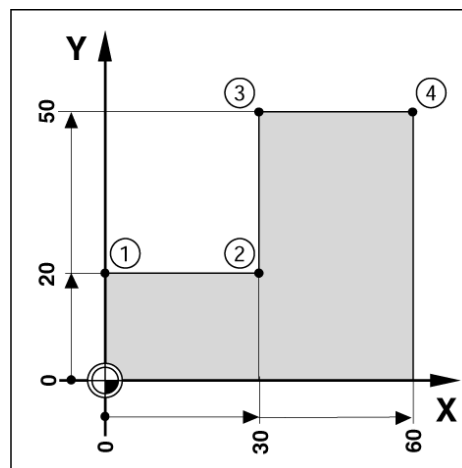



Preparation:

- ▶ Select the tool with the appropriate tool data.
- ▶ Pre-position the tool to an appropriate location (such as X = Y = -20 mm).
- ▶ Move the tool to milling depth.

PRESET

Press the PRESET soft key.

Press the Y axis key

- ALTERNATIVE METHOD -

SET  
ZERO

Press the SET/ZERO soft key so that you are in Set mode.

Press the Y axis key.

NOMINAL POSITION VALUE

2

0

Enter nominal position value for corner point 1:  
Y = 20 mm and

R +/-

select tool radius compensation R + with R+/- soft key. Press until R+ is shown next to axis form.

ENTER

Press ENTER.

Traverse the Y axis until the display value is zero. The square in the graphic positioning aid is now centered between the two triangular marks.

PRESET

Press the PRESET soft key.

Press the X axis key

- ALTERNATIVE METHOD -

SET  
ZERO

Press the SET/ZERO soft key so that you are in Set mode.

Press the X axis key.

D:1 | T:1 | F: 0 | 0:00 | MM | | SET

PRESET		X	0.000
PRESET		Y	0.000
X	20.000 R+	Z	-20.000
Y	10 R-	Enter the nominal position, select the type and tool offset.	
Z			
I	R +/-	CALC	HELP

X  
Y  
Z



## NOMINAL POSITION VALUE

**3 0**

Enter nominal position value for corner point **2**:  
X = +30 mm,

**R +/-**

select tool radius compensation R – with R+/- soft key. Press twice until R- is shown next to axis form.

**ENTER**

Press ENTER.



Traverse the X axis until the display value is zero. The square in the graphic positioning aid is now centered between the two triangular marks.

**PRESET**

Press the PRESET soft key.



Press the Y axis key

## - ALTERNATIVE METHOD -

**SET  
ZERO**

Press the SET/ZERO soft key so that you are in Set mode.



Press the Y axis key.

## NOMINAL POSITION VALUE

**5 0**

Enter nominal position value for corner point **3**:  
Y = +50 mm,

**R +/-**

select tool radius compensation R + with R+/- soft key and Press until R+ is shown next to axis form.

**ENTER**

Press ENTER.



Traverse the Y axis until the display value is zero. The square in the graphic positioning aid is now centered between the two triangular marks.

**PRESET**

Press the PRESET soft key.



Press the X axis key

## - ALTERNATIVE METHOD -

**SET  
ZERO**

Press the SET/ZERO soft key so that you are in Set mode.



Press the X axis key.

## NOMINAL POSITION VALUE

**6 0**

Enter nominal position value for corner point **4**:  
X = +60 mm,

**R +/-**

select tool radius compensation R + and press ENTER.



Traverse the X axis until the display value is zero. The square in the graphic positioning aid is now centered between the two triangular marks.

### Incremental Distance Preset

**Example:** Drilling by traversing to display value zero with incremental positioning.

Enter the coordinates in incremental dimensions. These are indicated in the following (and on the screen) with a preceding **I**. The datum is the workpiece zero.

Hole **1** at: X = 20 mm / Y = 20 mm

Distance from hole **2** to hole **1**: **XI** = 30 mm / **YI** = 30 mm

Hole depth: Z = -12 mm

Operating mode: DISTANCE-TO-GO

#### NOMINAL POSITION VALUE

**PRESET**

Press the PRESET soft key.



Press the X axis key.

#### - ALTERNATIVE METHOD -

**SET  
ZERO**

Press the SET/ZERO soft key so that you are in Set mode.



Press the X axis key.

**2 0**

Enter nominal position value for hole 1: X = 20 mm and ensure no tool radius compensation is active.



Press the DOWN ARROW key.

#### NOMINAL POSITION VALUE

**2 0**

Enter nominal position value for hole 1: Y = 20 mm. Ensure no tool radius compensation is showing.



Press the DOWN ARROW key.

#### NOMINAL POSITION VALUE


**- 1 2**

Enter the nominal position value for the hole depth: Z = -12 mm. Press ENTER.



Drill hole **1**: Traverse the X, Y and Z axis until the display value is zero. The square in the graphic positioning aid is now centered between the two triangular marks.

Retract the drill.

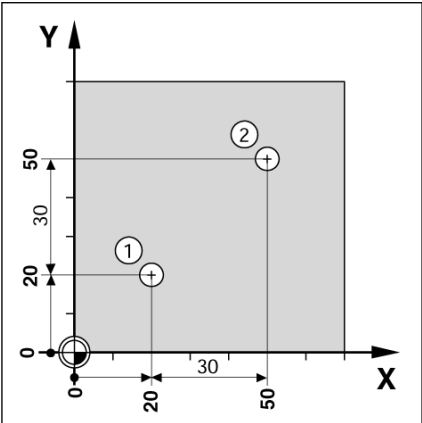

D:0   T:1   F: 0   0:00   MM       SET		<b>X</b> <b>Y</b> <b>Z</b>	
<b>PRESET</b> PRESET XI 30.000 YI <b>30</b> Z			Enter the nominal position, select the type and tool offset.
I      R +/-      CALC      HELP			

## NOMINAL POSITION VALUE

**PRESET**

Press the PRESET soft key.



Press the X axis key

## - ALTERNATIVE METHOD -

**SET  
ZERO**

Press the SET/ZERO soft key so that you are in Set mode.



Press the X axis key.

**3 0**

Enter nominal position value for hole **2**: X = 30 mm, mark your input as an incremental dimension, press I soft key.

**I**

**ENTER**

Press ENTER.



Press the Y axis key.

## NOMINAL POSITION VALUE

**3 0**

Enter nominal position value for hole **2**: Y = 30 mm, mark your input as an incremental dimension, press I soft key.

**I**

**ENTER**

Press ENTER.



Traverse the X and Y axes until the display value is zero. The square in the graphic positioning aid is now centered between the two triangular marks.

**PRESET**

Press the PRESET soft key.



Press the Z axis key.

## NOMINAL POSITION VALUE

**ENTER**

Press ENTER (uses last entered preset).



Drill hole **2**: Traverse Z axis until the display value is zero. The square in the graphic positioning aid is now centered between the two triangular marks. Retract the drill.

## 1/2 Soft Key

The 1/2 soft key is used to find the half-way (or midpoint) between two locations along a selected axis of a workpiece. This can be performed in either Actual Value or Distance-To-Go mode.




This feature will change datum locations when in Actual Value mode.

**Example:** Finding the midpoint along a selected axis.

X dimension: X = 100 mm

Midpoint: 50 mm

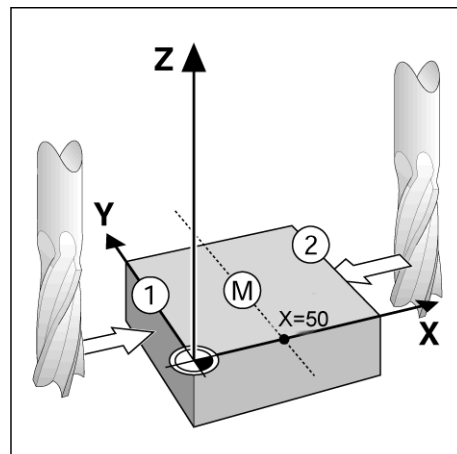

## MOVE TO 1ST POINT



Move tool to first point.

ZERO/SET soft key must be set to Zero.

## ZERO AXIS AND MOVE TO 2ND POINT



Select the X axis key and



move to second point.

## PRESS 1/2 AND MOVE TO ZERO

**1/2**

Press 1/2 soft key, then press the X axis key and move until you reach zero. This is the midpoint location.

Features (Milling)

Pressing the FEATURES soft key will provide access to the Circle Pattern, Linear Pattern, Incline Mill, and Arc Mill milling features.

The ND 780 provides one user definable pattern each of these features. They can be recalled, and executed from the DRO anytime during operation.

The following soft keys are available while in the Milling Feature table.

Function	Soft key
Press to access the Circle Pattern entry form.	<div>CIRCLE PATTERN</div>
Press to access the Linear Pattern entry form.	<div>LINEAR PATTERN</div>
Press to access the Incline Mill entry form.	<div>INCLINE MILL</div>
Press to access the Arc Mill entry form.	<div>ARC MILL</div>

The Circle Pattern, and Linear Pattern features provide ways to calculate, and machine various hole patterns. The Incline, and Arc milling features provide ways to machine a flat diagonal surface (incline milling), or a rounded surface (arc milling) using a manual machine.



Defined Circle, Linear, Incline, and Arc patterns are remembered when power is cycled.



Circle, and Linear Patterns (Milling)

This section describes the hole pattern functions for Circle, and Linear patterns.

In the Distance-To-Go mode, use the soft keys to select the desired hole pattern function, and enter the required data. This data can usually be taken from the workpiece drawing (e.g. hole depth, number of holes, etc.).

The ND 780 calculates the positions of all the holes, and displays the hole pattern graphically on the screen.

To create, or execute an existing pattern, press the FEATURES soft key. Press the desired hole pattern. Enter new data, or use the existing data by pressing the ENTER hard key.

Soft keys available in the data entry form:

Function	Soft key
Press to select hole pattern style.	ARRAY FRAME
Press to go to previous hole.	FULL SEGMENT
Press to use current tool position.	NOTE
Press to use the in form calc feature.	CALC
Press for additional information about the milling feature.	HELP

Program Soft keys:

The following soft keys are available while running a program.

Function	Soft key
Press to go to previous hole.	PREVIOUS HOLE
Press to manually advance to the next hole.	NEXT HOLE
Press to end drilling.	END
Press to toggle between Incremental DRO, Absolute DRO, and Contour displays.	VIEW





Circle Pattern Soft Key

Information required:

- Pattern type (full or segment)
- Holes (number of)
- Center (center of circle pattern in pattern plane)
- Radius (defines radius of the circle pattern)
- Start angle (angle of 1st hole in the pattern). The start angle is between the zero angle reference axis and the first hole.
- Step angle (optional: this only applies if creating a circle segment.) The step angle is the angle between holes.
- A Negative step angle allows a segment to be traversed in the clockwise direction.
- Depth (the target depth for drilling in the tool axis)

ND 780 calculates the coordinates of the holes which you then move to simply by traversing to display value zero.

**Example:** Enter data and execute a circle pattern.

Holes (no. of): 4

Coordinates of center: X = 10 mm / Y = 15 mm

Bolt circle radius: 5 mm

Start angle: (Angle between X axis and 1st hole): 25°

Hole depth: Z = -5 mm

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | MM |

CIRCLE PATTERN	
TYPE	FULL
HOLES	4
CENTER	
X	10.000
Y	15.000
NOTE	
CALC	HELP

Enter the coordinates of the circle center.



## 1st step: Enter data

FEATURES

Press FEATURES soft key.

CIRCLE PATTERN

Press CIRCLE PATTERN soft key.

PATTERN TYPES

Enter the type of circle pattern (full). Cursor to the next field.

HOLES

4

Enter the number of holes (4).

CIRCLE CENTER

10

Enter the X and Y coordinates of the circle center (X = 10), (Y = 15). Cursor to the next field.

RADIUS

5

Enter the radius of the circle pattern (5).

START ANGLE





25

Enter the start angle (25°).

STEP ANGLE

90

Enter the step angle (90°) (this can only be changed if entering a "segment").

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | MM |    

CIRCLE PATTERN

RADIUS

5.000


START ANGLE

25.0000°

STEP ANGLE




90.0000°

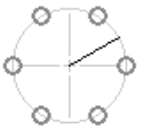
Enter the radius of the pattern.



CALC

 HELP

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | MM |    | H:1/4

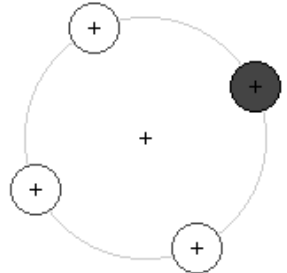

X -14.530

Y -17.115

Z 5.000

Move (X,Y) to 0.0 then move Z to 0.0.

VIEW


PREVIOUS HOLE

NEXT HOLE

END

62

I Operating Instructions



## DEPTH



Enter the depth when needed. The depth of the hole is optional and may be left blank. If it is not required, press ENTER.



Pressing the VIEW soft key will toggle between the three views of the pattern (the Graphic, DTG, and actual value).

## 2nd step: Drill



### Move to hole:

Traverse the X and Y axes until display value zero.



### Drill:

 
Traverse to display value zero in the tool axis.



After drilling, retract the drill in tool axis.



Press the NEXT HOLE soft key.



Continue to drill the remaining holes in the same way. When pattern is complete, press the END soft key.

## Linear Pattern

Information required:

- Linear pattern type (array or frame)
- First hole (1st hole of the pattern)
- Holes per row (number of holes in each row of pattern)
- Hole spacing (the spacing or offset between each hole in the row)
- Angle (the angle or rotation of the pattern)
- Depth (the target depth for drilling in the tool axis)
- Number of rows (number of rows in the pattern)



■ Row spacing (the spacing between each row of the pattern)



A linear pattern can be mirrored by entering a negative spacing, and rotated by defining an angle of 180°.

## Example: Enter data and execute a linear pattern.

Type of pattern: Array

First X coordinate of hole:  $X = 20$  mm

First Y coordinate of hole:  $Y = 15$  mm

Number of holes per row: 4


Hole spacing: 10 mm

Tilt angle:  $18^\circ$

Hole depth: -2

Number of rows: 3

Row spacing: 12 mm

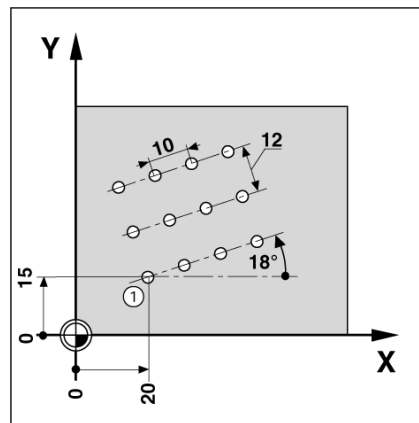

1st step: Enter data

FEATURES

Press FEATURES soft key.

LINEAR PATTERN

Press LINEAR PATTERN soft key.

PATTERN TYPE

ARRAY FRAME

Enter the type of pattern (Array). Cursor to the next field.

FIRST HOLE X AND Y

20

15

Enter the X and Y coordinates (**X** = 20), (**Y** = 15). Cursor to the next field.

HOLES PER ROW

4

Enter the number of holes per row (4).Cursor to the next field.

HOLE SPACING

10

Enter the hole spacing (10).

ANGLE

18

Enter the tilt angle (18°).

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | MM |

LINEAR PATTERN

TYPE

ARRAY

FIRST HOLE

X 20.000

Y 15.000

HOLES PER ROW

4

ARRAY FRAME

HELP

Select the pattern type (ARRAY or FRAME).

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | MM | | H:1/12

X -20.000

Y -15.000

Z 2.000

Move (X,Y) to 0.0 then move Z to 0.0.

VIEW

PREVIOUS HOLE

NEXT HOLE

END



## DEPTH



2

Enter the depth when needed (-2). The depth of the hole is optional and may be left blank.

## NUMBER OF ROWS

3

Enter the number of rows (3).

## ROW SPACING

1

2

Enter the spacing between rows,  
press ENTER.

ENTER

VIEW

Pressing the VIEW soft key to see the graphic.

## 2nd step: Drill



**Move to hole:**



**Drill:**

Traverse to display value zero in the tool axis.



After drilling, **retract** the drill in tool axis.

NEXT  
HOLE

Press the NEXT HOLE soft key.

END

Continue to drill the remaining holes in the same way.  
When pattern is complete, press the END soft key.

**Incline, and Arc (Milling)**

This section describes the features for Incline, and Arc milling. They provide ways to machine a flat diagonal surface (incline milling), or a rounded surface (arc milling) using a manual machine.

To access the Incline, or Arc Mill Table, press the FEATURE soft key, then press the INCLINE MILL, or ARC MILL soft key to open the corresponding mill entry form.

To create, or execute an existing pattern, press the FEATURES soft key. Press the desired Incline, or Arc pattern soft key. Enter new data, or use the existing data by pressing the ENTER hard key.

**Soft keys available in the data entry form:**

Function	Soft key
Press to select milling plane.	<div>PLANE [XY]</div>
Press to use the in form calc feature.	<div>CALC</div>
Press for additional information about the milling feature.	<div>HELP</div>
Press to use current tool position.	<div>NOTE</div>

**Program Soft keys:**

The following soft keys are available while running a program.

Function	Soft key
Press to select the incremental DRO, contour view of feature, or absolute DRO	<div>VIEW</div>
Press to return to the previous pass.	<div>PREVIOUS PASS</div>
Press to advance to the next pass.	<div>NEXT PASS</div>
Press to end execution of the milling operation.	<div>END</div>



Incline Mill Soft Key

Information required:

- Plane: The axis the tool will travel.
- Start point: beginning of the line.
- End point: end of the line.
- Step: (optional) distance the tool will move between each cut.
- The cutting path is defined in either a positive, or negative direction by how the start, and end points are defined.

1st Step: Enter data

INCLINE MILL

Press INCLINE MILL soft key to open form, and enter data.

PLANE SELECTION

PLANE [XY]

Press the PLANE soft key repeatedly until the correct plane is shown, along with a graphic of the plane.

START POINT

NOTE

Enter the coordinates of the start point, or press NOTE to set the coordinate to the current position.



 

END POINT


NOTE


 
 

Enter the coordinates of the end point, or press NOTE to set the coordinate to current position.


STEP

Enter the step dimension (optional). This is the cut depth for each pass along the line.

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | MM |    

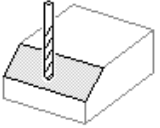INCLINE MILL		Press PLANE to select the plane.	
PLANE			
YZ			
START POINT			
Y	0.000		
Z	0.000		
PLANE [YZ]			HELP

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | MM |    

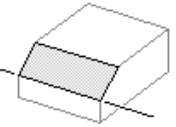INCLINE MILL		Enter the incline mill line TO point.	
END POINT			
Y	5.000		
Z	5.000		
STEP			
0.5000			
NOTE		CALC	HELP





## ENTER PATTERN (options)



Press the ENTER hard key to execute the surface milling operation.



Press C hard key to exit the feature, saving it for future use.

## EXECUTING THE PATTERN



Press the ENTER hard key. The screen switches to the incremental DRO view, showing the incremental distance from the start point.



**Move** to the start point and make the first step cut, or a first pass across the surface.



Press the NEXT PASS, soft key to continue with the next step along the contour.

The incremental display shows the distance from the next pass along the line.



Press C hard key to exit the feature, saving it for future use.



The Step size (cut) is optional. If the value is zero, the operator decides at run-time how far to move between each step.



The Pattern forms, and its entries are remembered when power is cycled.

### Arc Mill Soft Key

Information required:

- Plane: The axis the tool will travel.
- Center point: location of the arc's center point
- Start point: beginning of the arc.
- End point: end of the arc.
- Step: (optional) distance the tool will move between each pass.



Only arcs up to 180° can be defined. The cutting path is defined by how the start, and end points are defined.

1st Step: Enter data

ARC  
MILL

Press ARC MILL soft key to open form, and enter data.

PLANE SELECTION

PLANE  
[XY]

Press the PLANE soft key repeatedly until the correct plane is shown, along with a graphic of the plane.

CENTER POINT

NOTE

Enter the coordinates of the center point, or press NOTE to set the coordinate to the current position.

START POINT

NOTE

Enter the coordinates of the start point, or press NOTE to set the coordinate to current position.



END POINT

NOTE

Enter the coordinates of the end point, or press NOTE to set the coordinate to current position.

STEP

Enter the step dimension (optional). This is the cut depth for each pass along the line.

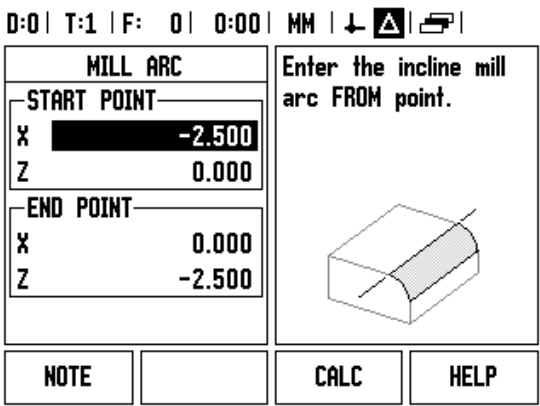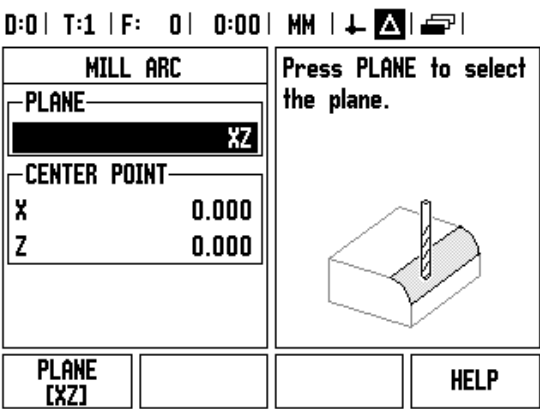

**ENTER PATTERN (options)**



Press the ENTER hard key to execute the surface milling operation.



Press C hard key to exit the feature, saving it for future use.

## EXECUTING THE PATTERN FEATURE



Press the ENTER hard key. The screen switches to the incremental DRO view, showing the incremental distance from the start point.



**Move** to the start point and make the first step cut, or a first pass across the surface.



Press the NEXT PASS, soft key to continue with the next step along the contour.

The incremental display shows the distance from the next pass along the arc's contour.




Press C hard key to exit the feature, saving it for future use.



The Step size (cut) is optional. If the value is zero, the operator decides at run-time how far to move between each step.



The Arc Mill forms, and its entries are remembered when power is cycled.

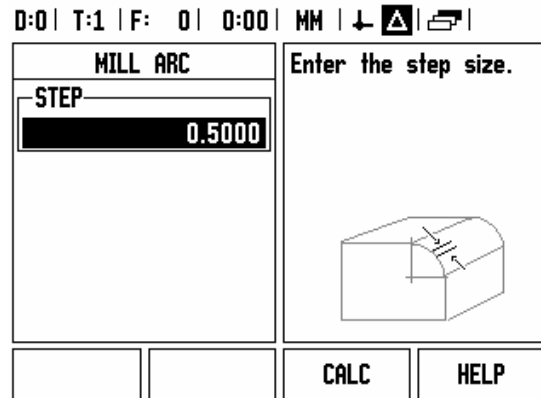


MILL ARC

## —STEP

 0.5000

**Enter the step size.**



**HELP**





The tool radius compensation is applied based on the radius of the current tool. If the plane selection involves the tool axis, the tool tip is assumed to have a ball end.

- ▶ To follow the contour, move the two axes in small steps, keeping the **X**, and **Y** positions as close to zero (0.0) as possible.
  - When no step size is specified, the incremental display always shows the distance from the closest point on the arc.
- ▶ Press the VIEW soft key to toggle through the three available views (incremental DRO, contour, and absolute DRO).
  - The contour view shows the position of the tool relative to the milling surface. When the cross hair representing the tool is on the line representing the surface, the tool is in position. The tool cross hair remains fixed in the center of the graph. As the table is moved, the surface line moves.
- ▶ Press END to exit the milling operation.




The tool offset direction (R+ or R-) is applied based on the tool position. The operator must approach the contour surface from the appropriate direction for tool compensation to be correct.

## I - 4 Turning Specific Operations

## Soft Keys Functions Detailed

This section discusses operations and soft key functions specific to turning applications only. Soft key functions that are the same, whether the ND 780 is configured for Mill or Turn applications, are detailed starting on Page 34.

## Turning Specific Display Icons

Function	Display Icon
This is used to indicate that the displayed value is a diameter value. No icon visible indicates that the display is a radius value.	

## Tool Soft Key

The ND 780 can store the dimensional offsets for up to 16 tools. When you change a workpiece and establish a new datum, all tools are automatically referenced from the new datum.

Before you can use a tool, you must enter its offset (the cutting edge position). Tool offsets can be set using the TOOL/SET or NOTE/SET features.

If you have measured your tools using a tool presetter, the offsets may be entered directly.

**To access the Tool Table menu:**








Press the TOOL soft key.

The cursor will default to the Tool Table field.

## TOOL TABLE



Scroll to the tool you want to define. Press ENTER.

D:0   T:1   F: 0   0:00   MM     			
TOOL TABLE (X/Z)			
1	19.082		
2			
3			
4			
5	19.451		
6			
7			
8			
	CLEAR TOOL		HELP

## Import/Export

Tool Table information can be imported, or exported over the serial port.

- ▶ IMPORT, and EXPORT soft keys are available in the Tool Table screen.
- ▶ Press IMPORT to download a Tool Table from a PC.
- ▶ Press EXPORT to upload the Tool Table to a PC.
- ▶ To exit, press the C key.

## Tool Table Usage

**Example:** Entering offsets into the tool table

## TOOL/SET (Setting tool offsets)

The Tool/Set operation can be used to set a tool's offset using a tool when the diameter of the workpiece is known.

Touch the known diameter in the X axis.

TOOL

Press the TOOL soft key. Scroll to the desired tool.

ENTER

Press the ENTER key.



Select the axis (X) key.

2 0

Enter the position of the tool tip, for example, X=Ø 20 mm.

Remember to ensure the ND 780 is in diameter display mode (Ø) if you input a diameter value.

Touch the workpiece face with the tool.




Cursor to the Z axis.

0

Set the position display for the tool tip to zero, Z=0. Press ENTER.

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | MM | ⬇️ ⚠️ 📶


TOOL TABLE (X/Z)	
1	19.082Ø
2	
3	
4	
5	19.451Ø
6	
7	
8	
<div>IMPORTEXPORT<div></div>HELP</div>	

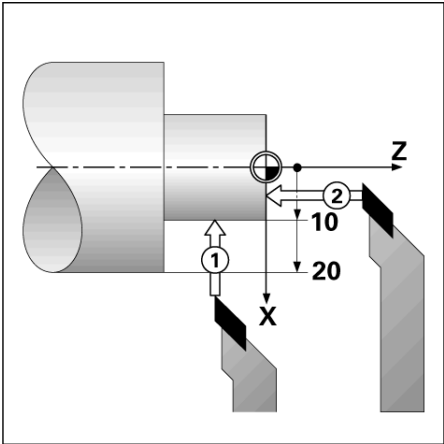

**NOTE/SET Function (Setting tool offsets)**

The Note/Set function can be used to set a tool's offset when a tool is under load and the diameter of the workpiece is not known.

The Note/Set function is useful when determining tool data by touching the workpiece. To avoid losing the position value when the tool is retracted to measure the workpiece, this value can be stored by pressing NOTE.

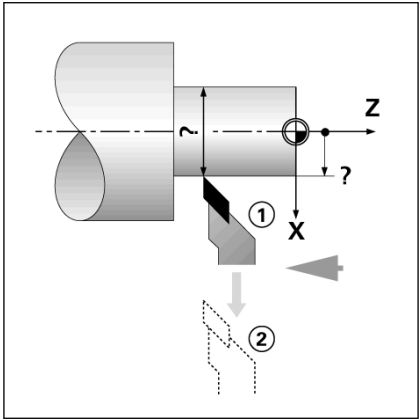

To use the Note/Set function:

- TOOL

Press the TOOL soft key. Select the desired tool and press ENTER key.
- Select the X axis key.
- Turn a diameter in the X axis.
- NOTE

Press the NOTE soft key while the tool is still cutting.
- Retract from the current position.
- Turn the spindle off and measure the workpiece diameter.
- 1 5

Enter the measured diameter or radius, for example, 15 mm and press ENTER.
- Remember to ensure the ND 780 is in diameter display mode (Ø) if you input a diameter value.

D:2 | T:1 | F: 0 | 0:00 | MM | | SET

TOOL/SET	
TOOL	
X	15 Ø
Z	

Turn diameter in X then press NOTE or enter tool position.

NOTE

HELP

X  
Z

Datum Soft Key


See "Datum Soft Key" on page 44 for basic information. Datum settings define the relationships between the axis positions and the display values. For most lathe operations there is only one X-axis datum, the center of the chuck, but it may be helpful to define additional datums for the Z-axis. The table can hold up to 10 datum points. The easiest way to set datum points is to touch a workpiece at a known diameter or location, then enter that dimension as the value that the display should be showing

**Example:** Setting a workpiece datum

Axis sequence in this example: X - Z

Preparation:

Call the tool data by selecting the tool which you are using to touch the workpiece.

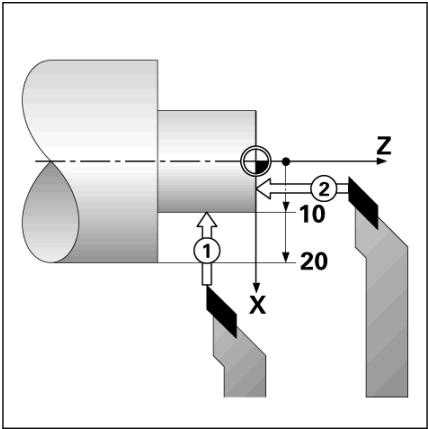



DATUM

Press the DATUM soft key.

The cursor will be in the Datum Number field.

Enter the datum number and press the DOWN ARROW key to go to the X Axis field.

D:2 | T:1 | F: 0 | 0:00 | MM |   | SET

SET DATUM		X	0.000 $\varnothing$
DATUM NUMBER		Z	0.000
2			
DATUM			
X	20.000 $\varnothing$		
Z	0.0		

Face part in Z then press NOTE or enter tool position.

NOTE

CALC

HELP

X

Z







Touch the workpiece at point **1**.

## DATUM SETTING X

**2 0**

Enter the diameter of the workpiece at that point.



Remember to ensure the ND 780 is in diameter display mode (Ø) if you input a diameter value.

Press the DOWN ARROW key to advance to the Z-axis.



Touch the workpiece surface at point **2**.

## DATUM SETTING Z

**0**

Enter the position of the tool tip (Z = 0 mm) for the Z-coordinate of the datum.

**ENTER**

Press ENTER.



Setting Datums using NOTE/SET Function

The NOTE/SET function is useful for setting a datum when a tool is under load and the diameter of the workpiece is not known.

To use the NOTE/SET function:

DATUM

Press the DATUM soft key.

The cursor will be in the Datum Number field.

Enter the datum number and press the DOWN ARROW key to go to the X Axis field.

Turn a diameter in the X axis.

NOTE

Press the NOTE soft key while the tool is still cutting.


Retract from the current position.

Turn the spindle off and measure the workpiece diameter.

15

Enter the measured diameter, for example, 15 mm and press ENTER.

Remember to ensure the ND 780 is in diameter display mode (Ø) if you input a diameter value.

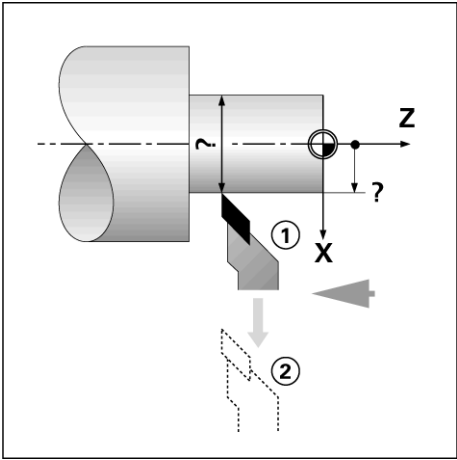

D:2 | T:4 | F: 0 | 0:00 | MM | | SET

SET DATUM		X	0.000Ø
DATUM NUMBER		Z	0.000
2			
DATUM		Enter the new actual position of the tool.	
X	15Ø		
Z			
		CALC	HELP

X  
Z



## Preset Soft Key

The functionality of the PRESET soft key has been explained previously in this manual (See "Preset Soft Key" on page 52). The explanation and examples on those pages are based on a mill application. The basics of those explanations are the same for turning applications with two exceptions; Tool Diameter Offsets (R+/-), and Radius vs. Diameter inputs.

Tool diameter offsets have no applications with turning tools, so this functionality is not available while doing turning presets.

 
While doing turning, input values can be either radius or diameter values. It is important to be sure the units you are entering for the preset agree with the state that the display is currently using. A diameter value is shown with a  $\varnothing$  symbol. The state of the display can be changed using the RX soft key (see below).

## RX (Radius/Diameter) Soft Key


Drawings for lathe parts usually give diameter values. ND 780 can display either the radius or the diameter for you. When the diameter is being displayed, the diameter symbol ( $\varnothing$ ) is shown next to the position value.

**Example:** Radius display, position 1 X = 20 mm

Diameter display, position 1 X =  $\varnothing$  40 mm



Press the RX soft key to switch between radius display and diameter display.

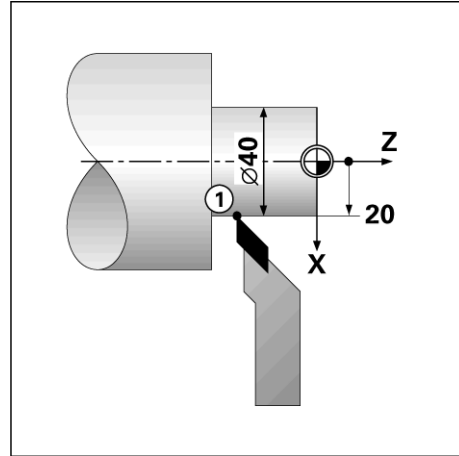

### Thread Cycle

The Thread Cycle feature allows for data to be input into the ND 780 to ease, and enhance thread cutting features on a lathe.



The Thread Cycle feature requires a rotary encoder be installed to the lathe thread cutting lead screw. The DRO requires this encoder to be set up on the third axis.

Access the Thread Cycle setup forms through the INSTALL SETUP soft key. High light Encoder Setup, and high light the Thread Cycle feature.

This section describes the Thread Cycle entry forms, and capabilities. The ND 780 provides one user definable pattern which can be recalled, and executed from the DRO at anytime during operation.



Defined Thread Cycle pattern is remembered when power is cycled.

The VIEW soft key provides actual tool location during machining.

#### Soft Key Functions

The following soft keys are available for the Thread Cycle Feature.

Function	Soft key
Press the THREAD CYCLE key to access the forms, or begin the Thread Cycle feature previously set up.	DATUM
The THREAD AXIS key is used to select the axis for the lead screw.	THREAD AXIS
Press THREADS PER INCH soft key to select English threads in the Thread Cycle setup form.	THREADS PER INCH
Press PITCH IN MM soft key to select Metric threads in the Thread Cycle setup form.	PITCH IN MM
Press DEPTH soft key to select thread depth cut in the Thread Cycle setup form.	DEPTH
Press NUMBER soft key to select number of threads in place of depth cut in the Thread Cycle setup form.	NUMBER



Function	Soft key
Press FIRST PASS soft key to begin the thread cycle feature.	<b>FIRST PASS</b>
Press NEXT PASS soft key to continue the thread cycle features next cut.	<b>NEXT PASS</b>
Press START PASS soft key to begin the thread cycle features next cut.	<b>START PASS</b>
Press PREVIOUS PASS soft key if a cut is aborted during the thread cycle feature, and needs to be started again.	<b>PREVIOUS PASS</b>
Press FINISH PASS soft key when the feature has been setup in the thread cycle form for a final cut.	<b>FINISH PASS</b>
Press END soft key to exit the thread cycle feature.	<b>END</b>
Press VIEW soft key to view current tool location during the operation of the thread cycle feature.	<b>VIEW</b>



## Thread cycle form:

- The Thread Cycle form is accessed by pressing the THREAD CYCLE soft key from the main screen (on page 2).
- Start point: beginning of the thread cut.
- End point: end of the thread cut.
- Passes: Enter the number of cutting passes.
- Finish: Enter the depth of the finish pass.
- Threads per inch, or Pitch in MM: For English threads, enter the number of threads per inch. For Metric threads, enter the pitch in millimeters.

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | MM | SET

10.000 <sup>∅</sup> REF  
12.500 REF

X  
Z<sub>0</sub>  
T

DATUM PRESET R<sub>x</sub> THREAD CYCLE



1st Step: Enter data



Locate the tool to the start point of the cut for each axes, and zero the DRO display for both X, and Z axes.

This location is the OD for the X axis for an outside thread, or the ID for an inside thread on the part. The location for the Z axis is at the start of the cut.



Press the THREAD CYCLE soft key to open the form, and enter data.

The axes will be in the same mode as what the relative axis is set to; radius, or diameter.

START POINT



**X:** Enter the coordinates for the start point as previously defined (0.0). Typically 0.0 is the normal starting position.

Press the DOWN arrow key.



**Zo:** Enter the coordinates for the start point as previously defined (0.0). Typically 0.0 is the normal starting position.

Press the DOWN arrow key.

END POINT



**X:** Enter the final cut thread Diameter. This is the small OD for external threads, and the large ID for internal threads.

Press the DOWN arrow key.



**Zo:** Enter the end point of the thread (thread length). Press the DOWN arrow key.

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | MM | | |

THREAD CYCLE		Enter the coordinates of the start point 	
START POINT			
X	0.000 $\varnothing$		
Zo	0.000		
END POINT			
X	0.000 $\varnothing$		
Zo	0.000		
NOTE		CALC	HELP



Passes

NUMBER

DEPTH

FINISH PASS

NUMBER or DEPTH will be displayed. Toggle the soft key for user preference.

NUMBER: Enter the number of normal passes, or.

DEPTH: Enter the depth dimension for a normal pass.

FINISH PASS: (optional) Enter the depth dimension for the finish pass, or leave blank.

Finish pass is in addition to the normal passes, and is included in the total cut depth.

Press the DOWN arrow key.

Thread

PITCH IN MM

THREADS PER INCH




ENTER

C

Select either INCH, or MM by toggling the soft key. Enter the number of threads per inch, or pitch in MM.

The Thread Cycle parameters are now entered. Press ENTER to run the program.

Press the C key to exit the program, and return to the normal display.

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | MM |    |

THREAD CYCLE

PASSES

NUMBER 0

FINISH  $\varnothing$

THREADS


PITCH 0.000 MM

SIDE

OUTSIDE




DEPTH

Enter the number of normal passes



CALC

HELP

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | MM |    |

THREAD CYCLE

PASSES

NUMBER 0

FINISH  $\varnothing$

THREADS


PER INCH 0.000

SIDE

OUTSIDE

PITCH IN MM

Enter the number of threads per inch



CALC

HELP

84

I Operating Instructions



### Running the Thread Cycle Program


The following messages will appear on the screen while running the thread cycle program.

- ▶ Move X, and Z to 0.0.
- ▶ Ready to engage thread lever.
- ▶ Disengage when X,Z = 0.
- ▶ Press FIRST PASS.
- ▶ Press START PASS.
- ▶ Press NEXT PASS.
- ▶ Engage lever.
- ▶ Press FINISH PASS.

The Thread Bar **T** displays the rotation of the lead screw relative to an established mark. This mark is established when the First Pass is initially executed. All subsequent passes can now be engaged using the Thread Bar indicator **1** when located at the center mark.

<b>DATUM</b>	Press THREAD CYCLE soft key to open the form.
<b>ENTER</b>	Press the ENTER key to start the program.

---



A message is displayed to "Move X, Z<sub>0</sub> to 0,0".

Move the longitudinal axis to zero.  
Move the cross feed axis to zero.

A message will be displayed "Press First Pass".

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | MM | | P:1/3

9.500 Ø REF

12.500 REF

Move (X,Z<sub>0</sub>) to (0,0)

1

VIEW

FIRST PASS

END

X  
Z<sub>0</sub>  
T

First Pass

FIRST  
PASS

Press the FIRST PASS soft key.  
Do not move the carriage manually.  
Watch the machine dial, and engage the lever for the first pass on the appropriate number (even, or odd).  
If a false start occurs at any time, disengage the lever, backing off the cross feed at the same time. Press the PREVIOUS PASS soft key to restart the procedure.

PREVIOUS  
PASS

Remaining Passes



Keep hand on lever while the carriage is moving. The DRO will count down.  
  
Disengage lever, and back off the cross feed at the same time when the DRO reads 0.0, and the screen message states "Disengage Lever".

NEXT  
PASS

With lever disengaged, press the NEXT PASS soft key.





Move the axes back to the start position. Move Z to 0.0, then move X to 0.0,. The message "Press Start Pass" will be on the screen.

START  
PASS

When ready, press the START PASS soft key. Watch the "Thread Bar Indicator" **1** and engage the lever when it reaches the center mark.



Repeat this procedure until all normal passes are completed.  
  
If a finish pass step was created, the FINISH PASS soft key will appear.  
  
Press the FINISH PASS soft key, and execute the same as the previous passes.

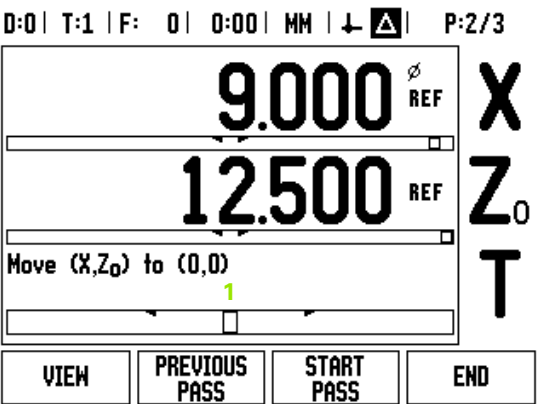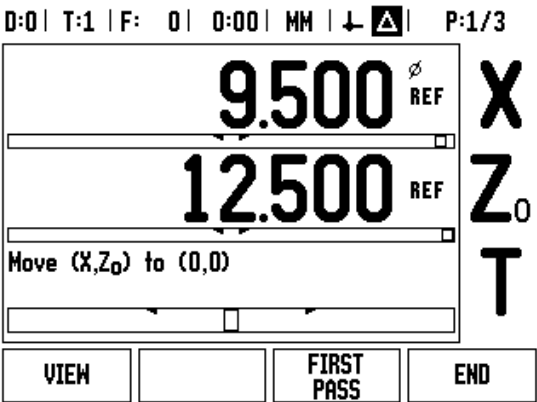



**Technical Information**



## II - 1 Installation, and Electrical Connection

### Items Supplied

- ND 780 Display Unit
- Power connector
- User's Manual

### Accessories

- Tilting base
- Tilting Bracket Assembly
- Universal Mounting Arm
- KT 130 Edge Finder
- Handle
- Mounting Frame

### ND 780 Display Unit

#### Mounting Location

Locate the unit in a well ventilated area such that it may be easily accessed during normal operation.

### Installation

M4 screws are used to secure ND 780 from below. For the hole locations: See "Dimensions" on page 121.

### Electrical connection



There are no serviceable items within this unit. Therefore, the ND 780 must never be opened.

The length of the power cord is not to exceed 3 meters.

Connect a protective ground to the protective conductor terminal on the rear of the unit. This connection must never be interrupted.



Do not engage, or disengage any connections while the unit is under power. Damage to internal components may result.

Use only, original replacement fuses.



## Electrical requirements

Voltage 100 - 240 Vac

Power 30 VA max.

Frequency 50/60 Hz

Fuse 630 mA/250 Vac, 5 mm x 20 mm, Slo-Blo (line, and neutral fused)

## Environmental

Protection (EN 60529) IP 40 back panel

IP 54 front panel


Operating temperature 0° to 45°C (32° to 113°F)

Storage temperature -20° to 70°C (-4° to 158°F)

Mechanical weight 2.6 kg (5.8 lb.)

## Wiring the power connector,

Hot leads: L, and N

Ground: 

Minimum diameter of power connection cable: 0.75 mm<sup>2</sup>.



Protective earthing (grounding)



It is necessary to connect the protective conductor terminal on the rear panel to the star point of machine ground.  
Minimum cross-section of the connecting wire: 6 mm<sup>2</sup>.

## Preventative maintenance

No special preventative maintenance is necessary. For cleaning, wipe lightly with a dry lint-free cloth.

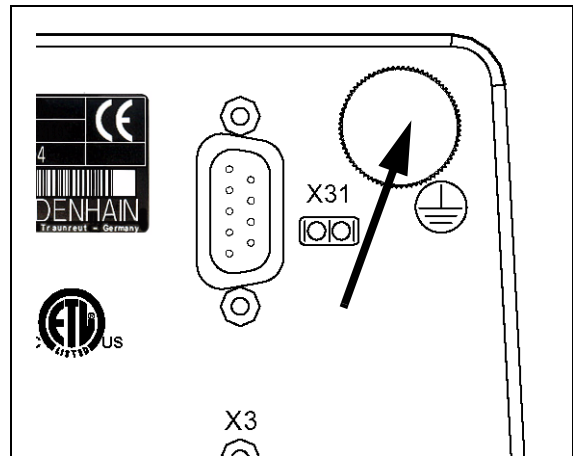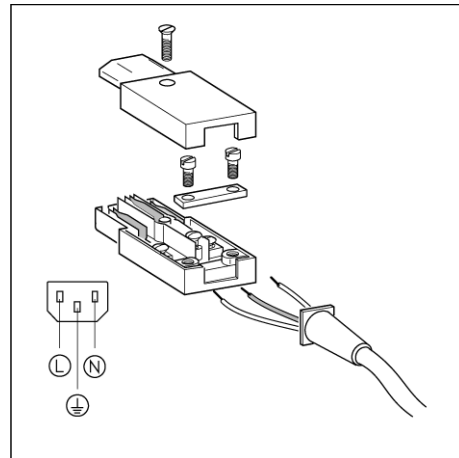

### Connecting the Encoders

ND 780 can be used with **HEIDENHAIN** linear, and rotary encoders that provide sinusoidal output (11μA<sub>pp</sub>, or 1V<sub>pp</sub>). The encoder inputs on the rear panel are designated X1, X2, and X3.


The **connecting cable** must not exceed 30 m (100 ft.) in length.



Do not engage, or disengage any connections while the unit is under power.

**Pin layout for encoder inputs.**


D-sub connector 15-pin	Input signal 11μA <sub>pp</sub>	Input signal 1 V <sub>pp</sub>
1	5 V Up	5 V Up
2	0 V UN	0 V UN
3	I1 +	A+
4	I1 -	A-
5		
6	I2 +	B+
7	I2 -	B-
8		
9		5 V Sensor
10	I0 +	R+
11		OV Sensor
12	I0 -	R-
13	Internal Shield	
14		
15		
Case	External Shield	

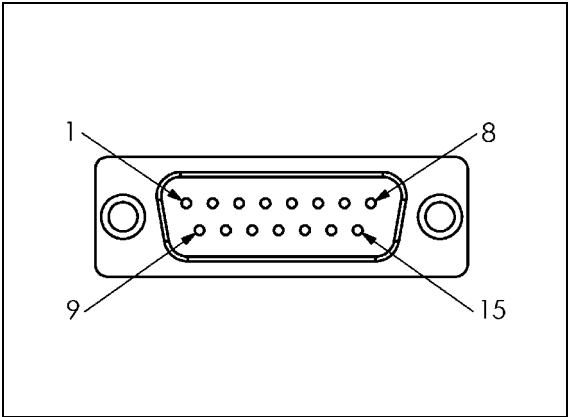

The operator can setup any encoder input to go to any axis.

Default configuration:

Encoder input	Mill	Turn
X1	X	X
X2	Y	Z <sub>0</sub>
X3	Z	Z

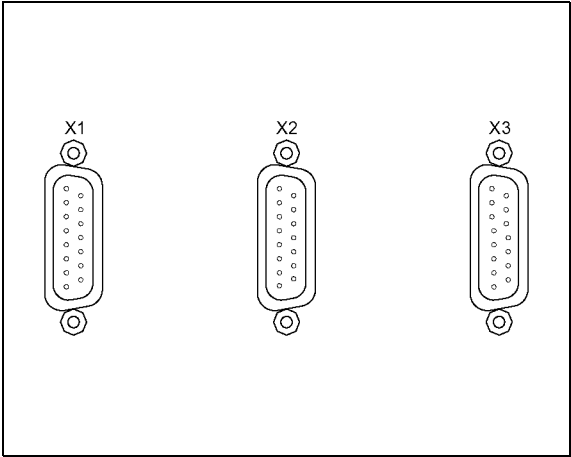

## Connecting Edge Finder Output, and Input Signals

Connect the **HEIDENHAIN** Edge Finder to the D-sub input X10 on the rear panel.

Adapt ND 780 for use with the Edge Finder through the following operating parameters:

- Stylus length
- Stylus diameter

For description of operating parameters, see "Job Setup Parameters", page 27.






The operator must enter new edge finder settings.

### Pin layout for Edge Finder, and Measured Value Output input (for pinout)

Pin	Assignment
1	0V (Inner shield)
2	KTS Ready
3	Reserved for future use
6	+5V
7	0V
8	0V
9	Reserved for future use
12	Value Output Contact
13	KTS
14	Value Output Pulse

Pins 12, and 14 are used in conjunction with the Measured Value Output feature. When either of these contacts are shorted to Pin 8 (0V) the measured values as defined in Job Setup are output over the TXD line of the RS-232 interface. A commercially available switch can be used to provide the contact between pin 12, and 8. The pulse input between pin 14, and pin 8 can be initiated with a TTL logic device (i.e. SN74LSXX).

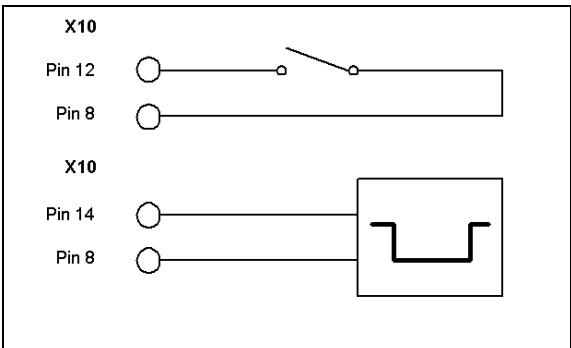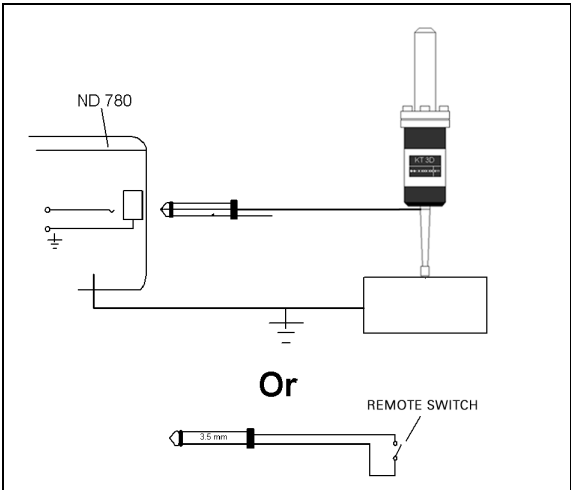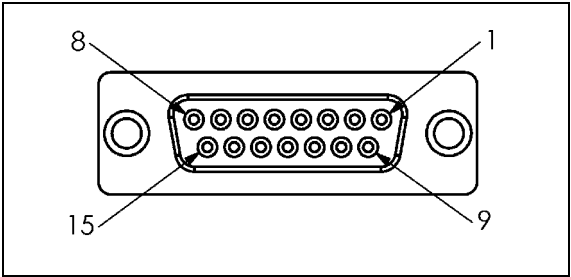



# II - 2 Installation Setup

## Installation Setup Parameters

Installation setup is accessed by pressing the SETUP soft key, which brings up INSTALLATION SETUP soft key.

Installation Setup parameters are established during the initial installation, and most likely, will not often change. For this reason, the installation setup parameters are protected by a passcode.



The lathe “Thread Cycle” feature requires a rotary encoder be installed on the lead screw, and be defined on the DRO’s third axis.

D:1 | T:3 | F: 0 | 0:00 | MM | | |


<b>INSTALLATION SETUP</b>		Set the counter application (MILL or TURN) and number of axes (2 or 3).	
ENCODER SETUP DISPLAY CFG. ERROR COMPENSATION BACKLASH COMP. SERIAL PORT <b>COUNTER SETTINGS</b> DIAGNOSTICS			
JOB SETUP	IMPORT EXPORT		HELP



Encoder Setup


Encoder Setup is used to set the encoder resolution, and type (linear, rotary), count direction, reference mark type.

- ▶ The cursor will default to the ENCODER SETUP field upon opening Installation Setup. Press ENTER. This opens a list of 3 possible encoders, labeled INPUT X1 X2, or X3.




The THREAD CYCLE setup field also appears in this menu to input lead screw information for lathes only.

- ▶ Scroll to the encoder input to be added, or changed, and press ENTER.
- ▶ The ENCODER SIGNAL field will automatically be determined.
- ▶ Cursor will be in the ENCODER TYPE field, select the encoder type by pressing the LINEAR/ROTARY soft key.






The THREAD CYCLE requires that Input X3 be setup for the lead screw rotary encoder.

- ▶ For linear encoders, cursor to the SIGNAL PERIOD field, and use COARSER, or FINER soft keys to select the encoder's signal period in  $\mu\text{m}$  (2, 4, 10, 20, 40, 100, 200, 10 240, 12 800), or type in the exact signal period desired. For rotary encoders, enter the signal period directly. See "Encoder Parameters" on page 103 for values.
- ▶ In the REFERENCE MARK field, press the REF MARK soft key, then select either the NONE, SINGLE, OR CODED soft key for the reference signal.



Select NONE for Input X3 if it is being setup for the THREAD CYCLE feature.

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | MM |    |

ENCODER SETUP (X1)		Select the encoder type (LINEAR or ROTARY).	
ENCODER SIGNAL	NO SIGNAL		
ENCODER TYPE	LINEAR		
SIGNAL PERIOD	20.0 $\mu\text{m}$		
LINEAR ROTARY			HELP



- ▶ For coded reference marks, press the SPACING soft key to select 500, 1000, 2000, or 5000.
- ▶ In the COUNT DIRECTION field, select the count direction by pressing the POSITIVE, or NEGATIVE soft key. If the encoder's count direction matches the user's count direction, select positive. If the directions do not match, select negative.
- ▶ In the ERROR MONITOR field, select whether the system will monitor, and display encoder counting, and signal errors by selecting ON, or OFF. This monitors Counting errors. The types of Counting errors are contamination errors (when the signal to the encoder falls below a set limit), and frequency error (when the signal frequency exceeds the set limit). When an error message occurs, press the C key to remove it.

## Thread Cycle Setup:

To use the Thread Cycle feature, data now needs to be entered into the Thread Cycle form.

- ▶ High light Thread Cycle, and press ENTER.
- ▶ Enter the axis for the lead screw by either toggling the THREAD AXIS soft key, or using the numeric key pad. This will be the same axis as the rotary encoder axis X3.
- ▶ Enter the threads per inch of the lead screw. The Thread Cycle input data is now complete. Press ENTER to exit the form, and save.

## Display Configuration

The DISPLAY CONFIGURATION form is where the operator determines which axes are displayed, and in what order.

- ▶ Scroll to the desired display, and press ENTER.
- ▶ Press the ON/OFF soft key to turn the display on, or off. Press the LEFT, or RIGHT ARROW key to select the axis label.
- ▶ Scroll to the INPUT field. Press the numeric key associated with the encoder input on the back of the unit. Press the + or - key to couple a second input.
- ▶ Scroll to the DISPLAY RESOLUTION field. Press the COARSER, or FINER soft keys to select the display resolution.
- ▶ When the Display is configured for a Rotary encoder, arrow down to ANGLE DISPLAY field. Press the ANGLE 0-360° soft key to select the range that the angle will be displayed.




## Coupling

- Press the numeric keys associated with the encoder input on the back of the unit. Press the **+**, or **-** soft keys to couple a second input with the first. The input numbers are displayed next to the axis label indicating that the position is a coupled position (i.e. "2 + 3").

### Z Coupling

Turning applications only

The ND 780 Turning application provides a quick method for coupling the Z<sub>0</sub>, and Z axis position on a 3 axis system. The display can be coupled in either the Z, or Z<sub>0</sub> displays.

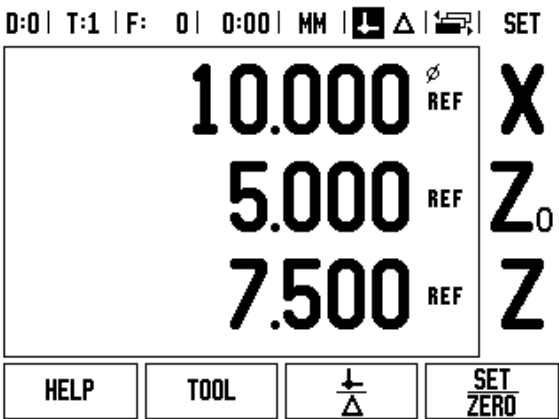

### Enabling Z Coupling

To couple the Z<sub>0</sub>, and Z axis, and have the result displayed on the Z<sub>0</sub> display, press, and hold the Z<sub>0</sub> key approximately 2 seconds. The sum of the Z positions will be displayed on the Z<sub>0</sub> display, and the Z display will be blanked.


To couple the Z<sub>0</sub>, and Z axis, and have the result displayed on the Z display, press, and hold the Z key for approximately 2 seconds. The sum of the Z positions will be displayed on the Z display, and the Z<sub>0</sub> display will be blanked. The coupling is preserved in between power cycles.

Moving either Z<sub>0</sub>, or Z inputs will update the coupled Z position.

When a position is coupled, the reference mark for both encoders must be found in order to recall the previous datum.

### Disabling Z Coupling


To disable Z Coupling, press the axis key of the display that is blank. The individual Z<sub>0</sub>, and Z display positions will be restored.

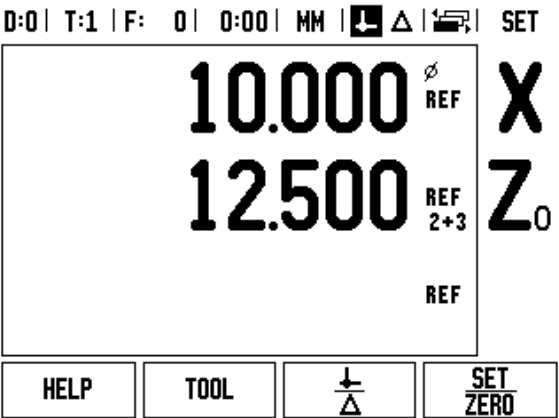

# Error Compensation

The distance a cutting tool travels, measured by an encoder, can in certain cases, differ from the actual tool travel. This error can occur due to ball screw pitch error, or deflection, and tilting of axes. This error can either be linear, or non-linear. These errors can be determined with a reference measurement system, e.g. the VM 101 from **HEIDENHAIN**, or with gauge blocks. From an analysis of the error it can be determined which form of compensation is required, linear, or non-linear error.

The ND 780 provides the opportunity to compensate for these errors, and each axis can be programmed separately with the appropriate compensation.



Error compensation is only available when using linear encoders.

## Linear Error Compensation

Linear error compensation can be applied, if the results of the comparison with a reference standard show a linear deviation over the whole measuring length. In this case the error can be compensated by the calculation of a single correction factor.

To calculate the linear error compensation use this formula:

Correction factor **LEC** =  $((S - M) / M) \times 10^6$  ppm with:

- S** measured length with reference standard
- M** measured length with device at axis

### Example:

If the length of the standard used is 500 mm, and the measured length along the X-axis is 499.95, then the LEC for the X-axis is 100 parts per million (ppm).

**LEC** =  $((500 - 499.95) / 499.95) \times 10^6$  ppm = **100 ppm** (rounded to the nearest whole number).

- ▶ Once determined, the encoder's error information is entered directly. Press the TYPE soft key to select LINEAR compensation.
- ▶ Enter the compensation factor in parts per million (ppm), and press the ENTER key.

D:1 | T:3 | F: 0 | 0:00 | MM | |

ERROR COMPENSATION	
INPUT X1	OFF
INPUT X2	OFF
INPUT X3	OFF

TYPE [OFF]

HELP

Error compensation for this input is OFF.

Press TYPE to select linear or non-linear error compensation.



Non-Linear Error Compensation

Non-linear error compensation should be applied, if the results of the comparison with a reference standard show an alternating, or oscillating deviation. The required correction values are calculated, and entered in a table. ND 780 supports up to 200 points per axis. The error value between two entered adjacent correction points is calculated with linear interpolation.




➡ Non-linear error compensation is only available on scales with reference marks. If non-linear error compensation has been defined, no error compensation will be applied until the reference marks have been crossed.

➡ Non-linear error compensation must have values added using the encoders inherent positive direction as of software version 1.1.3.

Setup procedure for Non-linear Error

- The encoder has an inherent count direction. This may not reflect the user defined count direction, and is only required for determining the non-linear error compensation.  
  
To establish the inherent count direction for any installed encoder on a given axis, complete the following:
  - ▶ Open the Encoder Setup form, and select the encoder on the axis that is to be addressed.
  - ▶ Arrow down to high light the count direction.
  - ▶ Use the POSITIVE/NEGATIVE soft key and select Positive. Press enter.
  - ▶ Using the C key, return to the main display
  - ▶ Move the axis that the encoder is mounted on, and note the direction of movement required for the positive direction.
- The encoder’s inherent count direction is now established.

⚠ Single reference mark encoders must cross the same reference mark each time the DRO is powered on.

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | MM |   

INPUT X1: MEASURED = ERROR			
SPACING = 1.0000			
START POINT = 0.0000			
000	=	0.0000	= 0.010000
001	=	1.0000	= 0.020000
002	=	2.0000	= 0.020000
003	=	3.0000	= 0.000000
004	=	4.0000	= 0.010000
005	=	5.0000	= -----
VIEW		CLEAR TABLE	IMPORT EXPORT
		HELP	



## Starting a Non-linear Error Compensation Table

- ▶ Establish the start point for the compensation table by positioning the axis to its furthest travel in the negative direction.
- ▶ Open the Installation Setup menu, and select Error Compensation, press ENTER. Select Non-linear by pressing the TYPE soft key.
- ▶ Start a new error compensation table by pressing the EDIT TABLE soft key.
- ▶ Arrow down, and high light START POINT, press ENTER.
- ▶ With START POINT high lighted on the Error Comp form, press TEACH POSITION, then press ENTER.
- ▶ Press the UP ARROW key, and high light SPACING, press ENTER. Enter the distance between each of the correction points, press ENTER. All correction points (up to 200) are equally spaced from the start point in the positive count direction only.



Choose a spacing that covers the portion of, or the full encoder length that error compensation should be applied to.

- ▶ Enter the known error which exists for each point. Press ENTER.
- ▶ When completed, press C key to save, and exit the table, and return to the ERROR COMPENSATION form. Continue to press C to return to main display.



The inherent count direction always remains the same regardless of how the count direction is set up in the for the encoder in the Installation Setup form. The Error Compensation table always reflect the inherent count direction.

## Reading the Graph

The error compensation table may be viewed in table, or graphical formats. Press the VIEW soft key to toggle between views. The graph shows a plot of a translation error vs. measured value. The graph has a fixed scale. As the cursor is moved through the form, the location of the point on the graph is indicated with a vertical line.

Viewing the Compensation Table

- ▶ Press the EDIT TABLE soft key.
- ▶ To switch between the table, and graph views, press the VIEW soft key.
- ▶ Press the UP, or DOWN ARROW keys, or the numeric keys to move the cursor within the table.

The error compensation table data may be saved to, or loaded from a PC via the serial port.

Exporting the Current Compensation Table

- ▶ Press the EDIT TABLE soft key
- ▶ Press the IMPORT/EXPORT soft key.
- ▶ Press the EXPORT TABLE soft key.

Importing a New Compensation Table



- ▶ Press the EDIT TABLE soft key.
- ▶ Press the IMPORT/EXPORT soft key.
- ▶ Press the IMPORT TABLE soft key.

Backlash Compensation

When using a rotary encoder with a lead screw, a change in direction of the table might cause an error in the displayed position due to clearances within the lead screw assembly. This clearance is referred to as backlash. This error can be compensated for by inputting the amount of backlash within the lead screw into the Backlash Compensation feature.

If the rotary encoder is ahead of the table (displayed value is greater than the table’s true position), this is called positive backlash, and the value entered should be the positive value of the amount of error.

No Backlash Compensation is 0.000.

D:0 | T:1 | F: 0 | 0:00 | MM |   | |

BACKLASH COMP.		Specify the amount of backlash between the encoder and the machine.	
INPUT X1	5.5		
INPUT X2	OFF		
INPUT X3	OFF		
ON OFF			HELP







# Counter Settings

The COUNTER SETTINGS form is the parameter where the operator defines the user application for the readout. The choices are for milling, or turning applications.

A FACTORY DEFAULT soft key appears in the COUNTER SETTINGS choice of options. When pressed, the configuration parameters (based on either mill, or turn) will be reset to factory defaults. The operator will be prompted to press YES to set parameters to factory default settings, or NO to cancel, and return to previous menu screen.

The NUMBER OF AXES field sets the number of axes needed. A 2/3 soft key will appear to choose between either 2, or 3 axes.

D:1 | T:3 | F: 0 | 0:00 | MM |   | |

COUNTER SETTINGS	
APPLICATION	
<div>MILL</div>	
NUMBER OF AXES	
<div>3</div>	
MILL TURN	FACTORY DEFAULTS

Set the application to MILL or TURN.

Press FACTORY DEFAULTS to reset all parameters to their factory default settings.

HELP



Diagnostics

The DIAGNOSTICS form provides access for testing the keypad, edge finders, and encoders.

Keypad Test

An image of the keypad provides an indication when a switch is pressed, and released.

- ▶ Press each hard, and soft key to test. A dot will appear on each key when it has been pressed indicating that it is operating properly.
- ▶ Press the C key two times to exit the keypad test.

Edge Finder Test

- ▶ To test the grounding edge finder, touch the edge finder to a part, an asterisk (\*) will appear above the left edge finder symbol. To test the electronic edge finder, touch the edge finder to a part, an asterisk (\*) will appear above the right edge finder symbol. Depending on which type of edge finder is used, dictates over which icon the \* will be displayed. The (\*) shown on the display indicates that the edge finder is communicating with the readout.



Display Test

- ▶ To test the display, press the enter key to set the display to solid black, solid white, and then back to normal.

Encoder Signal Plot

This parameter allows the operator to plot the signal of each encoder.

- ▶ Select which encoder to be observed.
- ▶ Cursor to the desired input, and press ENTER.
- ▶ As the encoder is moved, the signals of the A & B channels will be seen.

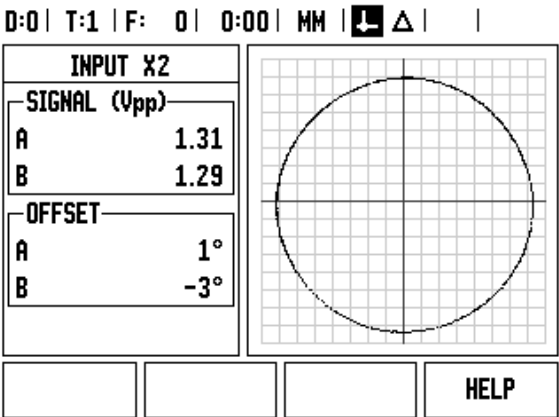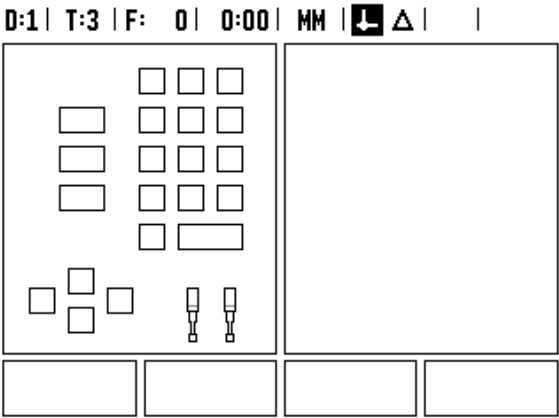

## II - 3 Encoder Parameters

The following tables represent a partial list of encoders. These tables describe all operating parameters which must be set for the encoders. Most entries can be found in the operating instructions for the encoder.

### Example settings for HEIDENHAIN linear encoders with 11- $\mu$ A<sub>pp</sub> signals

Encoder	Signal period	Reference marks
CT MT xx01	2	Single
LS 303/303C LS 603/603C	20	Single/ 1000
LS 106/106C LS406/406C	20	Single/ 1000
LB 302/302C	40	Single/2000
LM 501	10 240	Single

### Example settings for HEIDENHAIN linear encoders with 1-V<sub>pp</sub> signals

Encoder	Signal period	Reference marks
LIP 382	0.128	–
MT xx81 LIP 481A/481R	2	Single
LIP 481X	2	Single
LF 183/183C LF 481/481C LIF 181/181C LIP 581/581C	4	Single/5000
LS 186/186C	20	Single/1000
LB 382/382C LIDA 18x/18xC	40	Single/ 2000
VM 182	4	–
LIDA 10x/10xC	100	Single/1000
LIM 581	10 240	Single

## Example settings for HEIDENHAIN rotary encoders

Encoder	Line count	Reference marks
ROD 250, RON 255	9 000/18 000	1
ROD 250C, RON 255C	9 000	500
ROD 250C, ROD 255C ROD 700C, RON 705C RON 706C	18 000	1 000
ROD 700C, ROD 800C	36 000	1 000



## II - 4 Data Interface

The ND 780's data interface includes the RS-232 serial port (X31). The serial port supports both bi-directional data communications which allows data to be exported to, or imported from an external device, and external operations via the data interface.

Data which can be exported from the ND 780 to an external serial device includes:

- Job, and installation configuration parameters
- Non-linear error compensation tables
- Measured value output (display values, or probing functions)

Data which can be imported into ND 780 from an external device includes:

- Remote key commands from an external device
- Job, and installation configuration parameters
- Non-linear error compensation tables

This chapter covers information about **setting up** the data interface:

- Pin layout of data interface
- Signal level
- Wiring of the connecting cable, and connectors
- Data format



## Serial Port (X31)

The RS-232-C/V.24 serial port is located on the rear panel. The following devices can be connected to this port:

- Printer with serial data interface
- Personal computer with serial data interface

A printer, or computer may be connected to the serial port. Part programs, and configuration files may be sent to a printer, or computer. Remote commands, remote key codes, part programs, and configuration files may be received from a computer.

For operations that support data transfer, an IMPORT/EXPORT soft key will be available.

- ▶ The BAUD field can be set to 300, 600, 1 200, 2 400, 9 600, 19 200, 38 400, 57 600, or 115 200 by using the LOWER, and HIGHER soft keys.
- ▶ The parity can be set to NONE, EVEN, or ODD using the soft keys provided.
- ▶ Data Bits in the FORMAT field can be set to 7, or 8 using the soft keys provided.
- ▶ The STOP BITS field can be set to 1, or 2 using soft keys.
- ▶ LINE FEED field can be set to YES if the external device needs a line feed to follow a carriage return.
- ▶ Output tail is the number of carriage returns that will be sent at the end of the measured value output transmission. The output tail is initially 0, and can be set to a positive integer value (0 - 9) by using the numeric hard keys.

The screen shown here are the default settings.


The serial port settings will be retained on a power cycle. There is no parameter to enable, or disable the serial port. Data will only be sent to the serial port if the external device is ready. Refer to Data Interface section for cable connection, and pin assignments.



Data is transferred in the following sequence: Start bit, Seven data bits, Parity bit (even parity), Two stop bits. This is the default setting.

To export data to a serial port printer, press the IMPORT/EXPORT soft key. The data is exported in an ASCII text format which can be printed directly.

To export, or import data between the ND 780, and a personal computer, the PC must use terminal communications software such as TNCremo. TNCremo is available for free at: [http://filebase.heidenhain.de/doku/english/serv\\_0.htm](http://filebase.heidenhain.de/doku/english/serv_0.htm). Contact the nearest Heidenhain distributor for further details. This software processes the data being sent, or received over the serial cable link. All data transferred between ND 780, and the PC is in ASCII text format.

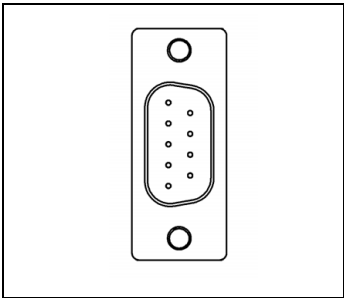

D:1   T:3   F: 0   0:00   MM			
<b>SERIAL PORT</b>			
BAUD		9600	
PARITY		NONE	
FORMAT			
DATA	8 BITS		
STOP	1 BITS		
LOWER	HIGHER		HELP

Press the LOWER or HIGHER soft key to match the baud setting of the external device.



To export data from the ND 780 to a PC, the PC must first be made ready to receive the data to save it to a file. Setup the terminal communication program to capture ASCII text data from the COM port to a file on the PC. After the PC is ready to receive, start the data transfer by pressing the ND 780's IMPORT/EXPORT soft key.

To import data into the ND 780 from a PC, the ND 780 must first be made ready to receive the data. Press the ND 780's IMPORT/EXPORT soft key. After the ND 780 is ready, setup the terminal communications program on the PC to send the desired file in ASCII text format.



The ND 780 does not support communication protocols such as Kermit, or Xmodem.



Wiring the connecting cable

The wiring of the connecting cable depends on the device being connected (see technical documentation for external device).

Full wiring



Before the ND 780, and a PC can communicate, they need to be connected to each other with a serial cable.

Pin assignment

Pin	Assignment	Function
1	No assignment	
3	TXD	- Transmitted data
2	RXD	- Received data
7	RTS	- Request to send
8	CTS	- Clear to send
6	DSR	- Data set ready
5	SIGNAL GND	- Signal ground
4	DTR	- Data terminal ready
9	No assignment	

Signal

Signal	Signal level "1"= "active"	Signal level "0"= "inactive"
TXD, RXD	- 3 V to - 15 V	+ 3 V to + 15 V
RTS, CTS DSR, DTR	+ 3 V to + 15 V	- 3 V to - 15 V

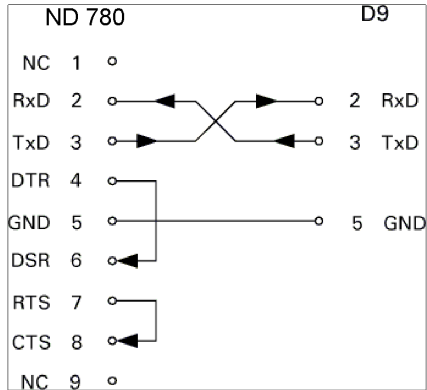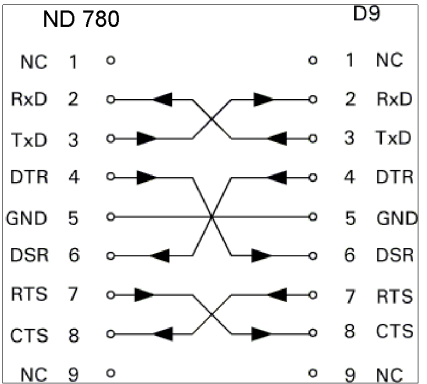



## External Operations via RS-232 Data Interface

The display unit can be operated over the RS-232 data interface using an external device. The following key commands are available:

Format	
<ESC>TXXXX<CR>	Key is pressed
<ESC>AXXX<CR>	Output of screen contents
<ESC>SXXXX<CR>	Special functions

Sequence of commands	Function
<ESC>T0000<CR>	Key '0'
<ESC>T0001<CR>	Key '1'
<ESC>T0002<CR>	Key '2'
<ESC>T0003<CR>	Key '3'
<ESC>T0004<CR>	Key '4'
<ESC>T0005<CR>	Key '5'
<ESC>T0006<CR>	Key '6'
<ESC>T0007<CR>	Key '7'
<ESC>T0008<CR>	Key '8'
<ESC>T0009<CR>	Key '9'
<ESC>T0100<CR>	Key 'CE', or 'CL'
<ESC>T0101<CR>	Key '-'
<ESC>T0102<CR>	Key '.'
<ESC>T0104<CR>	Key 'ENT'
<ESC>T0109<CR>	Key 'X'
<ESC>T0110<CR>	Key 'Y'/'Z'/'Z0'
<ESC>T0111<CR>	Key 'Z'
<ESC>T0114<CR>	Key 'Soft key 1'
<ESC>T0115<CR>	Key 'Soft key 2'
<ESC>T0116<CR>	Key 'Soft key 3'
<ESC>T0117<CR>	Key 'Soft key 4'
<ESC>T0135<CR>	Key 'Cursor Left'
<ESC>T0136<CR>	Key 'Cursor Right'
<ESC>T0137<CR>	Key 'Cursor Up'
<ESC>T0138<CR>	Key 'Cursor Down'
<ESC>A0000<CR>	Send device identification
<ESC>A0200<CR>	Send actual position
<ESC>S0000<CR>	Reset device
<ESC>S0001<CR>	Lock keyboard
<ESC>S0002<CR>	Release keyboard



## Delay times for data output

Latch signal pulse width	$t_e \geq 1.2 \text{ us}$
Storage delay	$t_1 \leq 0.8 \text{ us}$
Data output	$t_2 \leq 30 \text{ ms (typ.)}$
Data duration	$t_D$
Regeneration time	$t_3 \geq 0 \text{ ms}$
Latch setup time	$t_4 \geq 50 \text{ ms (typ.)}$
Latch signal setup time	$t_5 \geq 50 \text{ ms (typ.)}$

Duration of data bits in seconds:



$$t_D = B \bullet (A \bullet (L + C + 13) + T \bullet C) / \text{BaudRate}$$

## Delay times for data output (<Ctrl>B)

Storage delay	$t_1 \leq 30 \text{ ms (typ.)}$
Data output	$t_2 \leq 30 \text{ ms (typ.)}$
Data duration	$t_D$
Regeneration time	$t_3 \geq 0 \text{ ms}$

Duration of data bits in seconds:

$$t_D = B \bullet (A \bullet (L + C + 13) + T \bullet C) / \text{BaudRate}$$

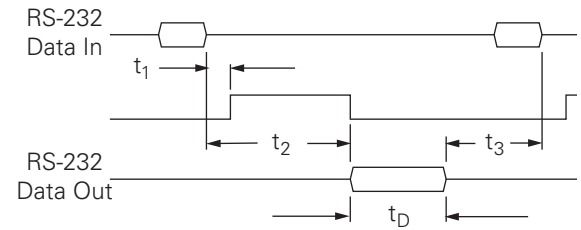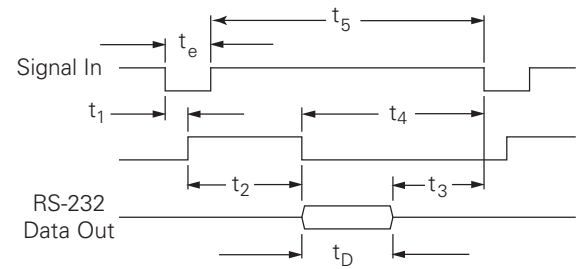

# II - 5 Measured Value Output

## Examples of character output at the data interface

The values can be retrieved from ND 780 using a PC. In all three examples, measured value output is started with **Ctrl B** (sent over serial interface), or a **switching signal at the EXT input** (within optional Auxiliary Machine Interface). **Ctrl B** will transmit the currently displayed values in either Actual Value, or Distance-To-Go mode, whichever is currently visible.

## Data output using external signals

### Example 1: Linear axis with radius display X = + 41.29 mm

X	=	+	4 1	.	2 9		R	<CR>	<LF>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- 1 Coordinate axis
- 2 Equal sign
- 3 +/- sign
- 4 2 to 7 places before the decimal point
- 5 Decimal point
- 6 1 to 6 places after the decimal point
- 7 Unit: blank space for mm, " for inches
- 8 Actual value display:  
R for radius, D for diameter  
Distance-to-go display:  
r for radius, d for diameter
- 9 Carriage return
- 10 Blank line (Line Feed)



Example 2: Rotary axis with degrees decimal display  
C = + 1260.0000°

C	=	+	1 2 6 0	.	0 0 0 0		W	<CR>	<LF>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- 1 Coordinate axis
- 2 Equal sign
- 3 +/- sign
- 4 4 to 8 places before the decimal point
- 5 Decimal point
- 6 0 to 4 places after the decimal point
- 7 Blank space
- 8 **W** for angle (in distance-to-go display: **w**)
- 9 Carriage return
- 10 Blank line (Line Feed)

Example 3: Rotary axis with degrees/minutes/seconds display  
C = + 360° 23' 45" '

C	=	+	3 6 0	:	2 3	:	4 5		W	<CR>	<LF>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- 1 Coordinate axis
- 2 Equal sign
- 3 +/- sign
- 4 3 to 8 places degrees
- 5 Colon
- 6 0 to 2 places minutes
- 7 Colon
- 8 0 to 2 places seconds
- 9 Blank space
- 10 **W** for angle (in distance-to-go display: **w**)
- 11 Carriage return
- 12 Blank line (Line Feed)



**Data output using Edge Finder**

In the next three examples, measured value output is started with a **switching signal from the edge finder**. Printing capability can be turned on, or off in the Job Setup parameter Measured Value Output. Information from here is transmitted from the selected axis.

**Example 4: Probing function Edge Y = -3674.4498 mm**

Y		:	-	3 6 7 4	.	4 4 9 8		R	<CR>	<LF>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- 1 Coordinate axis
- 2 blank spaces
- 3 Colon
- 4 +/- sign, or blank space
- 5 2 to 7 places before the decimal point
- 6 Decimal point
- 7 1 to 6 places after the decimal point
- 8 Unit: blank space for mm, " for inches
- 9 R for radius display, D for diameter display
- 10 Carriage return
- 11 Blank line (Line Feed)



Example 5: Probing function Centerline

Coordinate of centerline on X axis CLX = + 3476.9963 mm (**C**enter  
**L**ine **X** axis)

Distance between the probed edges DST = 2853.0012 mm (**D**istance)

CLX	:	+	3 4 7 6	.	9 9 6 3		R	<CR>	<LF>
DST	:		2 8 5 3	.	0 0 1 2		R	<CR>	<LF>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- 1 Colon
- 2 +/- sign, or blank space
- 3 2 to 7 places before the decimal point
- 4 Decimal point
- 5 1 to 6 places after the decimal point
- 6 Unit: blank space for mm, " for inches
- 7 R for radius display, D for diameter display
- 8 Carriage return
- 9 Blank line (Line Feed)



Example 6: Probing function Circle Center

First center point coordinate, e.g. CCX = -1616.3429 mm, Second center point coordinate, e.g. CCY = +4362.9876 mm, (Circle Center X axis, Circle Center Y axis; coordinates depend on working plane)

Circle diameter DIA = 1250.0500 mm

CCX	:	-	1 6 1 6	.	3 4 2 9		R	<CR>	<LF>
CCY	:	+	4 3 6 2	.	9 8 7 6		R	<CR>	<LF>
DIA	:		1 2 5 0	.	0 5 0 0		R	<CR>	<LF>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- 1 Colon
- 2 +/- sign, or blank space
- 3 2 to 7 places before the decimal point
- 4 Decimal point
- 5 1 to 6 places after the decimal point
- 6 Unit: blank space for mm, " for inches
- 7 R for radius display, D for diameter display
- 8 Carriage return
- 9 Blank line (Line Feed)



# II - 6 Specifications for Milling

ND 780 Data	
Axes	Up to 3 axes from A - Z
Encoder inputs	<p>Sinusoidal signals 11 <math>\mu A_{PP}</math>, 1 <math>V_{PP}</math>; input frequency max. 100 kHz for incremental HEIDENHAIN encoders</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Signal period:</b> 2 <math>\mu m</math>, 4 <math>\mu m</math>, 10 <math>\mu m</math>, 20 <math>\mu m</math>, 40 <math>\mu m</math>, 100 <math>\mu m</math>, 10240 <math>\mu m</math>, 12 800 <math>\mu m</math></li> <li>■ <b>Line count:</b> 9000/18000/36000</li> </ul>
Subdivision factor	Max. 1024-fold
Display step	<p>Linear axes: 1 mm to 0.1<math>\mu m</math>  Rotary axes: 1° to 0.0001° (00°00'01")</p>
Display	<p>Monochrome display for position values, dialogue, and input display, graphic functions, graphic positioning aid</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Status display:</b>  Operating mode, REF, inch/mm, scaling factor, feed rate, stop watch  Datum number  Tool number  Tool compensation R-, R+</li> </ul>
Functions	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ REF reference-mark evaluation for distance-coded, or single reference marks</li> <li>■ Distance-to-go mode, nominal position input (absolute, or incremental)</li> <li>■ Scaling factor</li> <li>■ Edge Finder input for both 3D, and Grounding types</li> <li>■ <b>HELP:</b> On-screen operating instructions</li> <li>■ <b>INFO:</b> Calculator, cutting data calculator, user, and operating parameters</li> <li>■ 10 datum points, and 16 tools</li> <li>■ Probing functions for datum acquisition, preferably with the KT Edge Finder: Edge, Center Line, and Circle Center</li> <li>■ Tool radius compensation</li> <li>■ Calculation of positions for bolt hole circles, and linear hole patterns</li> </ul>





ND 780 Data	
Error compensation	Linear, and non-linear, up to 200 measuring points
Backlash compensation	Rotary encoder applications with ballscrews
Data interface	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Serial:</b>  <b>RS-232-C/V.24</b> 300 to 115 200 baud  For output of measured values, and parameters;  For input of parameters, remote keys, and commands</li> </ul>
Accessories	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tilting Base</li> <li>■ Universal Mounting Arm</li> <li>■ KT 130 Edge Finder</li> <li>■ Tilting Bracket Assembly</li> <li>■ Handle</li> <li>■ Mounting Frame</li> </ul>
Main power input	100 V to 240 V; 50 Hz to 60 Hz; power consumption 30 VA max.
Operating temperature	0°C to 45°C (32 °F to 113 °F)
Storage temperature	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Degree of protection (EN 60529)	IP 40 (IP 54 front panel)
Weight	2.6 kg



## II - 7 Specifications for Turning

ND 780 Data	
<b>Axes</b>	Up to 3 axes from A to Z, Z <sub>0</sub> , Z <sub>S</sub>
<b>Encoder inputs</b>	<p>Sinusoidal signals 11 <math>\mu</math>A<sub>PP</sub>, 1 V<sub>PP</sub>; input frequency max. 100 kHz for incremental HEIDENHAIN encoders</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Signal period:</b> 2 <math>\mu</math>m, 4 <math>\mu</math>m, 10 <math>\mu</math>m, 20 <math>\mu</math>m, 40 <math>\mu</math>m, 100 <math>\mu</math>m, 10240 <math>\mu</math>m, 12 800 <math>\mu</math>m</li> <li>■ <b>Line count:</b> 9000/18000/36000</li> </ul>
<b>Subdivision factor</b>	Max. 1024-fold
<b>Display step</b>	<p>Linear axes: 1 mm to 0.1<math>\mu</math>m  Rotary axes: 1° to 0.0001° (00°00'01"</p>
<b>Display</b>	<p>Monochrome display for position values, dialogue, and input display, graphic functions, graphic positioning aid</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Status display:</b> Tool number, Operating mode, REF, inch/mm, scaling factor, feed rate, diameter display Ø, stop watch, datum</li> </ul>
<b>Functions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ REF reference-mark evaluation for distance-coded, or single reference marks</li> <li>■ Distance-to-go mode, nominal position input (absolute, or incremental)</li> <li>■ Scaling factor</li> <li>■ <b>HELP:</b> On-screen operating instructions</li> <li>■ <b>INFO:</b> Calculator, taper calculator, user, and operating parameters</li> <li>■ 10 datum point, 16 tools</li> <li>■ Freezing tool position for back-off</li> </ul>
<b>Backlash Compensation</b>	Rotary encoder applications with ballscrews
<b>Error Compensation</b>	Linear, and non-linear, up to 200 measuring points
<b>Data interface</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Serial:</b> <b>RS-232-C/V.24</b> 300 to 115 200 baud For output of measured values, and parameters; For input of parameters, remote keys, and commands</li> </ul>
<b>Accessories</b>	■ Tilting Base, Tilting Bracket Assembly, Handle, Mounting Frame
<b>Main power input</b>	100 V to 240 V; 50 Hz to 60 Hz; power consumption 30 VA max.
<b>Operating temperature</b>	0°C to 45°C (32 °F to 113 °F)
<b>Storage temperature</b>	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
<b>Degree of protection</b> (EN 60529)	IP 40 (IP 54 front panel)
<b>Weight</b>	2.6 kg

# II - 8 Error Messages

The following table provides a complete list of error messages that may be received from the ND 780 DRO.

An explanation of each error message is provided in the following table.

DRO Error Message	Explanation
<b>Power was off.</b> Press any key to continue.	ND 780 power was just cycled.
<b>Contamination &amp; Frequency Error:</b> Press C to clear error.	Contamination, and frequency errors occurred at corresponding encoder. User intervention to monitor, and/or correct the encoder.
<b>Contamination Error:</b> Press C to clear error.	Contamination error occurred at corresponding encoder. User intervention to monitor, and/or correct the encoder.
<b>Frequency error:</b> Press C to clear error.	Frequency error occurred at corresponding encoder. User intervention to monitor, and/or correct the encoder.
<b>Miscount error:</b> Press C to clear error.	Miscount error occurred at corresponding encoder. User intervention to monitor, and/or correct the encoder.
<b>Display Overflow error:</b> Move within display range.	The encoder is currently out of the display range specified by the user. Move the encoder to within the display range, or modify the encoder display.
<b>Error:</b> The valid range for number of holes is 1-99.	The number of holes defined for the current pattern is out of range. User must adjust the number of holes.
<b>Error:</b> The radius must be greater than 0.0.	The user defined radius must be greater than zero to define a circle.
<b>Error:</b> The spacing must be greater than 0.0.	The spacing between holes in a pattern must be greater than zero to define a pattern.
<b>Error:</b> The start and end points can not be the same.	The start, and end points of the field must be unique to define a line.
<b>Error:</b> The distance from the center is not equal to the radius.	The distance from the center value is invalid, and must be modified by the user.
<b>Error:</b> The ARCCOS function can only operate on values from - 1 to 1.	Range error on the value to fetch the arccos of.




DRO Error Message	Explanation
<b>Error:</b> The ARCSIN function can only operate on values from - 1 to 1.	Range error on the value to fetch the arcsin of.
<b>Error:</b> The TAN function is undefined at 90, and -90 degrees.	Range error on the value to fetch the tangent of.
<b>Error:</b> The square root of a negative number is undefined.	Can not take the square root of a negative number.
<b>Error:</b> Divide by zero error.	Can not divide by zero.
Unable to transfer configuration parameters. The external device is not ready.	The external device hooked to the serial port is not working. Check the physical connection, and verify that the serial communications parameters are correct.
<b>Error:</b> One or more of the configuration parameters was invalid, and could not be loaded.	The configuration file being imported is corrupt. Import file again. If error persists, import a different configuration file.
<b>Error:</b> Parameter was invalid. It has been set to it's previous value.	An invalid configuration parameter was discovered on import, and was reset to the previous value. Check the configuration file that failed, and import again.
<b>Error:</b> The valid range for scale factor is -10 to -0.1, and 0.1 to 10.	The current scale factor value is out of range. Adjust the scale factor value to reflect a valid number.
<b>Error:</b> The valid range for the error correction factor in parts per million is -99999 to +99999.	Out of range for the error correction factor defined within error compensation. When defining the error correction factor, the user must use the correct range.




# II - 9 Dimensions

## DRO Dimensions


Dimensions [mm] inch

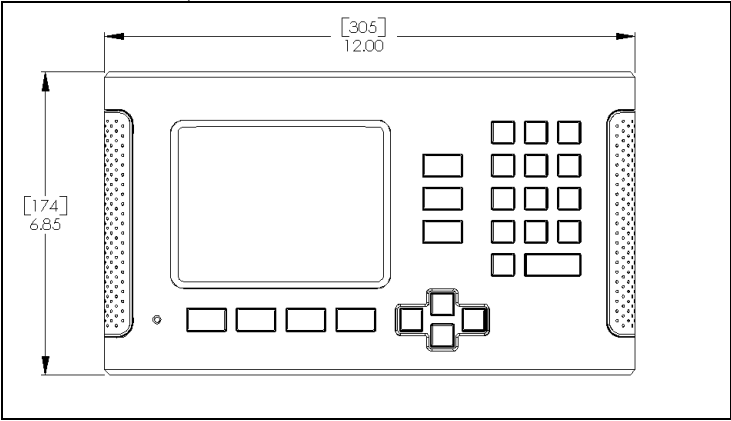

Front view with Dimensions

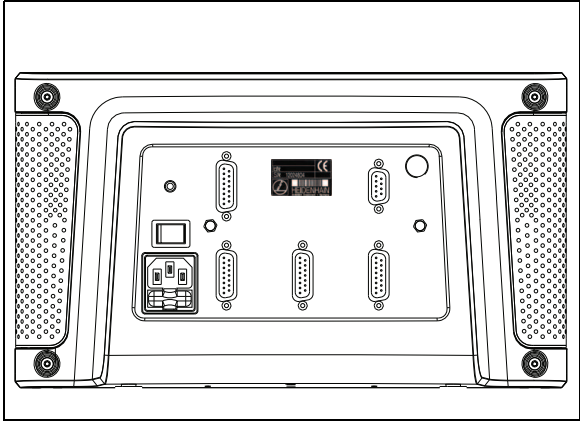

Back view

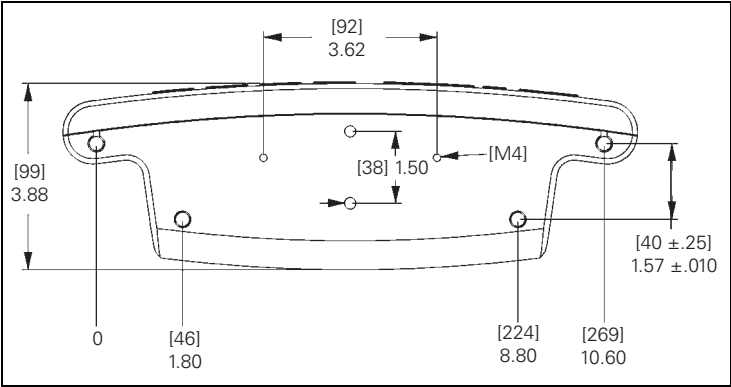

Bottom view with Dimensions




# II - 10 Accessories


## Accessory ID Numbers

ID Number	Accessory
520010-01	Pkgd, ND 780
382929-01	Pkgd, Universal Mounting Arm, ND 780
281619-01	Pkgd, Tilting Base ND 780
520011-01	Pkgd, Tilting Bracket Assembly ND 780
520012-01	Pkgd, Handle ND 780
283273-01	Pkgd, KT-130 Edge Finder
532811-01	Pkgd, Mounting Frame ND 780



### ND 780 Handle ID 520 012-01

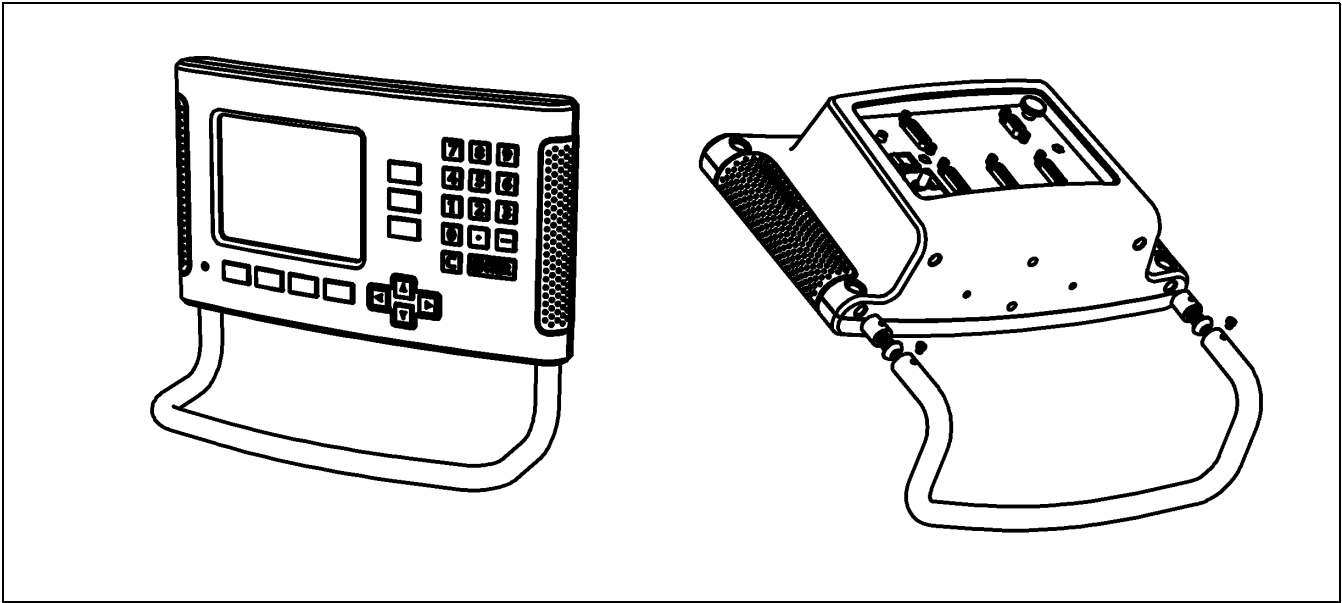

# ND 780 Mounting Instructions Universal Mounting Arm ID 382 929-01

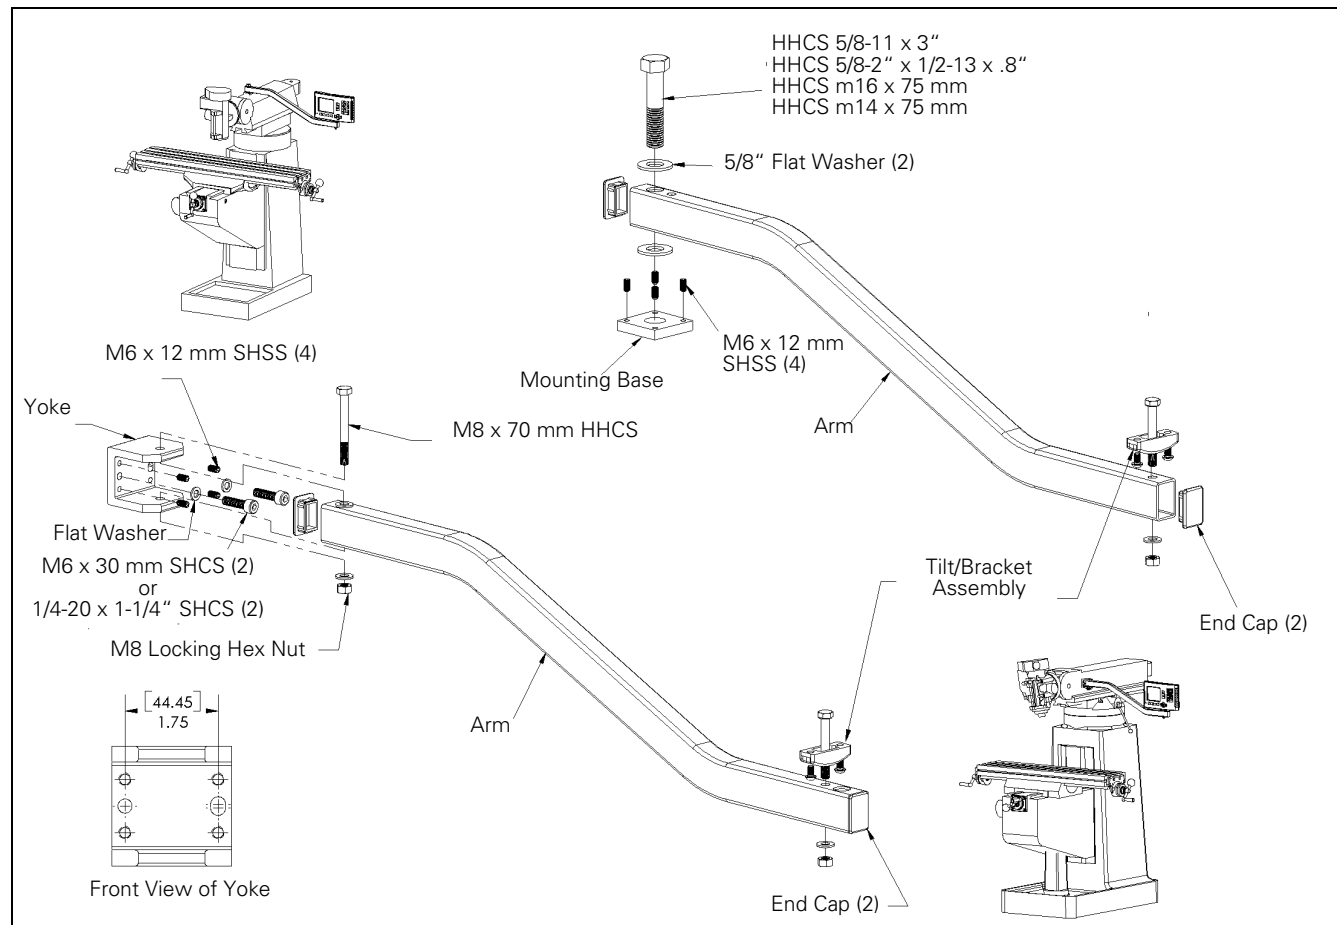


# ND 780 Mounting Instructions Tilting Base ID 281 619-01

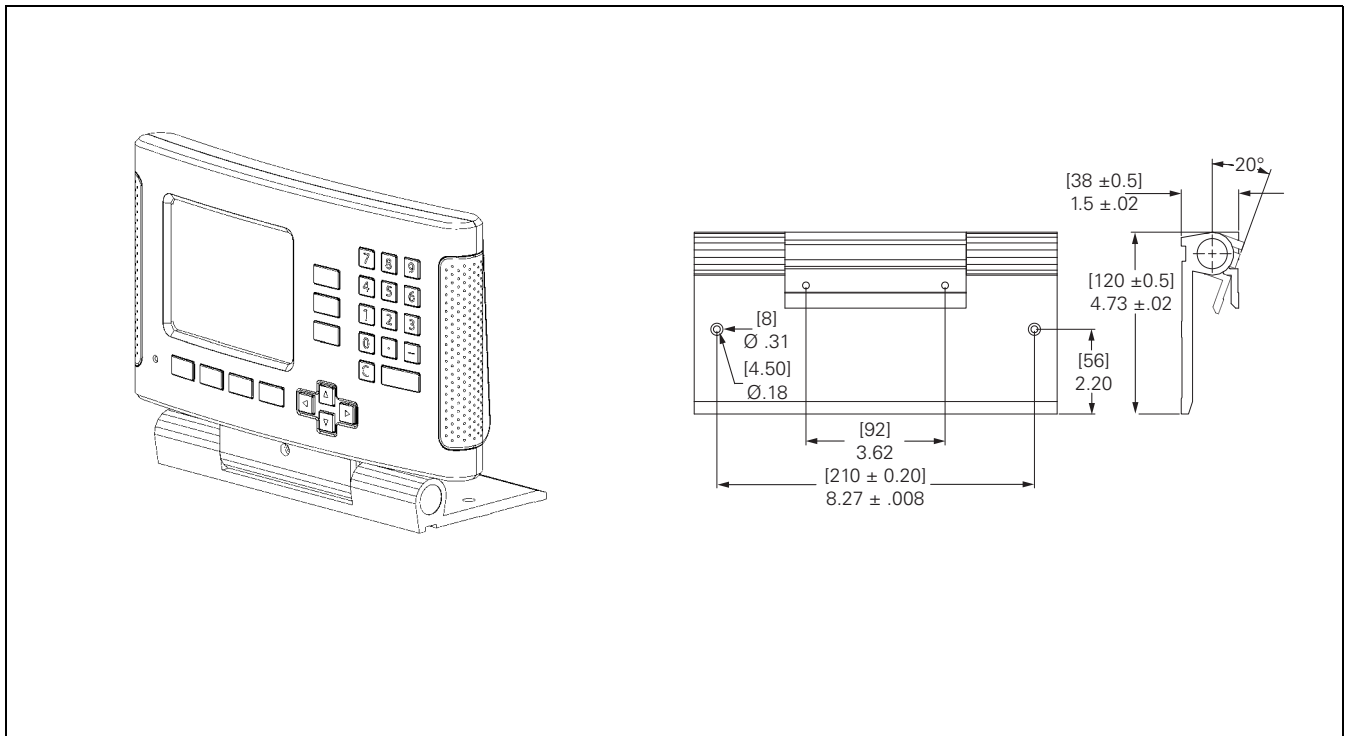
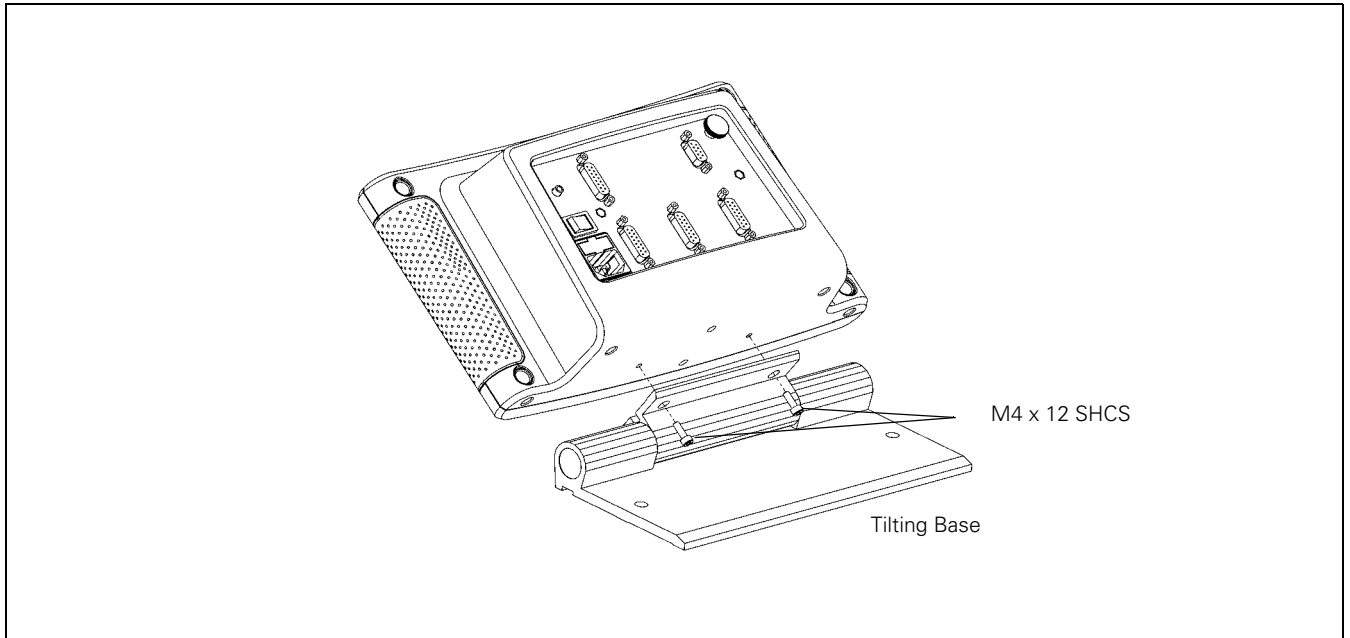




**ND 780 Mounting Instructions**  
**Tilting Bracket**  
**ID 520 011-01**

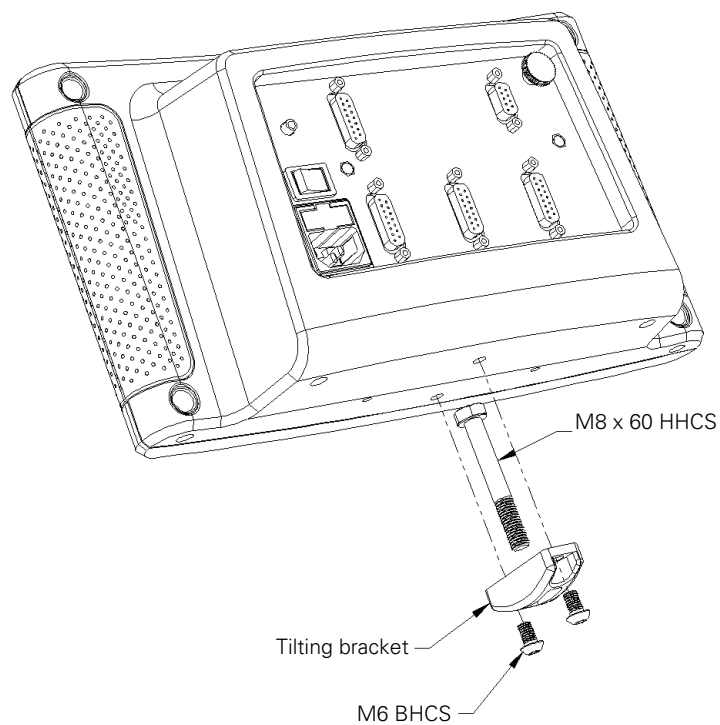

# ND 780 Mounting Instructions Mounting Frame ID 532 811-01

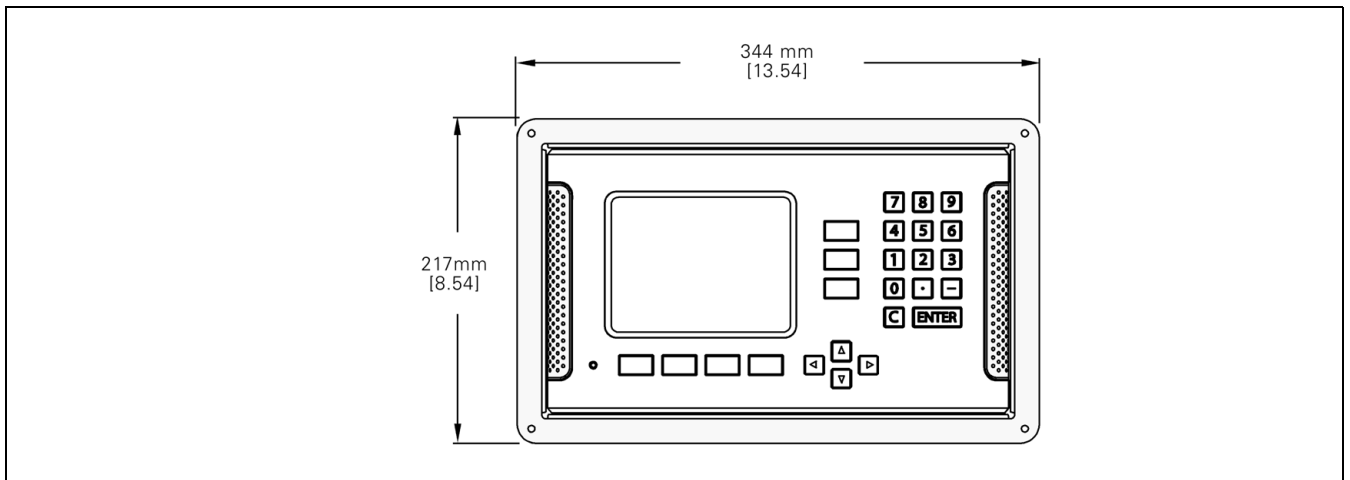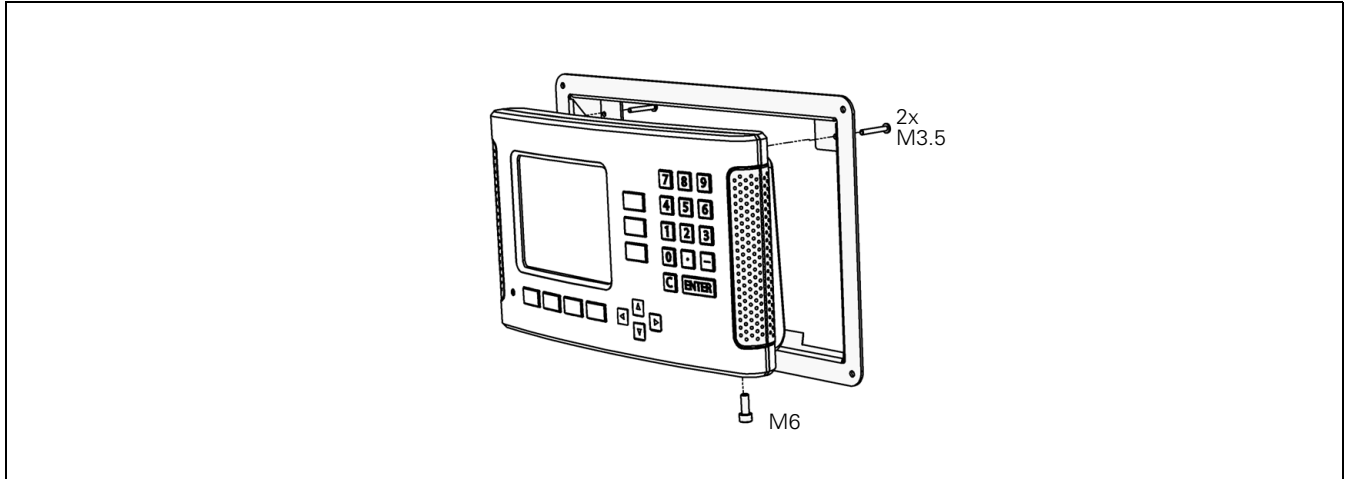

**SYMBOLE**

1/2 soft key ... 58

**A**

Absolute coordinates ... 17  
 Absolute datum ... 16  
 Absolute Distance Preset ... 52  
 Absolute Workpiece Positions ... 17  
 Accessories ... 122  
 Actual Value/Distance-To-Go soft key ... 26  
 Axis Labels ... 20

**B**

Backlash Compensation ... 100

**C**

C (Clear) Key ... 21  
 Calc soft key ... 35  
 Centerline between two probed edges as datum ... 50  
 Circle Pattern ... 61  
 Connecting Cable ... 90  
 Connecting Edge Finder signals ... 92  
 Connecting the Encoders ... 90  
 Console adjustment ... 31  
 Counter Settings ... 96, 101

**D**

Data Input Forms ... 23  
 Data Interface ... 105  
 Datum setting with edge finder ... 46  
 Datum setting without probing function ... 45, 76  
 Datum soft key ... 44  
 Datum Soft Key (Turning) ... 76  
 Datums ... 16  
 Diagnostics ... 102  
 Diameter Axes (Turning) ... 28  
 Dimensions ... 121  
 Disable Ref soft key ... 25  
 Display Area ... 20  
 Display configuration ... 95  
 Distance-coded reference marks ... 19

**E**

Edge Finder ... 28  
 Electrical Connection ... 88  
 Electrical Requirements ... 89  
 Enable Ref soft key ... 24  
 Enable/Disable Ref Function ... 25  
 Encoder Parameters ... 103  
 Encoder Setup ... 94  
 Enter Key ... 21  
 Environmental specs. ... 89  
 Error Compensation ... 97  
 Error Messages ... 23

**F**

Fixed reference marks ... 19  
 Fundamentals of Positioning ... 16

**G**

General Navigation ... 21  
 General Operation's Soft Key Function Detailed ... 34  
 General Operation's Soft Key Function Overview ... 32  
 Graphic Positioning Aid ... 21  
 Graphic Positioning Aid (setting) ... 29

**H**

Handle ... 122  
 Help Screen ... 22

**I**

Import/Export (setting) ... 31, 39, 74  
 Inch/MM soft key ... 27  
 Incline, and Arc Milling ... 67  
 Incremental coordinates ... 17  
 Incremental Distance Preset ... 56  
 Incremental Workpiece Positions ... 17  
 Index soft key ... 22  
 Installation Setup Parameters ... 93  
 Instruction Box ... 23  
 Items Supplied ... 88

**J**

Job Setup menu ... 26  
 Job Setup Parameters ... 27

**K**

Keypad, use ... 21

**L**

Language (setting) ... 31  
 Layout of Screen ... 20  
 Left/Right arrow keys ... 21  
 Linear Error Compensation ... 97  
 Linear Pattern ... 64

**M**

Measured Value Output ... 111  
 Milling Specific Operations and Soft Key Functions Detailed ... 38  
 Mirror ... 28  
 Mirror image ... 64  
 mirror image ... 64  
 Mounting Instructions for Mounting Arm ... 123  
 Mounting Instructions for Tilting Base ... 124  
 Mounting Instructions for Tilting Bracket ... 125, 126  
 Mounting Location ... 88

**N**

No Ref soft key ... 24  
 Non-Linear Error Compensation ... 98

**O**

Operating Modes ... 21, 26

**P**

Patterns (Milling) ... 60  
 Position Encoders ... 18  
 Position feedback ... 18  
 Power Up ... 24  
 Preset Soft Key (Milling) ... 52  
 Preset Soft Key (Turning) ... 79  
 Preventative Maintenance ... 89  
 Probe circumference of a hole ... 49  
 Probe workpiece edge as datum ... 47  
 Protective Earthing (Grounding) ... 89

## R

Radius/Diameter display ... 79  
Ref Symbols ... 20  
Reference Mark Evaluation ... 24  
Reference marks ... 19  
    crossing over ... 24  
    not crossing over ... 24  
Remote Switch (setting) ... 30  
RPM Calculator (Milling) ... 36

## S

Scale factor ... 27  
Serial Port ... 106  
Set centerline as datum ... 48  
Set Zero soft key ... 34  
Setup ... 26  
Setup procedure for Non-linear  
    Error ... 98  
Setup soft key ... 26  
Soft key Labels ... 20  
Specs. for Milling ... 116  
Specs. for Turning ... 118  
Status Bar ... 20  
Status Bar (setting) ... 29  
Stopwatch (setting) ... 30

## T

Taper calculator ... 37  
Thread Cycle ... 80  
Thread Cycle Setup ... 94  
Thread Cycle Soft Key Functions ... 80  
Tool call ... 44  
Tool data entering ... 41  
Tool setting, turning ... 74  
Tool soft key ... 38, 40  
Tool soft key (Turning) ... 73  
Tool Table Usage ... 41  
Tool Table Usage (Turning) ... 74  
Tread cycle form  
    ... 82, 83

## U

Units of measurement, setting ... 27  
Up/Down arrow keys ... 21

## Z

Z Coupling ... 96  
Zero Angle Reference Axis ... 18

# HEIDENHAIN

**DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH**

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

**83301 Traunreut, Germany**

☎ +49 (8669) 31-0

FAX +49 (8669) 5061

E-mail: [info@heidenhain.de](mailto:info@heidenhain.de)

**[www.heidenhain.de](http://www.heidenhain.de)**